

Dossier de Diagnostic Technique

articles L271.4 à L 271.6 du code la construction et de l'habitation

Seuls les rapports de diagnostics demandés par le vendeur ou un mandataire figurent dans le présent dossier. L'existence et le contenu de diagnostics réalisés antérieurement ou par un autre opérateur de diagnostic ne sont pas connus. En conséquence, AXIDIA / NGUYEN ERIC ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'absence d'un ou plusieurs diagnostics. Il appartient au vendeur de compléter le présent dossier autant que de besoin afin de constituer un dossier de diagnostics techniques complet et conforme aux articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

MISSION N° : 780307118

PROPRIETAIRE

Nom : **MME ANTOINE Anne-Laure**
 Adresse : **18 RUE SPONTINI**
 Ville : **75116 PARIS 16**

MISSION

Adresse : **1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE**
 Ville : **75017 PARIS 17**








DONNEUR D'ORDRE

Nom : [REDACTED]
 Adresse : [REDACTED]
 Ville : [REDACTED]

MISSION

Type : Appartement	Nbre pièces : 1	Lot : 39
Cadastre : AG20	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte : 5	Date de visite : 15/12/2023	Escalier :
Accompagnateur : Maître BUZY (Huissier de justice)	Opérateur : NGUYEN Eric	Étage : 07

DIAGNOSTICS

-  Diagnostic plomb
-  Diagnostic termites
-  Diagnostic électrique
-  Attestation de superficie "Loi Carrez"
-  Diagnostic amiante
-  Diagnostic DPE
-  État des Risques et Pollutions (ERP)



Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Rapport

n° de rapport : 780307118
 DDT : 1 sur 58



Fiche de Synthèse

Cette fiche de synthèse ne dispense pas de la lecture des rapports de diagnostics. Elle ne peut pas être utilisée seule et ne peut remplacer en aucun cas les rapports de diagnostic qui doivent être annexés à la promesse et au contrat de vente ou location.

9 Diagnostic amiante

A - CONCLUSIONS DU REPÉRAGE EFFECTIF DANS LES ZONES EXAMINÉES (SE RÉFÉRER AUX TABLEAUX (POINT C) POUR CONNAÎTRE LES ZONES OU ÉLÉMENTS N'AYANT PU ÊTRE EXAMINÉS) :

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les zones examinées (se référer aux tableaux (point C) pour connaître les zones non examinées).

B - OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉGLEMENTAIRES ISSUES DES RÉSULTATS DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE POUR LES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : :
Aucune obligation réglementaire à signaler.

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :
aucune obligation réglementaire à signaler.

C - PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATÉRIAUX OU PRODUITS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES LIMITANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES		
Etage	Local	Motif
Néant	Néant	Néant

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS		
Etage	Local	Éléments et motif
Néant	Néant	Néant

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires

Etage	Local	Localisation	Composant	Motif
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

() Diagnostic plomb

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements NON DEGRADÉS contenant du PLOMB à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire

Il a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 1 ou 2 : le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic des classes 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Tableau des éléments contenant du PLOMB en ÉTAT D'USAGE

07	Séjour	(Fenêtre 1 : intérieure (C), Fenêtre 1 : dormant intérieur (C))
----	--------	---



Diagnostic électrique

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Rapport

n° de rapport : 780307118
DDT : 3 sur 58

Diagnostic elec. n°1 |

3. Dispositif de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

L'installation intérieure fait l'objet d'avertissements particuliers (voir paragraphe 6 du rapport).




Diagnostic termites

Dans les bâtiments, parties de bâtiment, pièces, volumes, ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés, il n'a pas été repéré d'indice d'infestation par les termites.



Diagnostic DPE

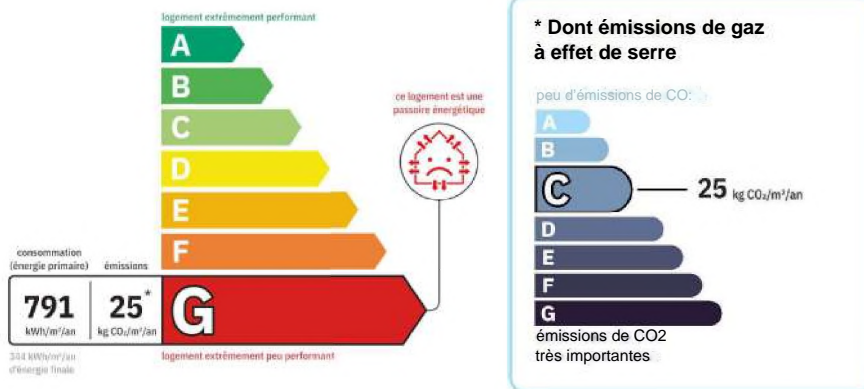

Attestation de superficie "Loi Carrez"

La superficie privative (Loi Carrez) est : 8.84 m²

WENCH

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Rapport



n° de rapport: 780307118
DDT : 4 sur 58

Constat des Risques d'Exposition au **Plomb**

PARTIE PRIVATIVE - AVANT VENTE

Articles L 271-4 à -6 et R271-1 à -5 du code de la construction et de l'habitation, articles L1334-5, L1334-6, L1334-8 et 8-1, L1334-9 et -10, L1334-12, R1334-3 à -5, R1334-10 à -13 du code de la santé publique, Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

MISSION N° : 780307118

 PROPRIETAIRE	 MISSION
Nom : MME ANTOINE Anne-Laure	Adresse : 1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE
Adresse : 18 RUE SPONTINI	Ville : 75017 PARIS 17
Ville : 75116 PARIS 16	

 DONNEUR D'ORDRE
Nom : MME ANTOINE Anne-Laure
Adresse : 18 RUE SPONTINI
Ville : 75116 PARIS 16

 MISSION			
Type : Appartement	Nbre pièces : 1	Cadastre : AG20	
Lot : 39	Bâtiment :	Porte : 5	
Lot secondaire :	Date de visite : 15/12/2023	Date Rapport : 20/12/2023	
Escalier :	Référence client :		
Accompagnateur : Maître BUZY (Huissier de justice)	Opérateur : NGUYEN Eric	Étage : 07	
Signature de l'opérateur : 			

CONCLUSIONS

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements NON DEGRADEES contenant du PLOMB à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire

Il a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 1 ou 2 : le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic des classes 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
PLOMB : 1 sur 8
DDT : 5 sur 58

Résumé du tableau de mesures :

	Nombre d'unités de diagnostic :	Pourcentage d'unités de diagnostic :
Nombre total d'unités de diagnostic :	40	100%
Unités de diagnostic en classe 0 :	38	95.0 %
Unités de diagnostic en classe 1 :	0	0.0 %
Unités de diagnostic en classe 2 :	2	5.0 %
Unités de diagnostic en classe 3 :	0	0.0 %
Unités de diagnostic non mesuré :	0	0.0 %

Situations de risque de saturnisme infantile :

Au moins une pièce du local objet du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic en classe 3	NON
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic en classe 3	NON

Situations de dégradation du bâti mis en évidence :

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en partie ou tout effondré	NON
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulure, de ruissellement ou d'écoulement sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce	NON
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité	NON

Le rapport n'a pas été envoyé à l'agence régionale de santé.

AXIDIA / NGUYEN ERIC - 24 RUE DU CAPRICORNE 78990 ELANCOURT, atteste que le présent constat des risques d'exposition au plomb dans les locaux (annexes comprises) ci-avant référencés, réalisé avec un appareil portable à fluorescence X à source radioactive (déclaration ASN sans durée de validité), a été rédigé conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP :

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L. 1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation.

Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Durée de validité d'un CREP si présence de plomb :

- pour un CREP Vente : 1 an
- pour un CREP locatif : 6 ans

En cas d'absence de revêtements contenant du plomb ou de présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures au seuil réglementaire il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat.

Liste détaillée des locaux visités :

Séjour, PU, Coin Cuisine, Salle d'eau

Liste détaillée des locaux non visités avec motif de l'absence de la visite :

Néant

État d'occupation du bien :

Le local est-il habité lors de la visite : NON

Présence de mineurs de -6 ans : NON

Type d'appareil portable utilisé :

Les relevés de mesure du plomb ont été réalisés sur place par un appareil portable à fluorescence X, de marque FONDIS FENX permettant de déterminer la concentration surfacique en plomb supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm²) contenant du plomb. Caractéristiques de l'appareil : N° 16256 - Date de chargement de la source : 01/07/2023 - Nature du radionucléide : 109CD - Activité à la date de chargement de la source: 370 Mq

Constatations diverses :

Aucune

Contrat d'assurance : ALLIANZ : 62 490 415

Année de construction : AVANT 1948

----- Fin des éléments réglementaires de début de rapport -----

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport

n° de rapport : 780307118
PLOMB : 2 sur 8
DDT : 6 sur 58



1. NOM ET COORDONNÉES DE L'ORGANISME AYANT PROCÉDÉ AU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB :

NGUYEN Eric membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED -12 avenue Gay Lussac 78990 Elancourt**, numéro de certification : **928**
- Assurance **ALLIANZ : 62 490 415** - Date de validité : 31/12/2023
- AXIDIA / NGUYEN ERIC - 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT

2. DÉSIGNATION DU BIEN AYANT FAIT L'OBJET DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB :

- Appartement - Propriétaire : MME [REDACTED] -1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE 75017 PARIS 17 (annexes comprises)
- Le propriétaire a été informé qu'à titre exceptionnel des prélèvements pourront être réalisés au cours du constat.

3. DÉTAIL DE LA MISSION DE CONSTAT :

Le 15/12/2023 nous nous sommes rendus sur place afin de visiter l'ensemble des locaux, ci dessus désignés, selon la procédure détaillée ci-dessous :

- Visite exhaustive des locaux ou parties communes
- Réalisation d'un croquis sommaire.
- Etablissement de la liste détaillée des locaux ou parties communes visités et de ceux non visités.
- Observation de l'état de surface de chaque unité de diagnostic et établissement de la liste de ces unités dont la surface est dégradée et susceptibles de rendre du plomb accessible, et en complément la liste de celles qui ne sont pas dégradées et qui contiennent du plomb. Dans chaque local, des unités de diagnostics sont définies. Elles correspondent à des éléments à priori une même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement. Ainsi, chaque pan de mur, chaque fenêtre, chaque porte d'un local sont des unités de diagnostic à part entière. Lorsque, à l'évidence, il n'y a aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire (béton, pierre apparente, brique, carrelage, faïence ...). Il en va de même si les éléments ne peuvent avoir de revêtement susceptible de contenir du plomb (rénovation ou construction récente).
- Détermination des unités de diagnostic devant faire l'objet de mesure de concentration en plomb.
- Réalisation de ces mesures.
- Qualification de l'état de conservation du revêtement de chaque unité de diagnostic.
- Rédaction d'un rapport complet détaillé.

4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE :

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ...

4.1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X :

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

4.2. Stratégie de mesurage :

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

4.3. Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire :

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-031 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
PLOMB : 3 sur 8
DDT : 7 sur 58



5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS :

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-après :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, les plinthes similaires d'un même local, chaque côté d'une porte ou d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures en fonction de la concentration en plomb et de l'état de conservation, comme ci-dessous :

Concentration en plomb	État de conservation	Classement
		0
	Non dégradé ou non visible	1
>= seuil	État d'usage	2
	Dégradé	3

Les unités n'ayant pas fait l'objet de mesure ne sont pas classées.

6. RAPPORT DU CONSTAT :

Le présent rapport a pour objet de donner l'ensemble des informations permettant d'établir le constat des risques d'exposition au plomb, conformément aux articles L. 1334-5, L. 1334-6, L. 1334-9 et L. 1334-10 et L. 1334-13 du Code la Santé Publique et à l'arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP. .

Il récapitule sous forme de tableau, l'ensemble des unités de diagnostic ayant fait l'objet d'une mesure et les unités n'ayant pu faire l'objet d'une mesure avec motif de l'absence de mesure.

Il donne notamment leurs localisations, le substrat de l'unité de diagnostic (par examen visuel), le revêtement apparent, le résultat de la mesure, la nature de la dégradation et le classement correspondant.

Il mentionne également, en complément, la liste de celles qui ne sont pas dégradées et qui contiennent du plomb.

7. MESURES D'ÉTALONNAGES :

Mesure de début : - Mesure de fin :

Etabli le 20/12/2023

Cachet:

Signature :


BC2E
DIAGNOSTICS IMMOBILIERE
AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE
78990 ELANCOURT
06.07.30.42.27
Siret : 500 157 789 000 16 - code APE : 7120B



RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret: 500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
PLOMB : 4 sur 8
DDT : 8 sur 58



Handwritten Justice Amnistie
Paris Rive Gauche
re Do vr 1. 00 corons coonum
6 rue Al CBD Pas 15c
0144172277 justice@justice.com
Hwhuers di bote Mvuns
Paris fuvn Droie
re Do vr 1. 00
Zns nr Faril 1
or 4100 111J umustsknitang



Récapitulatif des mesures et informations nécessaires au constat de repérage Plomb

07 - Séjour										
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cm ²	Résultat	Etat de conservation / Nature	Classement	Observation
1 2		Plinthe	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
3 4		Plafond	Lambris	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
5 6	A	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
7 8	B	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
9 10	C	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
11 12	D	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
13 14	E	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
15 16	A	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
17 18	A	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
19 20	E	Porte 2 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
21 22	E	Porte 2 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
23	C	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		9.70	POS	Etat d'usage (traces de chocs)	2	
24 25	C	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
26	C	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		9.80	POS	Etat d'usage (usure par friction)	2	
27 28	C	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.08	NEG		0	
Nombre total d'unités de diagnostic			15	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3		0.00 %	

07 - PU										
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cm ²	Résultat	Etat de conservation / Nature	Classement	Observation
29 30		Plinthe	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
31 32		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
33 34	A	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
35 36	B	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
37 38	C	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
39 40	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
41 42	A	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
43 44	A	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
Nombre total d'unités de diagnostic			8	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3		0.00 %	

07 - Coin Cuisine										
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cm ²	Résultat	Etat de conservation / Nature	Classement	Observation
45 46		Plinthe	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
PLOMB : 5 sur 8
DDT : 9 sur 58



47		Plafond	Lambris	Peinture		0.01	NEG		0	
48						0.06				
49	A	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.03	NEG		0	
50						0.08				
51	B	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.00	NEG		0	
52						0.05				
53	C	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.02	NEG		0	
54						0.07				
		Nombre total d'unités de diagnostic	5	Nombre d'unités de classe	3	0	% de classe 3		0.00 %	

07 - Salle d'eau										
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg / cm²	Résultat	État de conservation / Nature	Classement	Observation
55		Plinthe	Bois	Peinture		0.00	NEG		0	
56						0.05				
57		Plafond	Plâtre	Peinture		0.00	NEG		0	
58						0.05				
59	A	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.02	NEG		0	
60						0.07				
61	B	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01	NEG		0	
62						0.06				
63	C	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01	NEG		0	
64						0.06				
65	D	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01	NEG		0	
66						0.06				
67	E	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01	NEG		0	
68						0.06				
69	F	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.01	NEG		0	
70						0.06				
71	G	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.02	NEG		0	
72						0.07				
73	H	Mur	Toile de Verre	Peinture		0.00	NEG		0	
74						0.07				
75	A	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01	NEG		0	
76						0.06				
77	A	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03	NEG		0	
78						0.08				
		Nombre total d'unités de diagnostic	12	Nombre d'unités de classe	3	0	% de classe 3		0.00 %	

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 PLOMB : 6 sur 8
 DDT : 10 sur 58



NOTICE D'INFORMATIONS

(Conforme à l'annexe II de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb)

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé :

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb :

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16


Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
PLOMB : 7 sur 8
DDT : 11 sur 58



Croquis

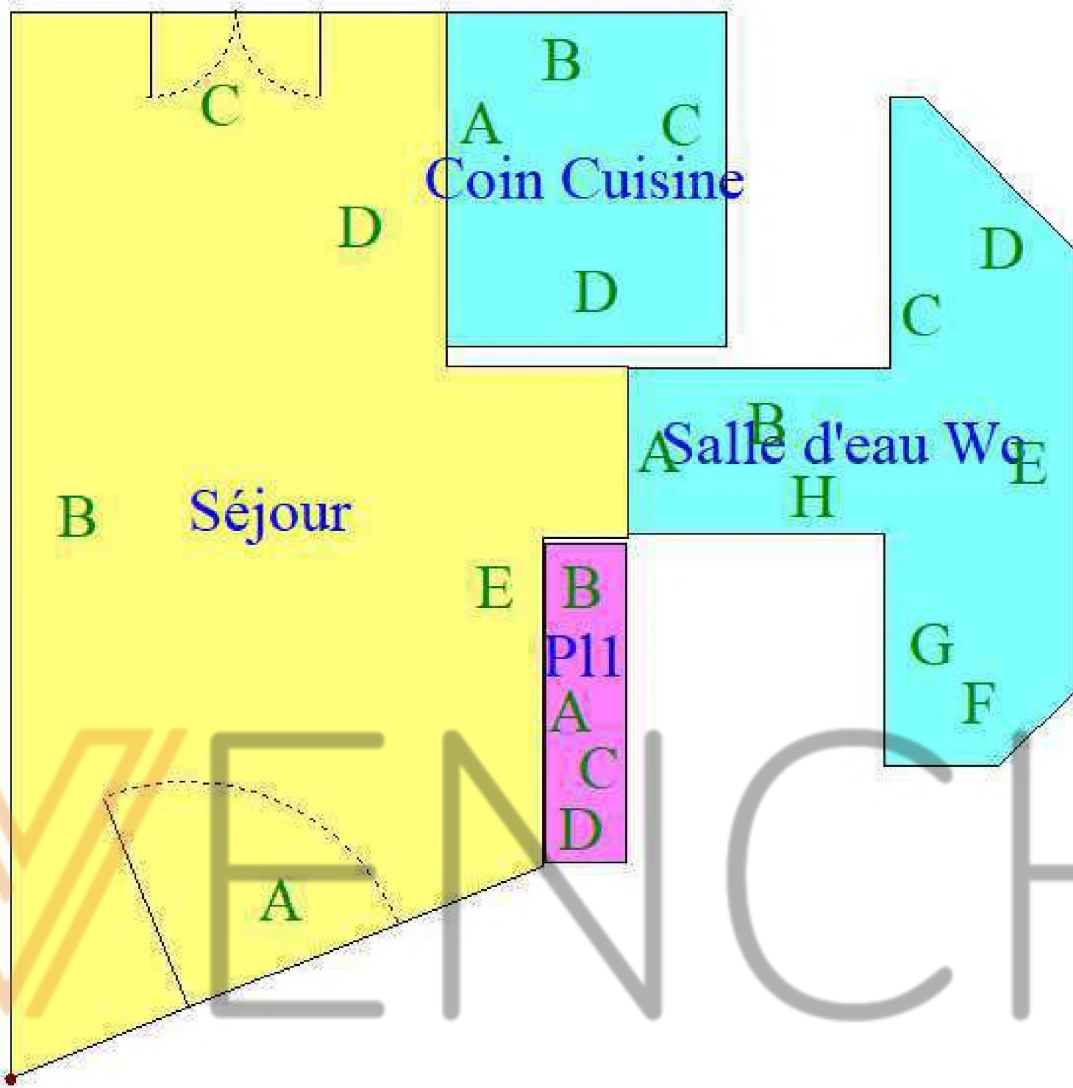

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
PLOMB : 8 sur 8
DDT : 12 sur 58





Rapport de l'état du Bâtiment relatif à la Présence de Termites

Conforme à l'arrêté du 29 mars 2007, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites et des articles L 126-24, L 126-6, R 126-42, D 126-43, L 131-3, L 271-4 à L 271-6 et R 271-1 à D 271-5 du code de la construction et de l'habitation - Références normatives : NF P 03-201 de février 2016.

MISSION N° : 780307118

Q A. PROPRIETAIRE

Nom : MME [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Ville : 75116 PARIS 16

© A. IMMEUBLE OBJET DU PRÉSENT ÉTAT

Adresse : 1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE
Ville : 75017 PARIS 17

A. DONNEUR D'ORDRE

Nom : MME [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Ville : 75116 PARIS 16

B. MISSION

Type : Appartement (Mitoyen)	Nbre pièces : 1	Lot : 39
Cadastre : AG20	Bâtiment :	Lot secondaire :
Étage : 07	Porte : 5	Escalier :
Nb de niveau : 1	Date de visite : 15/12/2023	Heure début / fin : 16h00-16h15
Accompagnateur : Maître BUZY (Huissier de justice)	Opérateur : NGUYEN Eric	Référence client :

Lieu du constat situé dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme (au sens de l'article L.131-3 du CCH): **OUI**

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

- Traitements antérieurs contre les termites : **AUCUN**
- Présence de termites dans le bâtiment : **AUCUNES**
- Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 : **NON**

Documents fournis par le propriétaire ou le donneur d'ordre : **AUCUN**

Observations : Néant

SYNTHÈSE

Dans les bâtiments, parties de bâtiment, pièces, volumes, ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés, il n'a pas été repéré d'indice d'infestation par les termites.

Cette synthèse n'est qu'informatrice. Les résultats réglementaires et normatifs du diagnostic termites sont constitués par la totalité du tableau du rapport termites intitulé 'D- IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés ou ayant été infestés par des termites et de ceux qui ne le sont pas)'.

Pour les parties de bâtiments mentionnées dans le rapport comme non visitées et pour les ouvrages, parties d'ouvrages et éléments déclarés dans le même rapport comme non examinés, aucun résultat n'est possible quant à la présence ou l'absence d'indices d'infestation par des termites ou autres agents de dégradation biologique du bois.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. Il ne saurait servir en aucun cas de garantie pour toutes constatations postérieures à la date de visite. L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
TERMITES : 1 sur 4
DDT : 13 sur 58



Huissiers de Justice Associés
Paris Rive Gauche
re Do wt l'ne coronum
6 rue Al CBD Pas 15c
0144172271 www.abcjustice.com
Huisiers di bete Mvms
Paris fuvn Droie
re Do wt l'ne coronum
2ns nr Faril l'ne
or 4100 111j umstkninang



C. DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC EFFECTUANT L'ÉTAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES :

NGUYEN Eric membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED -12 avenue Gay Lussac 78990 Elancourt**, numéro de certification : **928**

- Assurance ALLIANZ : **62 490 415** - Date de validité : 31/12/2023

- AXIDIA / NGUYEN ERIC - 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT

D. IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés ou ayant été infestés par des termites et de ceux qui ne le sont pas) :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultat du diagnostic d'infestation (3)
Étage : 07 - Séjour	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Lambris</i>) - Mur A (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur B (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur C (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur D (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur E (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 07 - PU	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 07 - Coin Cuisine	Sol (<i>Lino collé</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Lambris</i>) - Mur A (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur B (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur C (<i>Peinture Toile de Verre</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 07 - Salle d'eau	Sol (<i>Lino collé</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur B (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur C (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur D (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur E (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur F (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur G (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Mur H (<i>Peinture Toile de Verre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. CATÉGORIE DE TERMITES EN CAUSE :

Néant

F. IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS (PIÈCES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE VISITÉS ET JUSTIFICATION :

Néant

G. IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ÉLÉMENTS QUI N'ONT PAS ÉTÉ EXAMINÉS ET JUSTIFICATION :

Pièces	Éléments non examinés
Néant	Néant

H. MOYENS D'INVESTIGATION UTILISÉS : OUTILS ET MÉTHODES

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
TERMITES : 2 sur 4
DDT : 14 sur 58



Sauf écart ou adjonction mentionné dans le rapport, les préconisations méthodologiques de la norme NF P 03-201 de février 2016 sont appliquées. Plus précisément, là ou c'est réalisable sans démontage ni détérioration, l'investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment considéré. Pour y parvenir, l'opérateur utilise les outils appropriés associés à la méthodologie de prospection et d'investigation, comme décrit ci-après :

- Outils : outre le sondage (visuel et physique) et le poinçon qui sont systématiquement utilisés, une lampe torche, loupe sont utilisées autant que de besoin.
- Méthodologie de prospection :
 - * observation visuelle de tous les supports (pas seulement en bois)
 - * observation rapprochée des points sensibles avec sondage physique à l'aide du poinçon
 - * sondages visuels et physiques de tous les éléments en bois
- Méthodologie d'investigation :
 - * à l'extérieur : observation générale (et particulière si besoin) du bâti et du non bâti
 - * à l'intérieur : recherche des zones propices au passage ainsi qu'au développement des termites (sources de nourriture : bois, cellulose ..., sources d'eau et de matériaux de construction : terre, plâtre ..., partie enterrée de la colonie, galeries de circulation (d'aspect terreux notamment))
- Principaux indices d'infestation par les termites à rechercher :
 - * altérations dans le bois (avec ou sans fèces)
 - * termites vivants
 - * galerie-tunnels ou concrétions
 - * cadavres ou restes de termites
 - * orifices obturés ou non

I. CONSTATATIONS DIVERSES :

Indices d'infestation par des agents de dégradation biologique du bois autres que des termites :

Aucun indice

NOTE 1 : Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-201;

Observations : Néant

Indices d'infestation par des termites aux abords de l'immeuble examiné :

Néant

J. OBSERVATIONS :

Néant

K. INFORMATIONS :

- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ;

- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux ;

Le rapport de l'état relatif à la présence de termites, lorsqu'il est établi dans le cadre de l'article L 126-24 du CCH, doit mentionner les notes suivantes :

NOTE 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 126-4 et R 126-2 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

NOTE 4 : "Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED -12 avenue Gay Lussac 78990 Elancourt**";

AUTRE :

Article L 112-17 du CCH : "Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixés par décret en Conseil d'État. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer."

Article L 131-3 du CCH : "Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiées, un arrêté préfectoral pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme."

Article 126-6 alinéa III : "En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en Mairie.";

L. ECARTS / ADJONCTIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF P 03-201 :

Absence de copie de contrat de mission accepté par le donneur d'ordre annexée au présent rapport : les conditions dans lesquelles la mission nous a été confiée n'ont pas permis d'obtenir l'accord écrit du client préalablement à notre intervention et d'en annexer une copie au présent rapport, comme préconisé par la norme NF P 03-201. Toutefois, ce manquement n'a aucune incidence sur nos opérations de repérage et n'est pas de nature à remettre en cause le sérieux, l'exhaustivité et la qualité de notre intervention. L'absence de cet accord écrit ne saurait en aucun cas être interprété comme une absence d'accord préalable entre les parties.

Cachet de l'entreprise



Siret : 500 157 789 000 16 - code APE : 7120B

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 15/12/2023

Fait à ELANCOURT, le 20/12/2023

Nom / Prénom : NGUYEN Eric

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret : 500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
TERMITES : 3 sur 4
DDT : 15 sur 58



RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

NOTE 5 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté.

WENCH

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret : 500 157 789 000 16

Scannez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
TERMES : 4 sur 4
DDT : 16 sur 58




Mouvement de Justice Associatif
Paris River Classics
19 Boulevard des Capucines COQUELIM
8, rue Albert Charrier Paris 11^{ème}
01 44 79 97 71 | contact@parisriverclassics.com
Mouvement de Justice Associatif
Paris River Droite
19 Boulevard des Capucines
8, rue Albert Charrier Paris 11^{ème}
01 44 79 97 71 | contact@parisriverclassics.com



Rapport de l'État de l'Installation Intérieure d'Électricité

articles L. 271-4 à 6, L 134-7 et R. 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation, arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.
Référence normative : d'après la norme NF C 16-600 de Juillet 2017

MISSION N° : 780307118

a IDENTITE DU PROPRIÉTAIRE DU LOCAL " D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES	
Nom :	MME [REDACTED]
Adresse :	[REDACTED]
Ville :	75116 PARIS 16

e 1. DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL S D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES	
Adresse :	1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE
Ville :	75017 PARIS 17

2. IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom :	MME [REDACTED]
Adresse :	[REDACTED]
Ville :	75116 PARIS 16
Tel :	
Mail :	
Qualité :	

1. DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES

Type :	Appartement	Nbre pièces :	1	Lot :	39
Cadastre :	AG20	Bâtiment :		Lot secondaire :	
Porte :	5	Date de visite :	15/12/2023	Escalier :	
Accompagnateur :	Maître BUZY (Huissier de justice)	Opérateur :	NGUYEN Eric	Étage :	07
Référence client :		Bien meublé :	OUI		
Installation électrique alimentée : NON			Mise hors tension de l'installation possible : NON		
Distributeur d'électricité : ENEDIS			Qualité du donneur d'ordre : Propriétaire		
Année de construction : AVANT 1948			Année de l'installation électrique : Non communiquée		

CONCLUSIONS

(détail des conclusions en "5")

- Dispositif de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

L'installation intérieure fait l'objet d'avertissements particuliers (voir paragraphe 6).

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ÉLECTRICITÉ : 1 sur 5
DDT : 17 sur 58



Huissiers de Justice Associés
Paris Rive Gauche
re Do wt l' ** coronis coonum
6 rue Al CBD Pas 15c
0144172271 quintencalzen.com
Hhuissiers di bote Mvms
Paris fuvn Droie
re Do wt l' ** coronis coonum
2ns nr Faril l'—
or 4100 HJ umstsktinang



3. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR AYANT RÉALISÉ L'INTERVENTION ET SIGNÉ LE RAPPORT :

NGUYEN Eric membre du réseau BC2E

Identité de l'opérateur : **NGUYEN Eric**

dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED -12 avenue Gay Lussac 78990 Elancourt**, numéro de certification **928** le : 07/12/2023 jusqu'au : 06/12/2030

Nom et raison sociale de l'entreprise : **AXIDIA/ NGUYEN ERIC**

Adresse de l'entreprise : **24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT**

N°siret : **500 157 789 000 16**

Désignation de la compagnie d'assurance de l'opérateur : **ALLIANZ**

N° de police d'assurance : **62 490 415**

Date de validité : **31/12/2023**

4. RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE RÉALISATION DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ :

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50V en courant alternatif et 120V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible), sans déplacement des meubles, ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5. CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :

ANOMALIES AVÉRÉES SELON LES DOMAINES			
N° article (1)	Libellé et localisation ^(*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en oeuvre
1 - Appareil général de commande et de protection et son accessibilité :			
néant	néant	néant	néant
2 - Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre :			
néant	néant	néant	néant
3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit :			
B.4.3 i)	Le courant assigné de l'interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation n'est pas adapté.		
4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire :			
B.5.3 a)	Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieurs à 2 ohms).		
B.6.3.1 a)	Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).		
5 - Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs :			
néant	néant	néant	néant
6 - Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :			
néant	néant	néant	néant
INSTALLATIONS PARTICULIÈRES			
P1 / P2 - Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives ou inversement :			
néant	néant	néant	néant

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ÉLECTRICITÉ : 2 sur 5
DDT : 18 sur 58



Handwerkskammer
Paris Rive Gauche
re Do wt l. s. corons coonim
6 rue Al CBD Pas 15c
0144172271 quincanlezen
Hwuhers di bote Mvuns
Paris fuvn Droie
re Hand Rive
2na mir Farri l.
or 4100 HJ umstsktinang



P3 - Piscine privée et du bassin de fontaine :

néant	néant	néant	néant
-------	-------	-------	-------

(*) **AVERTISSEMENT** : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

- (1) Référence des anomalies selon la norme ou les spécifications techniques utilisées.
 (2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou les spécifications techniques utilisées.
 (3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
N° article (1)	Libellé des informations
B.11 a1)	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieure ou égale à 30 mA.
B.11 b1)	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B.11 d)	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou les spécifications techniques utilisées.

6. AVERTISSEMENT PARTICULIER :

Installation, partie d'installation ou spécificités non couvertes :

- a) installation ou partie d'installation consacrée à la production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection : type de production (photovoltaïque, éolien, etc.) : néant
- b1) poste à haute tension privé ou public et installation à haute tension éventuellement (installations haute et basse tension situées dans le poste à haute tension privé ou public)
- b2) les spécificités de l'installation raccordée au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un branchement en puissance surveillée
- c) installation ou partie d'installation soumise à d'autres réglementations (code du travail, établissement recevant du public, etc.) : locaux concernés et type d'exploitation : néant
- M d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
 - installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : plus précisément, il n'a pas été contrôlé son existence ni ses caractéristiques ;
 - le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
 - parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative : plus précisément, il n'a pas été contrôlé l'état, l'existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.;

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C de la norme :

N° article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C	Motifs (2)
1 - Appareil général de commande et de protection et son accessibilités :		
B.1.3 c)	Assure la coupure de l'ensemble de l'installation	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
2 - Dispositifs de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre :		
B.2.3.1 c)	Protection de l'ensemble de l'installation	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
B.2.3.1 h)	Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité)	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

- (1) Références des numéros d'article selon l'Annexe C
 (2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas :
 - "Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans dommage." ;
 - "Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et l'état des conducteurs n'ont pu être vérifiés." ;
 - "L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étai(en)t pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite." ;
 - "Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peu(ven)t pas être évalué(s)." ;
 - "L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier"
 - "La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée."
 - "Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour un fusible."
 - "Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé."
 - "La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de fonctionnement."
 - Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent plusieurs conducteurs en parallèle
 - toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement :

- a) Il y a une étiquette sur le tableau qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc présomption de l'absence de cette dernière dans l'immeuble ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ;
- b) Il a été détecté une tension > à 50 V sur le conducteur neutre lors de l'identification du ou des conducteurs de phase ; il est recommandé de consulter un installateur électricien qualifié ;
- c) L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, présente des parties actives sous tension accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 ÉLECTRICITÉ : 3 sur 5
 DDT : 19 sur 58

Huisiers de Justice Associés
 Paris Rive Gauche
 re Do wt l' « courts conom
 6 rue Al CBD Pas 15c
 0144172271 www.abc-justice.com
 Huisiers de bote Mvms
 Paris Iuvn Droie
 re Do wt l' « courts conom
 2na mr Farri l—
 or 4100 111J umstskatinang

- d) L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, présente un (ou des) CONDUCTEUR(s) non protégé(s) par des conduits ou goulottes » ; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution
- e) MATÉRIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes ». Préciser la nature et la localisation des MATÉRIELS D'UTILISATION concernés et ajouter la (ou les) formule(s) appropriée(s) :
1. Ces matériels sont alimentés en basse tension, mais le MATÉRIEL DE CLASSE I n'est pas relié à la terre ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant
 2. Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un (des) CIRCUIT(s) ne disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement placé dans le logement ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant
 3. Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels comportent des parties actives accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant
 4. Ces matériels sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse Tension de Sécurité) n'a pas pu être identifiée : Néant
- g) La valeur mesurée de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative n'est pas en adéquation avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ;
- h) Il n'existe pas de DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION en partie privative ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ;
- i) La section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative est insuffisante ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ;

Identification des parties du bien (Pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

Observation :

Tableau des observations par question		
N° article (1)	Libellé des points de contrôle	Observation
3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit :		
B.4.3 i)	Courant assigné (calibre) de l'interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation électrique adapté	LE CALIBRE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL ETANT DE 15/45A, LE CALIBRE DE L'INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL A HAUTE SENSIBILITE 30 mA DOIT ETRE AU MINIMUM DE 45A
4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant un douche ou une baignoire :		
B.6.3.1 a)	Installation électrique répondant aux prescriptions particulières appliquées à ces locaux	LAMPE 220V EN ZONE 2 (située à moins de 60 cm du bord de la douche)

7. CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL :

L'installation électrique comportant une ou des anomalies, il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent.

8. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS :

DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIÉES
<p align="center">Appareil général de commande et de protection</p> <p>Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas de d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la <u>totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.</u></p>
<p align="center">Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation</p> <p>Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. <u>Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</u></p>
<p align="center">Prise de terre et installation de mise à la terre</p> <p>Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui <u>en résulte.</u></p>
<p align="center">Dispositif de protection contre les surintensités</p> <p>Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les <u>échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.</u></p>
<p align="center">Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche</p> <p>Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. <u>Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique dans le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</u></p>
<p align="center">Conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche</p> <p>Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. <u>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</u></p>
<p align="center">Matériels électriques présentant des risques contact direct</p> <p>Les matériels électriques dont les parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants <u>risques d'électrisation, voire d'électrocution.</u></p>
<p align="center">Matériels vétustes ou inadaptés à l'usage</p>

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ÉLECTRICITÉ : 4 sur 5
DDT : 20 sur 58



Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électrique, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voir d'une électrocution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prises de courant de type à obturateurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voir l'électrocution.

Socles de prises de courant de type à puits (15mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Cachet de l'entreprise



AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE
78990 ELANCOURT
06.07.30.42.27
Siret : 500 157 789 000 16 - code APE : 7120B

Date de visite et établissement de l'état

Visite effectuée le : 15/12/2023
État rédigé à : ELANCOURT le : 20/12/2023
Nom : NGUYEN Eric

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).


Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret: 500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ÉLECTRICITÉ : 5 sur 5
DDT : 21 sur 58





Attestation de Superficie "Loi Carrez"

Loi Carrez : article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, décret n° 97/532 du 23 mai 1997 et par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 « Alur » ;
Conforme à l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 89-1290 du 23 décembre 1986 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

MISSION N° : 780307118

6 PROPRIETAIRE

Nom : MME [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Ville : 75116 PARIS 16

© MISSION

Adresse : 1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE
Ville : 75017 PARIS 17

© DONNEUR D'ORDRE

Nom : MME [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Ville : 75116 PARIS 16

MISSION

Type : Appartement	Nbre pièces : 1	Lot : 39
Cadastre : AG20	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte : 5	Date de visite : 15/12/2023	Escalier :
Accompagnateur : Maître BUZY (Huissier de justice)	Opérateur : NGUYEN Eric	Étage : 07
Référence client :		

CONCLUSIONS

Je soussigné(e) NGUYEN Eric atteste que :
La superficie privative (Loi Carrez) est : **8.84 m²**

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
LOI CARREZ : 1 sur 2
DDT : 22 sur 58



Ministère de Justice
Paris Rive Gauche
re Do wt l. 100 coronum
6 rue Al CBD Pas 15c
0144722271 justice@justice.gouv.fr
Huisiers di bete Mvns
Paris fuvn Droie
re Do wt l. 100 coronum
Zna mr Farit l. 100
or 4100 111j umustkninang



Constat Amiante

RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIEAUX ET PRODUITS DES LISTES A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DU CONSTAT ÉTABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Application des articles L. 271-4 à -6 et R.271-1 à -4 du code de la construction et de l'habitation ;
articles L. 1334-13, R.1334-14 et -15, R.1334-20 et-21,

R. 1334-23 et -24, R. 1334-29-7 et annexe 13-9 du code de la santé publique, du décret 2011-629 du 3 juin 2011, deux arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés par l'arrêté du 26 juin 2013 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu de rapport de repérage.

Références normatives : d'après l'esprit de la norme NF X 46-020 de Août 2017

MISSION N° : 780307118

PROPRIETAIRE

Nom : MME [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Ville : 75116 PARIS 16

MISSION

Adresse : 1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE
Ville : 75017 PARIS 17

DONNEUR D'ORDRE

Nom : MME [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]
Ville : 75116 PARIS 16

MISSION

Type :	Appartement	Nbre pièces :	1	Lot :	39
Cadastre :	AG20	Bâtiment :		Lot secondaire :	
Porte :	5	Étage :	07	Escalier :	
Date de commande :	15/12/2023	Date de visite :	15/12/2023	Année de construction :	AVANT 1948
Accompagnateur :	Maître BUZY (Huissier de justice)	Opérateur :	NGUYEN Eric	Référence client :	

CONCLUSIONS

(détail des conclusions et mesures d'ordre général en fin du rapport de repérage)

A- CONCLUSIONS DU REPÉRAGE EFFECTIF DANS LES ZONES EXAMINÉES (SE RÉFÉRER AUX TABLEAUX (POINT C) POUR CONNAÎTRE LES ZONES OU ÉLÉMENTS N'AYANT PU ÊTRE EXAMINÉS) :

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les zones examinées (se référer aux tableaux (point C) pour connaître les zones non examinées).

B - OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉGLEMENTAIRES ISSUES DES RÉSULTATS DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE POUR LES MATÉRIEAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : :
Aucune obligation réglementaire à signaler.

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : :
aucune obligation réglementaire à signaler.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport

"E
miasr

n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 1 sur 9
DDT : 24 sur 58

C - PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATÉRIAUX OU PRODUITS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES LIMITANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES		
Etage	Local	Motif
Néant	Néant	Néant

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS		
Etage	Local	Éléments et motif
Néant	Néant	Néant

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires				
Etage	Local	Localisation	Composant	Motif
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

Le cas échéant d'autres recherches devront être entamées selon le type de mission.

Observation :

Néant



Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 AMIANTE : 2 sur 9
 DDT : 25 sur 58



SOMMAIRE

1	Le laboratoire d'analyses
2	La mission de repérage
2.1	L'objet de la mission
2.2	Le cadre de la mission
2.2.1	L'intitulé de la mission
2.2.2	Le cadre réglementaire de la mission
2.2.3	L'objectif de la mission
2.2.4	Le programme de repérage de la mission réglementaire
2.2.5	Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
2.2.6	Le périmètre à repérer
3	Conditions de réalisation du repérage
3.1	Bilan de l'analyse documentaire
3.2	Date d'exécution des visites du repérage in situ
3.3	Identification de l'opérateur de repérage
3.4	Plan et procédures de prélèvements
4	Résultats détaillés du repérage des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
4.1	Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique
4.2	Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique
4.3	Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire
4.4	Zones présentant des similitudes d'ouvrage
5	Conclusions et recommandations préconisées pour les matériaux et produits contenant de l'amiante
5.1	Conclusions réglementaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante
5.2	Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante
5.3	Conclusion et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit contenant de l'amiante du programme de repérage complémentaire
5.4	Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage
6	Ecarts /adjonctions par rapport à la norme NF X 46-020
7	Signature
8	Remarques
8.1	Remarques importantes
9	Annexes

1. LABORATOIRE D'ANALYSE :

Aucune analyse effectuée

2. LA MISSION DE REPÉRAGE :

2.1. L'objet de la mission :

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti ou de la partie d'immeuble bâti décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble ou partie d'immeuble certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

2.2. Le cadre de la mission :

2.2.1. L'Intitulé de la mission :

Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission :

L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autre, l'état mentionnant la présence ou l'absence de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code.

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

2.2.3. L'objectif de la mission :

il s'agit de procéder au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante exigé par l'article R.1334-15 du code de la santé publique.

Les listes A et B de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont détaillées par l'annexe 13-9 du code de la santé publique (article 1334-14 alinéa IV du code de la santé publique).

La recherche concernant les enduits projetés se limitera aux enduits identifiables comme le Progypsol et non aux enduits projetés qui auraient un aspect lisse ou taloché, soumis à ce jour à interprétation.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 3 sur 9
DDT : 26 sur 58



2.2.4. Le programme de repérage de la mission réglementaire :

Le programme de repérage est défini par les listes A et B de l'Annexe 13.9. du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

L'examen consiste en une inspection visuelle des composants et parties de composants de la construction, accessibles sans travaux destructifs, et ne concerne exclusivement que les parties privatives de l'immeuble.

Produits et matériaux appartenant au programme de repérage de l'amiante défini en annexe 13-9 du code de la santé publique :

**CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
ANNEXE 13-9
PROGRAMMES DE REPERAGE DE L'AMIANTE MENTIONNES
AUX ARTICLES R.1334-20, R.1334-21 ET R.1334-22**

LISTE A mentionnée à l'article R.1334-20:

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

LISTE B mentionnée à l'article R.1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU A SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons «en dur» et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...), Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

La recherche concernant les enduits projetés se limitera aux enduits identifiables comme le Progypsol et non aux enduits projetés qui auraient un aspect lisse ou taloché, soumis à ce jour à interprétation.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 4 sur 9
DDT : 27 sur 58

Ministère de Justice
Paris Rive Gauche
15, rue Assolant, 75008 Paris, France
01 44 77 97 77 | contact@abcjustice.com

Ministère de Justice
Paris Rive Droite
35, rue de France, Paris, France
01 43 80 11 11 | contact@abcjustice.com

2.2.5. Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) :

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspectée	Sur demande ou sur information
Néant	Néant	Néant

IMPORTANT : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

2.2.6. Le périmètre de repérage effectif :

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

- Description :

Fonction principale du bâtiment : Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)

Date du permis de construire : Non précisée (antérieur au 1er juillet 1997 sur déclaration du mantadaire)

Année de construction : AVANT 1948

- Périmètre de repérage effectif :

Étage	Local	Nom des composants ou parties de composants
		Élément : Revêtement / Substrat
07	Séjour	Sol (Parquet) - Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Peinture Lambris) - Mur A (Peinture Toile de Verre) - Mur B (Peinture Toile de Verre) - Mur C (Peinture Toile de Verre) - Mur D (Peinture Toile de Verre) - Mur E (Peinture Toile de Verre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
07	PU	Sol (Parquet) - Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois)
07	Coin Cuisine	Sol (Lino collé) - Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Peinture Lambris) - Mur A (Peinture Toile de Verre) - Mur B (Peinture Toile de Verre) - Mur C (Peinture Toile de Verre)
07	Salle d'eau	Sol (Lino collé) - Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Toile de Verre) - Mur B (Peinture Toile de Verre) - Mur C (Peinture Toile de Verre) - Mur D (Peinture Toile de Verre) - Mur E (Peinture Toile de Verre) - Mur F (Peinture Toile de Verre) - Mur G (Peinture Toile de Verre) - Mur H (Peinture Toile de Verre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois)

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 5 sur 9
DDT : 28 sur 58



3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE :

3.1. Bilan de l'analyse documentaire :

Documents	Remis	Date	Référence / Principales conclusions
Rapports de repérage antérieurs	Non		Référence :
Diagnostic Amiante des parties communes	Non		Référence :
Dossier technique existant	Non		Référence :
Dossier technique Amiante existant	Non		Référence :
Contrôle de concentration en poussière d'amiante	Non		Référence :
Détails des travaux réalisés	Non		Référence :
Plans, schémas ou croquis des bâtiments	Non		Référence :
Documents concernant la construction et les travaux de rénovation	Non		Référence :
Descriptif des matériaux	Non		Référence :
Document interne	Non		Référence :
Acte de vente du bien	Non		Référence :

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ :

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 15/12/2023

3.3. Identification de l'opérateur de repérage :

NGUYEN Eric

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED -12 avenue Gay**

Lussac 78990 Elancourt, numéro de certification : **928**

- AXIDIA / NGUYEN ERIC - 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT

- Assurance ALLIANZ : **62 490 415** - Date de validité : **31/12/2023**

3.4. Plan et procédures de prélèvements :

L'ensemble des prélèvements, le cas échéant, a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE DES MATÉRIELS OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE :

4.1. Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Motif si MPSCA	Résultat, évaluation de l'état conservation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **MM** ; Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** ; matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

Codification des résultats d'évaluation de l'état de conservation : **score = 1** : Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation - **score = 2** : Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement - **score = 3** : Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement.

4.2. Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Motif si MPSCA	Type de recommandation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** ; Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** ; matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

Codification des résultats d'évaluation de l'état de conservation : **EP** : Évaluation périodique - **AC1** ; Action corrective de premier niveau - **AC2** : Action corrective de second niveau - **Aucune** : Le matériau ou produit ne contenant pas d'amiante, aucune recommandation n'est à formuler.

4.3. Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Motif si MPSCA
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** ; Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** ; matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 6 sur 9
DDT : 29 sur 58



4.4. Zones présentant des similitudes d'ouvrage :

Zone présentant des similitudes d'ouvrage	Détail de la zone	Lié au repérage	Amianté
Néant	Néant	Néant	Néant

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉCONISÉES POUR LES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :

5.1. Conclusions réglementaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante :

Ces conclusions réglementaires s'appliquent aux propriétaires :
 - des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation
 - des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation
 - des immeubles bâtis autres que d'habitation

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Composant	Conclusion réglementaire
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.2. Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Composant	Type de recommandation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.3. Conclusions et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit contenant de l'amiante du programme de repérage complémentaire :

Étage	Local ou zone homogène	Localisation	Composant	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation, conclusion et recommandation réglementaires
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.4. Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage :

Néant -

6. ÉCARTS/ADJONCTIONS À LA NORME NF X 46-020 :

Néant

7. SIGNATURE :

Etabli le
20/12/2023
Cachet:

Signature :



Siret : 500 157 789 000 16 - code APE : 7120B

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

8. REMARQUES DIVERSES :

8.1. Remarques importantes :

Immeubles en copropriété : Les ouvrages tels que les sous-faces de dalles des sous-sols, des garages, des caves, des balcons, les réseaux de canalisations d'alimentation, d'évacuation, de chauffage, les gaines techniques, de fumées, d'extraction, de ventilation, de vide-ordures, sont considérés juridiquement comme des parties communes. Il en est de même pour tous les ouvrages mentionnés comme parties communes au règlement de copropriété. Ces composants ne font pas partie du présent repérage, même s'ils se trouvent dans les parties privatives. Ils doivent être repérés dans le cadre obligatoire du dossier technique amiante des parties communes de l'immeuble et figurer dans la fiche récapitulative de ce dossier. Dans le cadre de ce repérage, il n'est procédé à aucun sondage destructif (l'amiante enclouonnée n'est donc pas prise en compte), et aucun démontage d'appareils de chauffage ou de production d'eau chaude n'est prévu. Ce rapport est réalisé dans le cadre d'une vente. Il n'est pas suffisant pour évaluer les risques avant tous travaux destructifs. Ainsi ce rapport ne peut pas être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (Art. R. 1334-19 du Code de la Santé Publique). Il ne peut pas non plus satisfaire aux exigences du repérage avant travaux requises notamment par la législation du travail.

9. ANNEXES AU RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE N° 780307118 :

- Eléments d'information réglementaires à faire figurer dans le rapport : sans objet

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret: 500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 7 sur 9
DDT : 30 sur 58



- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des flocages contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des calorifugeage contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des faux-plafonds contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation des matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : sans objet
- Illustration photographique : non
- Schéma de repérage : oui
- Rapports d'analyses du laboratoire : non
- Documents annexés au présent rapport : aucun
- Copie du certificat de compétence de l'opérateur de diagnostic : présent
- Copie de l'attestation d'assurance couvrant l'opérateur de repérage dans sa mission : présent

ELEMENTS D'INFORMATION REGLEMENTAIRES A FAIRE FIGURER DANS LE RAPPORT

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plutôt aux situations d'usures anormales au de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données "déchets" gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.



Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16


Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 AMIANTE : 8 sur 9
 DDT : 31 sur 58



Croquis

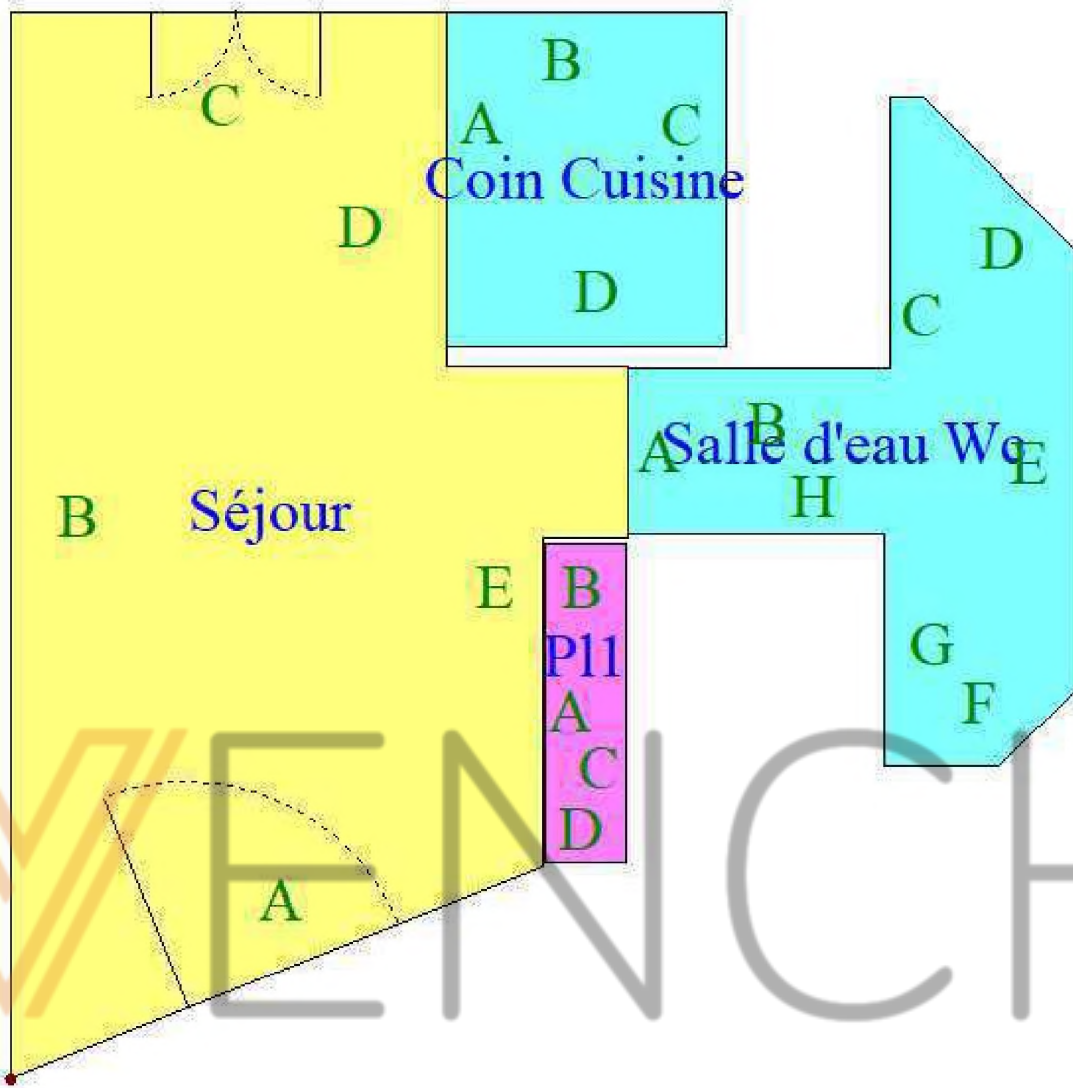

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
AMIANTE : 9 sur 9
DDT : 32 sur 58





Diagnostic de Performance Énergétique

DPE

diagnostic de performance
énergétique (logement)

ne:2375E4445618H
établi le : 15/12/2023
valable jusqu'au : 14/12/2033

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <http://immi.ecalocgouv.fr/itia/vjsuc-performance-energetique-dpe>

dossier n° : 780307118
 adresse : 1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE 75017 PARIS 17
 type de bien : Appartement
 année de construction : AVANT 1948
 surface habitable : 8.8m'
 étage : 07
 porte :
 lot n° : 39

propriétaire : MME [REDACTED] ANNE LAURE
 adresse : [REDACTED] 75116 PARIS 16

Performance énergétique et climatique

ce logement est une passoire énergétique

consommation (énergie primaire)	émissions
791	25*
kWh/m²/an	kg CO ₂ /m²/an

344 kWh/m²/an d'énergie finale

*** Dont émissions de gaz à effet de serre**

peu d'émissions de CO₂:

A	[bar]
B	[bar]
C	[bar] — 25 kg CO ₂ /m²/an
D	[bar]
E	[bar]
F	[bar]
G	[bar]

émissions de CO₂ : **très importantes**

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement, de la performance des équipements.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (gaz, bois, fioul, etc.).

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau 4 climatisation, éclairage, auxiliaires) CACAS de système collectif, les montants factures peuvent différer en fonction des règles de répartition. Voir p.3 les délais par poste.

entre 480€ et 680€

par an

Prix moyens des énergies indexés au 1^{er} janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?

Informations diagnostiqueur
AXIDIA
 24 rue du Capricorne,
 78990 ELANCOURT
 N° SIRET : 50015778900016
 diagnostiqueur : **Eric NGUYEN**

tel : 0607304227
 email : eric.nguyen@bc2e.com
 n° de certification : 928
 org. de certification : GINGER CATED

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Selon le cadre de régulation général sur la protection des données (RGPD), l'éditeur vous informe que vos données personnelles (Nom, Prénom, Adresse, etc.) sont traitées sur la base de données de l'organisme DPE à des fins de certification ou en cas de contestation de site procédant de la certification. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou de limitation de traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir ce droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée dans le « contact » de l'organisme DPE (info@axidia.com).

Société

AXIDIA / NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16


Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 DPE : 1 sur 11
 DDT : 33 sur 58



Schéma des déperditions de chaleur

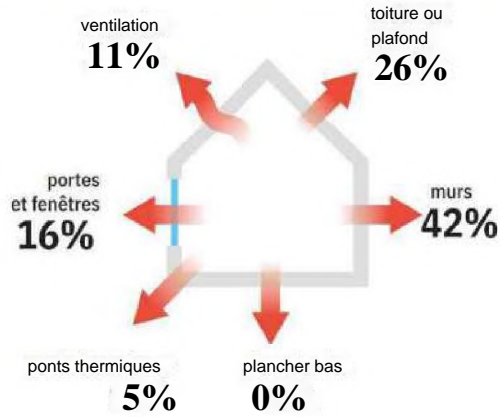

Performance de l'isolation




Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*

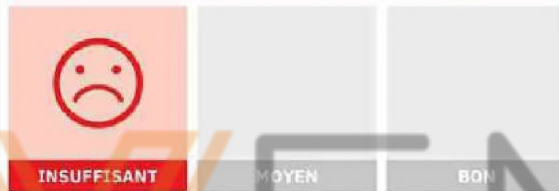

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :

Pour améliorer le confort d'été :



Faites isoler la toiture de votre logement



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil

*Le niveau de confort d'été présent ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (sa localisation n'est pas prise en compte)

Production d'énergies renouvelables

Le logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergies renouvelables

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



chauffage au bois



réseau de chaleur vertueux



géothermie

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport










n° de rapport : 780307118
DPE : 2 sur 11
DDT : 34 sur 58



Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
15, rue de la Harpe, 75005 Paris
Avenue de la République, 75011 Paris
01 44 77 99 77 | contact@abcjustice.com
Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
15, rue de la Harpe, 75005 Paris
01 44 77 99 77 | contact@abcjustice.com



Montants et consommations annuels d'énergie

usage		consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
 chauffage	\$ électricité	4120 1791 é.f.1	entre 2906 et 400E	 59%
 eau chaude o sanitaire	% électricité	2805 1219 é.f.	entre 1906 et 2706	 40%
 refroidissement		0 Oé.f.)	entre 0€ et 0€	0%
 éclairage	f électricité	30 17 é.f.)	entre 0€ et 10€	1%
 -s auxiliaire		0 (Oé.f.)	entre 0€ et 0€	0%
énergie totale pour les usages recensés :		6963 kWh (3 027 kWh é.f.)	entre 480 € et 680 € par an	

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous.

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 562 par jour, é.f. - énergie finale

* Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation, les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisés

A les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien (des équipements...)

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver — 19°C
Chauffer à 19°C plutôt que 21°C,
c'est -19% sur votre facture **soit -67€ par an**

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.

* Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation,
température recommandée en été — 28°C

astuces

— Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
— Aérez votre logement la nuit.

— Consommation recommandée — 562/jour
8 d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 408

• 230 consommés en moins par jour,
C'est -19% sur votre facture **soit -44€ par an**

astuces

→ Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :
france-renov.gouv.fr

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 3 sur 11
DDT : 35 sur 58



Paris Rive Gauche
re Do wt 1 ** coronum
6 rue ABC/DPass 15—
01-8417 27 1 gitecautkon
Paris fuvn Droie
2na mr Faril 1—
01 4110. HSH smusdutsintysm

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
murs	Murs Nord Est de type inconnu donnant sur paroi extérieure Murs Sud Ouest, Sud Est en blocs de béton pleins donnant sur circulations communes avec ouverture directe sur l'extérieur, non isolé	insuffisant
plancher bas	Pas de plancher déperditif	très bonne B
/ toiture/plafand	Plafond avec ou sans remplissage donnant sur paroi extérieure, isolation Inconnue	insuffisant
portes et fenêtre	Portes en bois opaque pleine Fenêtres battantes bois ou bois métal et simple vitrage	insatisfaisant B

Vue d'ensemble des équipements

	description
chauffage	Installation de chauffage seul classique (système individuel) Générateur à effet Joule direct (Energie: Electricité) Emetteur(s): Convecteur électrique NFC, NF**et MF***
pilotage	Générateur avec régulation par pièce, Equipement : par pièce avec minimum de température, Système : radiateur / convecteur
eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue, non boucle, eau chaude sanitaire de type accumulé (système individuel)
\$ climatisation	
ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 780307118
DPE : 4 sur 11
DDT : 36 sur 58



Paris Rive Gauche
re Do wt l e coruts coonm
6vueATB/D Pas 1S4
01-4017 27 1 gnicautkon
Paris fuvn Droie
2na mr Faril l—
01 4110.11511 smudutsintysn



Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
ss ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur.
A éclairages	Nettoyer les ampoules et luminaires
(isolation	raire vérifier et compléter les isolants par un professionnel • tous les 20 ans

WENCH

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 5 sur 11
DDT : 37 sur 58



Recommandation d'amélioration de la performance





Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux + > ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack avant le pack). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

Les travaux essentiels montant estimé : 10880 à 14720€

lot	description	performance recommandée
 chauffage	Mise en place d'une pompe à chaleur Air/Air réversible (SCOP = 3.5)	
 eau chaude sanitaire	Installation d'un chauffe-eau thermodynamique dernière génération	

2

Les travaux à envisager montant estimé : 1430 à 2950€

Eût	description	performance recommandée
(murs	Isolation des murs par l'intérieur (ITI 18cm)	R >=4.5m2K/W
 portes et fenêtres	Installation de fenêtres double vitrage VPE 4/20/4	Uw <= 1.3 W/m².K et Sw >= 0.3

Commentaires :

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 6 sur 11
DDT : 38 sur 58




Mouvement de Justice Associatif
Parti Riverain Classé
15, rue de la République
Avenue de la République, 15^{ème}
91400 Evry-Val d'Essonne
01 43 30 11 11 | contact@abcjustice.com

Mouvement de Justice Associatif
Parti Riverain Droite
35, rue de l'Étoile Paris, 17^{ème}
01 43 30 11 11 | contact@abcjustice.com




Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

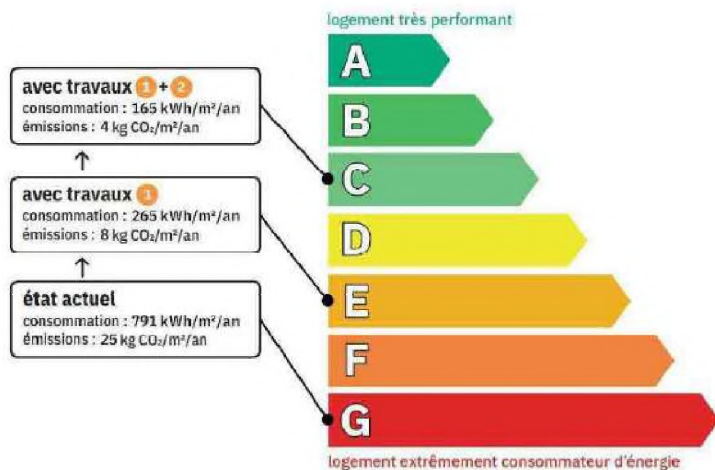

Dont émissions de gaz à effet de serre

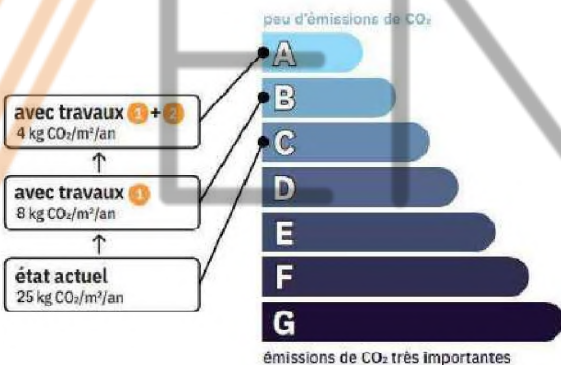

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr
ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

france-renov.liouv.fr/aides



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 7 sur 11
DDT : 39 sur 58



Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
15, rue de la Harpe - 75005 Paris
Avenue de la République - 75011 Paris
01 44 71 99 77 | contact@abcjustice.com

Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
15, rue de la Harpe - 75005 Paris
01 44 71 99 77 | contact@abcjustice.com



Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER CATED, 12 avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT

référence du logiciel validé : WinDPE v3
référence du DPE : 780307118
date de visite du bien : 15/12/2023
référence de la parcelle cadastrale : A G 20
méthode de calcul : 3CL-DPE 2021 (V 1.4.25.1)

Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Néant

 Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
département	Observé/mesuré	75017
U altitude	K données en ligne	<=400
2 type de bien	O Observé / mesure	Appartement on immeuble collectif
g année de construction	— Estimé	AVANT 1946
-0 période de construction	a Estimé	De 1948 à 1974
6 surface habitable	9 Observé / mesuré	8.8m'
00 nombre de niveaux	P Observé / mesuré	1
hauteur moyenne sous plafond	9 Observé / mesuré	2.50m

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 8 sur 11
DDT : 40 sur 58



Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
15, rue de la Harpe, 75005 Paris
A. rue Alphonse Charrier Paris, 13ème
01 43 20 11 11 | contact@abcjustice.com

Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
15, rue de la Harpe, 75005 Paris
01 43 20 11 11 | contact@abcjustice.com



Fiche technique du logement (suite)

toiture / plafond i	surface totale (m ²)	, Observé/mesuré	8.8
	surface opaque (m2)	P Observé/mesuré	8.8 (surface des menuiseries déduite)
	type	P Observé/mesuré	Plafond avec ou sans remplissage
	type de toiture	P Observé/mesuré	Combles perdus
	isolation	P Observé/mesuré	Inconnu
	type isolation	X Valeur par défaut	ITE
	année de construction / rénovation	X Valeur par défaut	De 1948 à 1974
	Inertie	P Observé/mesuré	légère
	mitoyenneté	.. Observé/mesuré	Paroi extérieure
	coefficient de déperdition (h)	/	1
mur 1 (Mur Nord Est)	surface totale (m2)	O Observé/mesuré	6.25
	surface opaque (m ²)	P Observé/mesuré	5.13 (surface des menuiseries déduite)
	type	P Observé/mesuré	Murs inconnu
	Isolation	P Observé/mesuré	Inconnu
	année de construction / rénovation	X Valeur par défaut	0e 1948 à 1974
	inertie	P Observé/mesuré	lourde
	orientation	D Observé/mesuré	Nord Est
	plancher haut associé	2 Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond avec ou sans remplissage
	mitoyenneté	P Observé/mesuré	Paroi extérieure
	coefficient de déperdition (b)	/	1
mur 2 (Mur Sud Ouest)	surface totale (m ²)	P Observé/mesuré	6.25
	surface opaque (m2)	P Observé/mesuré	4.65 (surface des menuiseries déduite)
	type	P Observé/mesuré	Murs en blocs de béton pleins
	épaisseur moyenne (cm)	P Observé/mesuré	20 et -
	isolation	P Observé/mesuré	Non
	Inertie	P Observé/mesuré	Lourde
	orientation	P Observé/mesuré	Sud Ouest
	plancher haut associé	P Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond avec ou sans remplissage
	type de local non chauffé	, Observé/mesuré	Circulation» commune» avec ouverture directe sur l'extérieur
	surface Aiu	, Observé/mesuré	14
mur 3 (Mur Sud Est)	isolation Aiu	. Observé/mesuré	Non
	surface Auc	P Observé/mesuré	4
	isolation Aue	, Observé/mesuré	Non
	coefficient dp déperdition (h)	/	0.3
	surface totale (m)	£) Observé/mesuré	6.25
	type	O Observé/mesuré	Murs en blocs de béton pleins
mur 3 (Mur Sud Est)	épaisseur moyenne (cm)	/ Observé/mesuré	20 et -
	isolation	£ Observé/mesuré	Non
	inertie	2) Observé/mesuré	Lourde
	orientation	2) Observé/mesuré	Sud Est

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 DPE : 9 sur 11
 DDT : 41 sur 58



Fiche technique du logement (suite)

mur 3 (Mur Sud EM) (suite)	plancher haut associé	, Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond avec ou sans remplissage	
	type de local non chauffé	P Observé/mesuré	Circulations communes avec ouverture directe sur l'extérieur	
	surface Aiu	P Observé/mesuré	14	
	isolation Ain	, Observé/mesuré	Non	
	surface Aue	ρ Observé/mesuré	4	
	isolation Aue	ρ Observé/mesuré	Non	
	coefficient de déperdition (b)	/	0.3	
porte 1 (Porte sur Mur 2 - Mur Sud Ouest)	surface	P Observé/mesuré	1	
	surface	.. Observé/mesur	1.60	
	type	ρ Observé/mesuré	Porte en bois opaque pleine	
	largeur du dormant	O Observé/mesur	5	
	localisation	ρ Observé/mesuré	Au nu intérieur	
	retour isolant	P Observé/mesuré	Sans retour	
	mur affilié	ρ Observé/mesuré	Mur 2 - Mur Sud Ouest - Murs en blocs de béton pleins	
	type de local non chauffé	P Observé/mesuré	Circulations communes avec ouverture directe sur l'extérieur	
	surface Aiu	P Observé/mesuré	14	
	isolation Aiu	C Observé/mesuré	Non	
	surface Aue	P Observé/mesuré	4	
	isolation Aue	P Observé/mesuré	Non	
	coefficient de déperdition (b)	/	0.3	
	surface	ρ Observé/mesuré	1	
	surface	ρ Observé/mesuré	1.12	
type	P Observé/mesuré	Menuiserie bois ou bois métal		
largeur du dormant	P Observé/mesuré	5		
localisation	ρ Observé/mesuré	Au nu intérieur		
retour isolant	ρ Observé/mesuré	Sans retour		
fenêtres / baie 1 (Fenêtre sur Mur 1 - Mur Nord Est)	type de paroi	ρ Observé/mesuré	Fenêtres battantes	
	type de vitrage	P Observé/mesuré	Simple vitrage	
	inclinaison	P Observé/mesuré	Vertical	
	orientation	, Observé/mesuré	Nord Est	
	type de masques proches	P Observé/mesuré	Aucun	
	type de masques lointains	P Observé/mesuré	Aucun	
	mur/plancher haut affilié	P Observé/mesuré	Mur 1 - Mur Nord Est - Murs inconnu	
	donnant sur	P Observé/mesuré	Paroi extérieure	
	coefficient de déperdition (b)	/	1	
	pont thermique 1	type de liaison	ρ Observé/mesuré	Mur 1 / Plancher haut 1
		Longueur	ρ Observé/mesuré	2.5
pont thermique 2	type de liaison	ρ Observé/mesuré	Mur 1 / Fenêtre 1	
	Longueur	ρ Observé/mesuré	4.4	
	Type	P) Observé/mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres	

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 10 sur 11
DDT : 42 sur 58



Ministère de Justice Assisted
Paris Rive Gauche
re Do wt 1^{er} cours commun
6vueAT/B/D/Pos 1S4
01-4017 27 1 guicant/km
Ministère de Justice Assisted
Paris Iuvn Droie
re Do wt 1^{er} cours commun
01 4110 1151 smusdutsintysm



Fiche technique du logement (suite)

système de ventilation 1	façade exposées	, Observé/mesuré	une
	type d'installation	/	installation de chauffage seul classique
	surface chauffée	P Observé/mesuré	8.8
	générateur type	, Observé/mesuré	Générateur a effet joule direct
	energie utilisée	, Observé/mesuré	Electricité
	régulation installation type	P Observé/mesuré	Convecteur électrique NFC, NF** et NF***
	émetteur type	, Observé/mesuré	Convecteur électrique NFC, NF** et NF***
systèmes de chauffage ! installation 1	émetteur année installation	, Observé/mesuré	2010
	distribution type	, Observé/mesuré	Pas de réseau de distribution
	en volume habitable	, Observé/mesuré	Oui
	nom du générateur	O Observé/mesuré	Générateur à effet joule direct
	numéro d'intermittence	/	1
	émetteur	2 Observé/mesuré	Principal
	fonctionnement ecs	P Observé/mesuré	Chauffage seul
	nombre de niveau chauffé	P Observé/mesuré	1
	puissance veilleuse	£ Observé/mesuré	0
	numéro	/	1
	équipement	D Observé/mesuré	Par pièce avec minimum de température
	chauffage type	P Observé/mesuré	Divisé
	régulation pièce par pièce	P Observé/mesuré	Avec
système	P Observé/mesuré	Radiateur / Convecteur	
production type	P Observé/mesuré	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue	
installation type	P Observé/mesuré	Individuelle	
localisation	P Observé/mesuré	En volume habitable et pièces alimentées contiguës	
systèmes d'eau chaude sanitaire / Installation 1	volume ballon (L)	P Observé/mesuré	100
	energie	P Observé/mesuré	Electricité
	bouclage réseau	P Observé/mesuré	Non bouclé
	type de production d'ecs	P Observé/mesuré	accumulée
	nombre de niveau	P Observé/mesuré	1

W
vo. l. g. s. u. i. t. o.
pilote 1

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
DPE : 11 sur 11
DDT : 43 sur 58



Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Gauche
re Do wt 1 « corons coonum
6 rue ATC B/Pass 154
01-4017 27 11 axidias.com

Ministère de Justice Assésés
Paris Iuvn Droie
re Do wt 1 « corons coonum
6 rue ATC B/Pass 154
01-4017 27 11 axidias.com



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

1 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE 75017 PARIS

Adresse: 1 Square Villaret de Joyeuse 75017
PARIS 17
Coordonnées GPS: 48.877164, 2.289853
Cadastre: AG 20

Commune: PARIS 17
Code Insee: 75117

Reference d'édition: 2530157
Date d'édition: 20/12/2023

Vendeur:

Acquéreur:



PEU : NON

Radon : NIVEAU 1

67 BASIAS, ü BASOL, 4 ICPE

SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type	Exposition	Plan de prevention		
Informatif PEB	NON	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit		
PPR Naturel SEISME	OUI	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1		
PPR Naturel RADON	OUI	Commune à potentiel radon de niveau 1		
PPR Naturels Mouvement de terrain	NON	Mouvement de terrain	Approuvé	24/02/1977
		Mouvement de terrain	Approuvé	18/03/1991
		Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterraines)	Approuvé	18/03/1991
PPR Naturels Inondation	NON	Inondation Seine	Approuvé	14/07/2003
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Seine	Approuvé	11/07/2003
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Seine	Approuvé	19/04/2007
PPR Miniers	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers		
PPR Technologiques	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques		

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques www.georisques.gouv.fr" article R 125-25

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

<https://www.info-risques.com/short/E XZW R>

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

1/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 1 sur 14
DDT : 44 sur 58





ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N° 2012159-0001 du 07/06/2012 Mis à jour le

Adresse de l'immeuble 1 Square Villaret de Joyeuse Code postal ou Insee Commune 75017 PARIS 17

Références cadastrales : AG 20

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N Oui Non X

prescrit anticipé approuvé date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forêt
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN Oui Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de l'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X

Si oui, exposition à l'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M Oui Non X

prescrit anticipé approuvé date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM oui Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique effet thermique effet de surpression

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non

L'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non

Si la transaction concerne un logement les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Si la transaction ne concerne pas un logement l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location Oui Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
très faible faible modérée moyenne forte

Information relative à la pollution de sols

> Le terrain est situé en secteur d'informabon sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de l'immeuble au regard du potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB Oui Non X

Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte très forte

Information relative aux sinistres indemnifiés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente Oui Non

vendeur

date / lieu

acquéreur

20/12/2023 1 PARIS 17

Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L. 125-5, L.125-6 et L. 125-7 du Code de l'environnement MTES / DGPR juillet 2018.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques www.georisques.gouv.fr" article R. 125-25

2/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 2 sur 14
DDT : 45 sur 58




Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Gauche
17, rue de Valenciennes
75001 Paris
01 42 96 11 11 | contact@assésés.com

Ministère de Justice Assésés
Paris Rive Droite
35, rue de l'Étoile Paris, 17^{ème}
01 42 96 11 11 | contact@assésés.com

CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS



CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

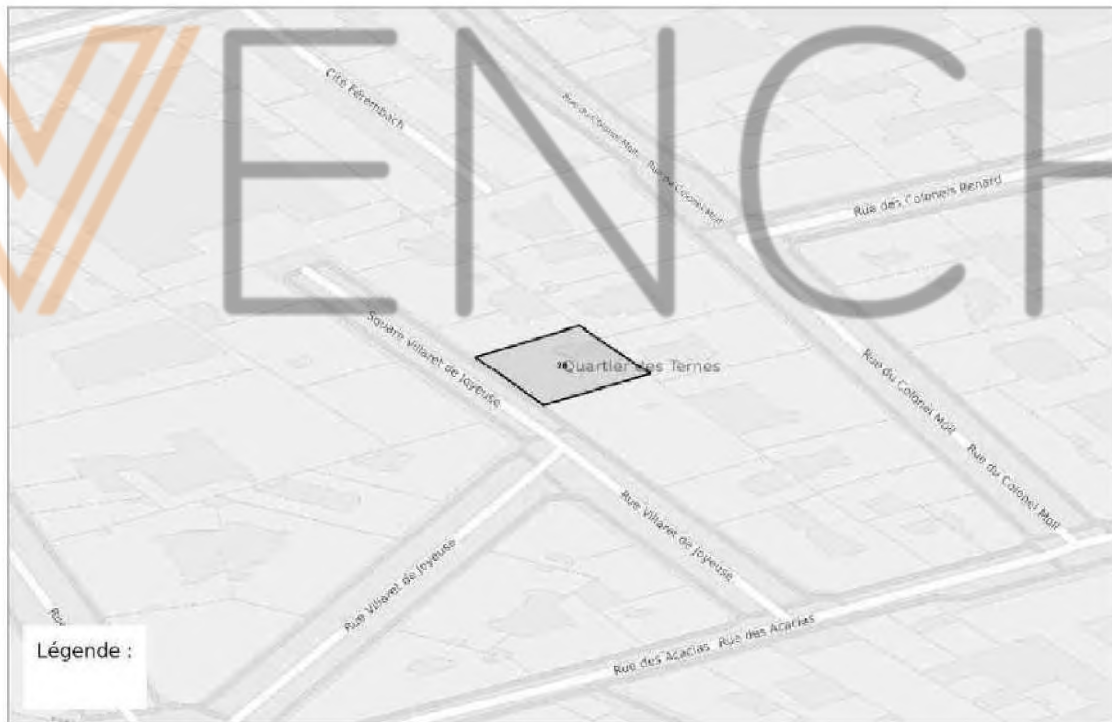

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport




n° de rapport : 780307118
ERP : 3 sur 14
DDT : 46 sur 58




Ministère de Justice Assésés
Paris River Classifier
15, rue de la Harpe, 75005 Paris
Avenue de la République, 75011 Paris
01 44 77 97 77 | contact@abcjustice.com
Ministère de Justice Assésés
Paris River Classifier
35, rue de l'École Paris, 75005 Paris
01 43 30 11 11 | contact@abcjustice.com



CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

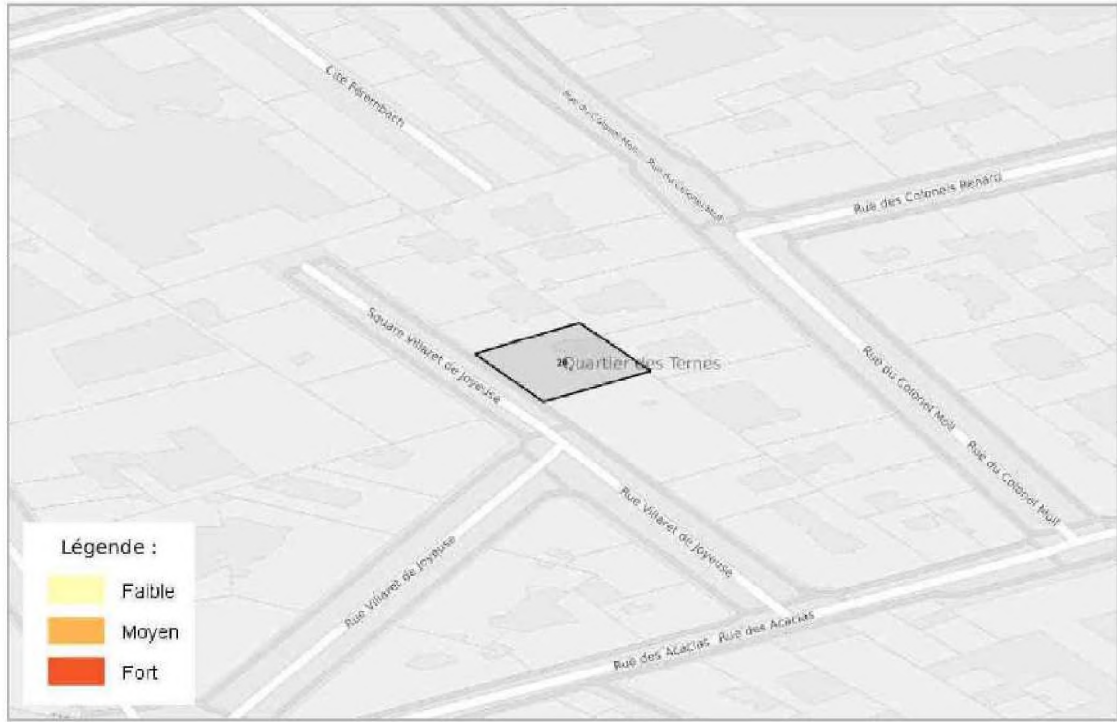

RADON

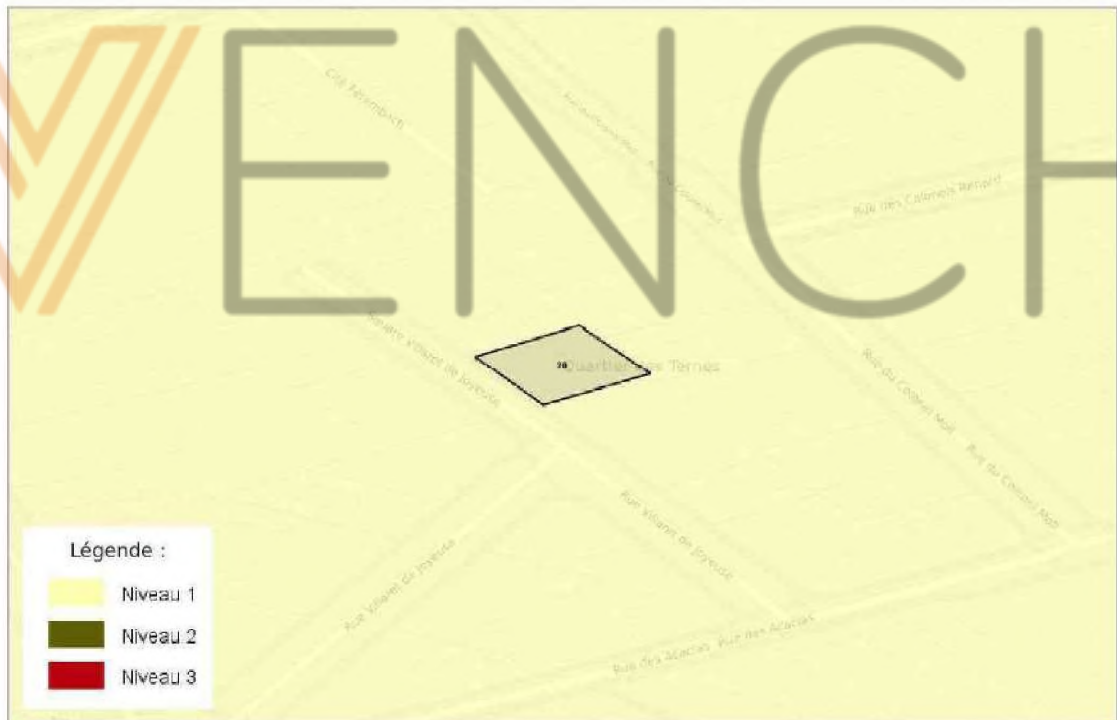

Société


AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 5 sur 14
DDT : 48 sur 58

CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES

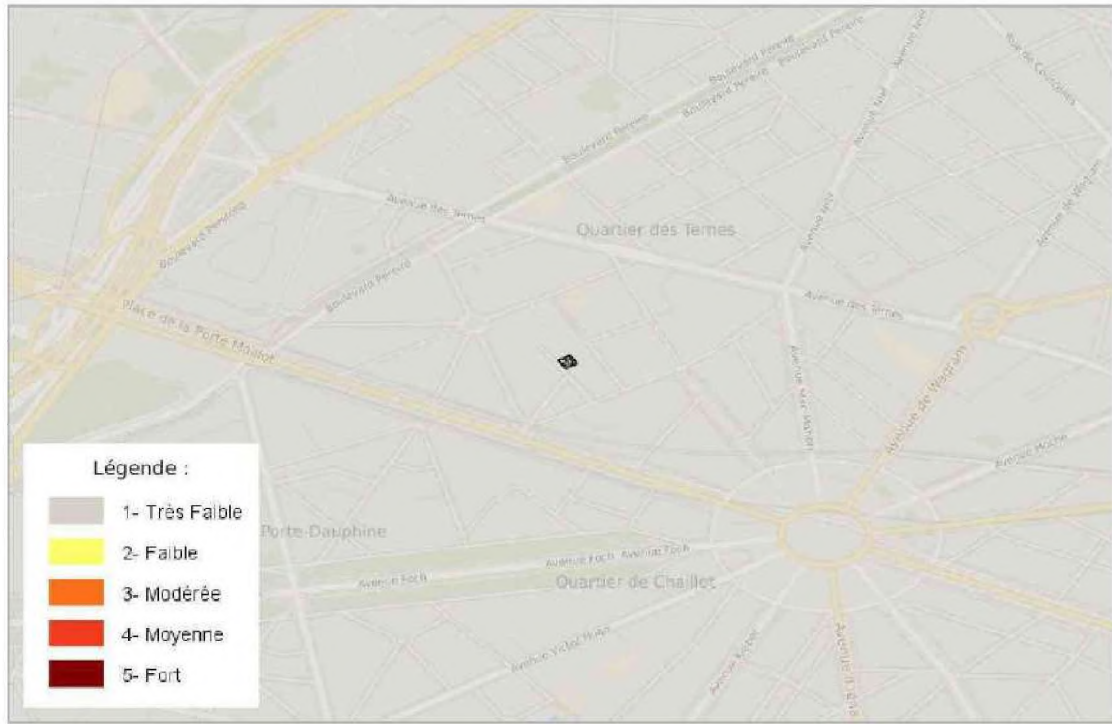

CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL / BASIAS)



Société


AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport




n° de rapport : 780307118
 ERP : 6 sur 14
 DDT : 49 sur 58

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

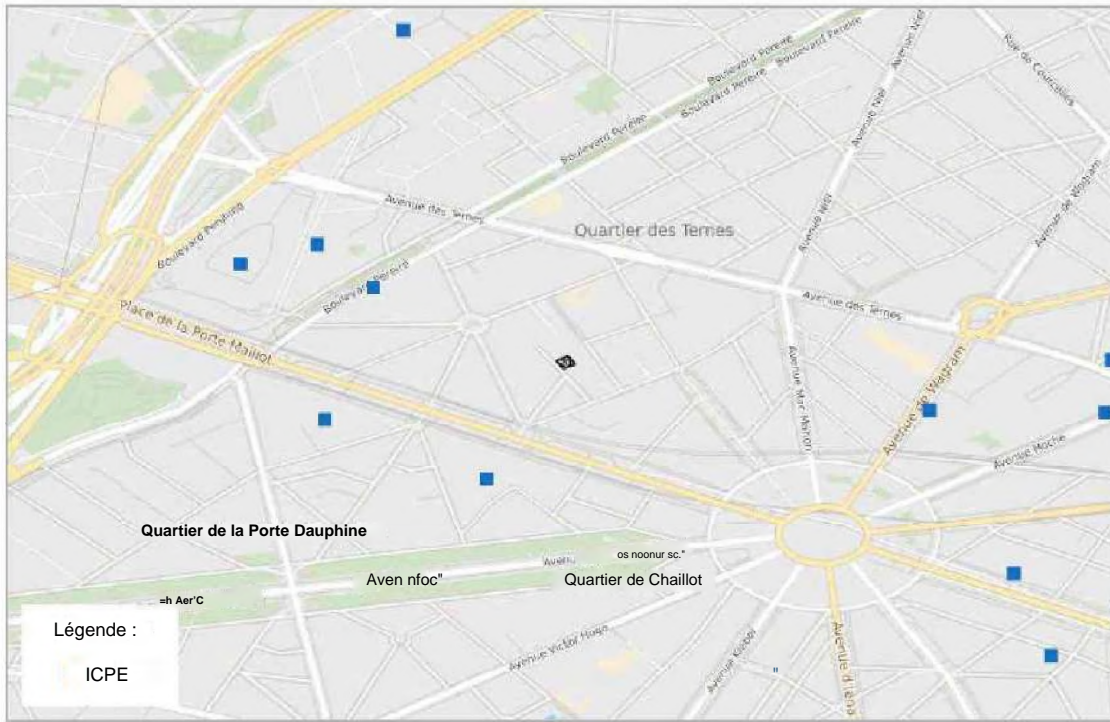

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

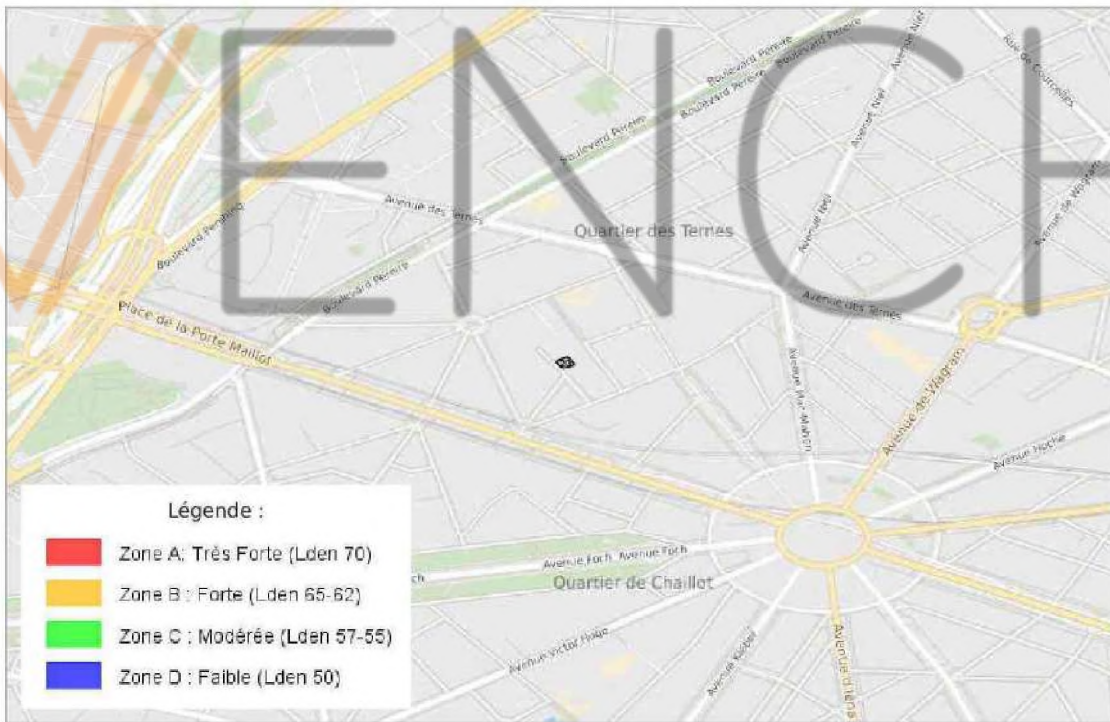

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 7 sur 14
DDT : 50 sur 58

LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

4 bis nie Colonel Moll PARIS 17E ARRONDISSEMENT		41 mètres
SSP3866232 Indéterminé	LABORATOIRE MICHELS <i>Laboratoire pharmaceutique</i>	
2 rue Colonels Renard PARIS 17E ARRONDISSEMENT		55 mètres
SSP3866229 Indéterminé	HERSOT (Ets) <i>Atelier de garniture de freins et embrayages</i>	
20 rue Brunei PARIS 17E ARRONDISSEMENT		85 mètres
SSP3866836 En arrêt	CLEMENT (A) <i>Ancien garage/stationservice • ex Fabrique de vélocipèdes, de pneus</i>	
3 Guizot villa PARIS 17E ARRONDISSEMENT		80 mètres
SSP3871605 Indéterminé	Harmoy <i>imprimerie, typographie</i>	
11 rue Brunei PARIS 17E ARRONDISSEMENT		103 mètres
SSP3866838 Indéterminé	Sté LA FRANÇAISE, ex BESSE ET HAMMOND (Sté LA FRANÇAISE) <i>Fabrique de vélocipèdes</i>	
24 rue ACACIAS PARIS 17E ARRONDISSEMENT		104 mètres
SSP3867656 Indéterminé	AUTO SERVICE ETOILE	
8 rue ACACIAS PARIS 17E ARRONDISSEMENT		104 mètres
SSP3869485 Indéterminé	SCPP	
8 rue COLONELS RENARD PARIS 17E ARRONDISSEMENT		105 mètres
SSP3867877 Indéterminé	PRESSING, SOCIETE LAVECO PRESSING	
30 rue ACACIAS PARIS 17E ARRONDISSEMENT		122 mètres
SSP3867510 Indéterminé	PRESSING. NAD/PRESSING	
2 Place YVON ET CLAIRE MORANDAT PARIS 17E ARRONDISSEMENT		134 mètres
SSP3869254 Indéterminé	PARC DE STATIONNEMENT SOUS TERRAIN	
22 rue SAINT FERDINAND PARIS 17E ARRONDISSEMENT		137 mètres
SSP3867597 Indéterminé	HERTZ FRANCE. SOCIETE	
12 rue SAINT FERDINAND PARIS 17E ARRONDISSEMENT		150 mètres
SSP3867470 Indéterminé	PRESSING, RAPID PRESSING	

8/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 8 sur 14
DDT : 51 sur 58



37 rue ACACIAS PARIS 17E ARRondissement		181 mètres
SSP3869325 Indéterminé	MASSEY	
37 rue ACACIAS PARIS 17E ARRondissement		181 mètres
SSP3869218 Indéterminé	SNC ACACIAS WAGRAM	
27 rue BRUNEL PARIS 17E ARRondissement		203 mètres
SSP3867306 Indéterminé	STATION SERVICE PARIS ETOILE"	
27 rue Brunei PARIS 17E ARRondissement		203 mètres
SSP3871630 Indéterminé	Labarrère ateliers de const. de machines électriques, réparations, magnétos	
43 rue SAINT FERDINAND PARIS 17E ARRondissement		206 mètres
SSP3869517 Indéterminé	WACE France, SOCIETE	
43 avenue GRANDE ARMEE PARIS 16E ARRondissement		207 mètres
SSP3867731 Indéterminé	DAUCHEZ COPROPRIETES, CABINET	
51 avenue GRANDE ARMEE PARIS 16E ARRondissement		209 mètres
SSP38672S1 Indéterminé	GARAGE Renault Etoile Grande Armée Succursale	
29 avenue Grande Armée PARIS 16E ARRondissement		221 mètres
SSP3866835 Indéterminé	DUNLOP (Sté FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES) Usine de pneus	
71 avenue TERNES PARIS 17E ARRondissement		229 mètres
SSP386895S Indéterminé	BAZIN. SOCIETE	
71 avenue TERNES PARIS 17E ARRondissement		229 mètres
SSP3869196 Indéterminé	FRANCE TELECOM CENTRAL "TERNES"	
10 rue DEBARCADERE PARIS 17E ARRondissement		239 mètres
SSP3867095 Indéterminé	IMMEUBLE PEREIRE DEBARCADERE : GFF IMMOBILIER GROUPE ICADE / ADB DAUCHEZ; SOCIETE FEAU ENTREPRISES SYNDIC	
46 rue Saint-Ferdinand PARIS 17E ARRondissement		249 mètres
SSP3871626 Indéterminé	Binet fonderie de métaux non ferreux	

9/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 9 sur 14
DDT : 52 sur 58



47 Passage ACACIAS PARIS 17E ARRONDISSEMENT		257 mètres
SSP3869700	ERGEVOV, CABINET	
Indéterminé		
54 rue ACACIAS PARIS 17E ARRONDISSEMENT		260 mètres
SSP3868981	PRESSING L'Hay Les Roses Pressing, ex ROGER PRESSING	
Indéterminé		
25 rue LE SUEUR PARIS 16E ARRONDISSEMENT		267 mètres
SSP3867479	PRESSING LESUEUR	
Indéterminé		
54 avenue Ternes PARIS 17E ARRONDISSEMENT		268 mètres
SSP3871618	Hoffmann-Bailly	
Indéterminé	imprimerie, typographie	
11 avenue CARNOT PARIS 17E ARRONDISSEMENT		272 mètres
SSP3869027	VINCI (SOGEPARCJ - PARC CARNOT	
En arrêt		
65 avenue GRANDE ARMEE PARIS 16E ARRONDISSEMENT		276 mètres
SSP3867045	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES	
Indéterminé		
3 rue Arc de Triomphe PARIS 17E ARRONDISSEMENT		285 mètres
SSP3871591	Imprimerie Etoile	
Indéterminé	imprimerie, typographie	
3 rue Pierre Demours PARIS 17E ARRONDISSEMENT		294 mètres
SSP3871628	Magasins H. Bardoux	
Indéterminé	fabrique de glace	
241 Boulevard PEREIRE PARIS 17E ARRONDISSEMENT		297 mètres
SSP3867234	SOCA PRESSE	
En arrêt		
38 avenue TERNES PARIS 17E ARRONDISSEMENT		308 mètres
SSP3866945	PARKING "TERNES" SOGEPARC/OMNIPARC/EIFFAGE	
Indéterminé		
10 avenue GRANDE ARMEE PARIS 17E ARRONDISSEMENT		312 mètres
SSP3867959	ELDORAUTO SOCIETE	
En a rrêt		
7 rue GUERSANT PARIS 17E ARRONDISSEMENT		318 mètres
SSP3867478	GUERSANT AUTOMATIC SOCIETE	
Indéterminé	Pressing	
8 rue Pierre Demours PARIS 17E ARRONDISSEMENT		335 mètres
SSP3871615	Pigne	
Indéterminé	imprimerie, typographie	

10/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 ERP : 10 sur 14
 DDT : 53 sur 58



8 rue Torricelli PARIS 17E ARRONDISSEMENT		354 mètres
SSP3866212	BEL2ACQ FRERES	
Indéterminé	Fabrique de châssis métalliques	
20 rue GUERSANT PARIS 17E ARRONDISSEMENT		359 mètres
SSP3867728	GARAGE MONTET	
Indéterminé		
10 rue PERGOLESE PARIS 16E ARRONDISSEMENT		367 mètres
SSP3867088	CENTRAL COLOR, ex MANU COLOR	
Indéterminé		
2 avenue NIEL PARIS 17E ARRONDISSEMENT		370 mètres
SSP3867043	FNAC ETOILE/ FNAC TERNES (EX PRINTEMPS TERNES)	
Indéterminé		
12 rue Torricelli PARIS 17E ARRONDISSEMENT		375 mètres
SSP3866215	AUTO-LAMPE	
Indéterminé	Fabrique de lampes électriques	
1 bis avenue MAC MAHON PARIS 17E ARRONDISSEMENT		376 mètres
SSP3869194	VINCI (SOGEPARC) - PARC MAC MAHON	
En arrêt		
2 avenue ALPHAND PARIS 16E ARRONDISSEMENT		379 mètres
SSP3869784	PRESSING. LSI PRESSING	
Indéterminé		
83 avenue GRANDE ARMEE PARIS 16E ARRONDISSEMENT		381 mètres
SSP3867007	SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES IM. ex SCIMM SOCIETE CIVILE DE L'IMMEUBLE MAILLOT	
Indéterminé		
15 rue PERGOLESE PARIS 16E ARRONDISSEMENT		384 mètres
SSP3867477	PRESSING, QUICK PRESSING PERGOLESE	
Indéterminé		
8 rue Villebois Mareuil PARIS 17E ARRONDISSEMENT		391 mètres
SSP3871620	Munier	
Indéterminé	imprimerie, typographie	
213 boulevard PEREIRE PARIS 17E ARRONDISSEMENT		393 mètres
SSP3868624	SAEMES-PARC "PEREIRE"	
En a rrêt		
8 avenue FOCH PARIS 16E ARRONDISSEMENT		394 mètres
SSP3866946	PARC ETOILE FOCH / STATION SHELL	
Indéterminé		
2 rue LEBON PARIS 17E ARRONDISSEMENT		407 mètres
SSP3867469	PRESSING LEBON. SOCIETE	
Indéterminé		

11/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
 24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
 Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
 Web : <https://axidia.bc2e.com>
 Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
 ERP : 11 sur 14
 DDT : 54 sur 58



92 rue TERNES PARIS 17E ARRONDISSEMENT		412 mètres
SSP3868245 Indéterminé	TEINTURERIE DES TERNES	
19 rue Duret PARIS 16E ARRONDISSEMENT		412 mètres
SSP3866535 Indéterminé	EHRLER-JEANTAUD Suce. <i>Atelier de carrosserie</i>	
89 boulevard Gouvion-Saint-Cyr PARIS 17E ARRONDISSEMENT		417 mètres
SSP3866211 Indéterminé	COMIOT <i>Atelier de pièces airtomodiles et cycles</i>	
10 rue ETOILE PARIS 17E ARRONDISSEMENT		426 mètres
SSP3868527 Indéterminé	GESTION RATIONNELLE. SOCIETE	
81 boulevard GOUVION SAINT CYR PARIS 17E ARRONDISSEMENT		431 mètres
SSP3866951 Indéterminé	HOTEL MERIDIEN ETOILE / SOCIETE D'EXPLOITATION DU MÉRIDIEN DE PARIS	
13 lue LEBON PARIS 17E ARRONDISSEMENT		433 mètres
SSP3869773 Indéterminé	TEINTURERIE GAUDRET (SARL) EX SARL ISL	
7 bis rue Etoile PARIS 17E ARRONDISSEMENT		434 mètres
SSP3871604 Indéterminé	Demangel <i>imprimerie, typographie</i>	
98 avenue TERNES PARIS 17E ARRONDISSEMENT		435 mètres
SSP3868031 Indéterminé	Oil France, ex SHELL	
10 rue Bayen PARIS 17E ARRONDISSEMENT		436 mètres
SSP3871594 Indéterminé	Coquemer et Cie <i>imprimerie, typuyiuphie</i>	
20 rue Bayen PARIS 17E ARRONDISSEMENT		439 mètres
SSP3871595 Indéterminé	Berthod <i>imprimerie, typographie</i>	
154 avenue Malakoff PARIS 16E ARRONDISSEMENT		450 mètres
SSP3871576 Indéterminé	Martm et Cie <i>matières plastiques, flacons, boites, capsules</i>	
22 rue TORRICELLI PARIS 17E ARRONDISSEMENT		455 mètres
SSP3867490 Indéterminé	PRESSING. PRESTLAVE. SOCIETE	
2 Place PORTE MAILLOT PARIS 17E ARRONDISSEMENT		464 mètres
SSP3866980 Indéterminé	HÔTEL CONCORDE LAFAYETTE / STÉ IMMOB PALAIS CONGRES / SNC PARIGI - G.T.P.C.	

12/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 12 sur 14
DDT : 55 sur 58



2 Place PORTE MAILLOT PARIS 17E ARRONDISSEMENT		464 mètres
SSP3869107 Indéterminé	GARE MARCHANDISE DU PALAIS DES CONGRÈS) SIPAC	
43 rue BAYEN PARIS 17 E ARRONDISSEMENT		485 mètres
SSP3868655 Indéterminé	S.I.P.C.	
11 rue PICCINI PARIS 16E ARRONDISSEMENT		487 mètres
SSP3868858 Indéterminé	FRANCE TELECOM CENTRE TELEPHONIQUE " PALAIS ROSE"	
31 avenue WAGRAM PARIS 17E ARRONDISSEMENT		494 mètres
SSP3868743 Indéterminé	COMADIM (EX JONES LANG WOOTTON)	

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

43-47 AV DE LA GRANDE ARMÉE 75016 Paris		267 mètres
DAUCHEZ COPROPRIETES	Activités des sièges sociaux : conseil de gestion ht tps://www. georisques.gouv. fr/risques/installa tions/donnees/details/0007409560	
10 RUE DU DEBARCADERE 75017 Paris		309 mètres
ESSET Non Seveso	h ttps://w ww. georisques. gov. fr/dnsques/histallations.*donnees/de taifs/0007406116	
83-89 avenue de la Grande Armée -152-164 avenue Malakoff 75016 Pans		358 mètres
BNP PARIBAS REPM Non Seveso	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite https://www.geortsquesgouv.fr/r1sques/installatons/donnees/details/000740S544	
81. bld Gouvion St Cyr 75017 Paris		430 mètres
HOTEL LE MERIDIEN ETOILE Non Seveso	Hébergement https.7/www geonsques gov. fr/nsques/installatrons/donnees/details/0007404009	

13/14

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 13 sur 14
DDT : 56 sur 58



Préfecture : Paris
Commune : PARIS 17

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

1 Square Villaret de Joyeuse
75017 PARIS 17

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état
de catastrophe

Cochez les cases oui ou NON

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la si, à votre connaissance, l'Immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à
des dommages consécutifs à chacun des événements

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation	
Inondations et/ou Coulées ne Boue	06/07/2001	07/07/2001	06/08/2001	11/08/2001	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	31/05/2003	31/05/2003	03/10/2003	19/10/2003	OUI	NON
Sécheresse	01/07/2003	30/09/2003	02/03/2006	11/03/2006	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	23/06/2005	23/06/2005	11/04/2006	22/04/2006	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	28/05/2016	05/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	15/01/2018	05/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	27/07/2018	27/07/2018	26/11/2018	07/12/2018	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	31/05/1997	01/06/1992	20/10/1992	05/11/1992	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	25/05/1992	25/05/1992	24/12/1992	16/01/1993	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	29/04/1993	30/04/1993	28/09/1993	10/10/1993	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	18/07/1994	19/07/1994	06/12/1994	17/12/1994	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	30/05/1999	30/05/1999	21/07/1999	24/08/1999	OUI	NON
Mouvement de Terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	27/06/1990	27/06/1990	07/12/1990	19/12/1990	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/06/1983	06/06/1983	03/08/1983	05/08/1983	OUI	NON
Tempête	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983	OUI	NON
Grêle	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983	OUI	NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/06/1983	06/06/1983	10/09/1983	11/09/1983	OUI	NON

Etabli le :

Nom et visa du vendeur

Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

Société

AXIDIA/ NGUYEN ERIC
24 RUE DU CAPRICORNE - 78990 ELANCOURT
Tel : 06.07.30.42.27 | Mail : eric.nguyen@bc2e.com
Web : <https://axidia.bc2e.com>
Siret:500 157 789 000 16

Scan nez et téléchargez votre rapport Rapport



n° de rapport : 780307118
ERP : 14 sur 14
DDT : 57 sur 58





ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services
Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs immobiliers

La Compagnie Allianz L.A.R.D dont le Siège social se situe au 1 cours Michelet - C5 30051-92076 Paris La Défense Cedex 542 110 291 RCS Nanterre atteste que :

AXIDIA
 Monsieur NGUYEN Eric
24 RUE DU CAPRICORNE
 78990 ELANCOURT

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le n°62 490 415 qui a pris effet le 01 /01/2023.

Ce contrat a pour objet de :
 - 591 slaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifiées aux articles R 271-1 à R 212- 4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.

Garantie RC Professionnelle : 300 000 EUR par sinistre dans la limite de 500 000 EUH par année d'assurance

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023,

Les activités sont garanties sous réserve que le diagnostiqueur immobilier soit titulaire des certificats délivrés par des organismes de certification accrédités et/ou Formations, conformément à la réglementation en vigueur.

le présent document, établi par Allianz L.A.R.D. a pour objet d'attester l'existence d'un contrat, il ne constitue pas une **présomption d'application de garanties et ne peut engager Allianz I.ARD a u-delà de clauses et conditions de contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité règle proportionnelle, exclusions, déchéances.)**

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 19 décembre 2022

Pour la Compagnie Allianz L.A.R.D
 Par délégation

Willem Tonnens France
 Directeur Général
 11 rue de la République
 92000 Nanterre
 Tél : 01 47 42 80 00
 www.allianz.fr

AllianzIARD
 Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 591.967.200 €
 Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 -92076 Paris La Défense Cedex
 542 110 291 RCS Nanterre

- CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

NGUYEN Eric sous le numéro 928

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
AMIANTE Renouvellement Selon arrêté du 24 décembre 2021	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	11/09/2022	10/09/2029
AMIANTE MENTION Renouvellement selon arrêté du 24 décembre 2021	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluation périodiques de l'état de conservation pour tous types de bâtiments Examens visuels à Cissou des travaux de retrait ou de confinement	11/09/2022	10/09/2029
ELECTRICITE Renouvellement Selon arrêté du 24 décembre 2021	Etat des installations intérieures neoelectricité	07/12/2023	06/12/2030
ENERGIE Renouvellement selon arrêté du 24 décembre 2021	Diagnostic de performance énergétique	03/12/2022	02/12/2029
ENERGIE MENTION Renouvellement Selon arrêté du 24 décembre 2021	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	03/12/2022	02/12/2029
GAZ Renouvellement Selon arrêté du 24 décembre 2021	Etat des installations intérieures de gaz	10/09/2022	09/09/2029
PLOMB Renouvellement Selon arrêté du 24 décembre 2021	Constat de présence de plomb (ICREP)	11/09/2022	10/09/2029
TERMITES Métropole Renouvellement Selon arrêté du 24 décembre 2021	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	11/09/2022	10/09/2029

Hal: 1082BN11GC2023

Levendredi 10/1 /2023

Cécile PIERRE
 Directrice de Ginger CATED

Ad
 WUST |
 Sec

MCDIATION
 N 40081
 CERTIFICATION SIFUSM
 DE PERSONNES www.cofrac.fr

