

PARIS RIVE GAUCHE

PARIS RIVE DROITE

Siège Social

Service des Audiences

David BUZY

Vincent ADAM

Huissier de Justice associé qualifié Commissair#ubbssbestdeeJustice associé qualifié Commissaire de Justice
Audiencier près le Tribunal Judiciaire de ParisAudiencier à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat

Audiencier près le Tribunal Judiciaire de Paris

Margaux CODELUPPI

Huissier de Justice associée qualifiée Commissaire de Justice

26, rue de l'Etoile 75017 Paris

T.01 43 80 11 11

6, rue Alain Chartier 75015 Paris T. 01 44 17 99 77

GRAND PARIS OUEST

GRAND PARIS EST

Salle des Ventes

Centre de Médiation

José BRAUN

Maxime BELMUDES

Huissier de Justice associé qualifié Commissair#udesilentime Justice associé qualifié Commissaire de Justice Audiencier près le Tribunal Judiciaire de Versa#Albhiæncier près le Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne Liquidateur - titre IV du livre VI du code de cMédianceur Officier Vendeur Habilité

Jonathan CHETRIT

Florent JAVILLIER

Huissier de Justice associé Huissier de Justice associé qualifié Commissaire de Justice Audiencier près le Tribunal Judiciaire de Versa Aubismencier près le Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne 8, place du Marché 78110 Le Vésinet 13, rue Saint-Denis 77400 Lagny-sur-Marne T. 01 84 80 75 78 T. 01 64 30 01 54

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

www.abcjustice.com

Affaire: SDC 18 RUE AMPERE

Date: 19/09/2024











Huissiers de Juştice Associés
Paris Rive Gauche
Me David BUZY |
6, rue Alain Chartier Paris 1 5eme
01.44.17.99.77 | contact@abcjusticecom

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT- QUATRE ET LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DE 16 HEURES A 17 HEURES

A LA REQUETE DU:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMMEUBLE SIS 18 RUE AMPERE A IVRY SUR SEINE 94200, représenté par son syndic le cabinet AMI PARIS, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 791523509, dont le siège social est situé 33, avenue Anatole France, à 94400 VITRY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

Ayant pour Avocat:

BJA

2 rue Louis David 75016 PARIS









En vertu de:

D'un jugement du 25 mars 2022 de la chambre de proximité d'Ivry sur Seine dont il n'a pas été interjeté appel condamnant Monsieur à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 1.760,90 euros au titre des charges impayées arrêtées au 46m trimestre 2021 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 10X0 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Aux dépens d'instance
- > D'un jugement du X décembre 2023 du tribunal judiciaire de Créteil dont il n'a pas été interjeté appel condamnant Monsieur à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
 - 9 490,51 euros au titre des charges de copropriété impayée appel du 38me trimestre 2023 inclus,
 - 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
 - * La capitalisation des intérêts a été ordonnée,
 - Les entiers dépens d'instance

> Du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2023

Portant sur les biens suivants:

LOT NUMERO VINGT HUIT (28)

Au 2ème étage face sur le palier, un appartement composé de entrée, cuisine séparée, séjour, chambre avec salle d'eau. **W.C.**

Et les cinquante-trois/millièmes (53/1000èmes) des parties communes générales.

Qu'il me requérait conformément à l'article 35, 36 et 37 du Décret N°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié par Décret N°2009-160 du 12 février 2009, de dresser un procès-verbal de description des lieux ci-dessus énumérés.











DEFERANT A CETTE REQUISITION:

Je, David BUZY, Huissier de Justice Associé, Audiencier près le TJ de PARIS - Membre de la S.C.P. ABCJUSTICE - Huissiers de Justice Associés, titulaires de deux Offices d'Huissiers de Justice à la résidence de PARIS, y demeurant 6, rue Alain Chartier, 75015, soussigné

Me suis transporté ce jour dans un immeuble sis 18, rue Ampère, à 94200 IVRY SUR SEINE, où étant à heures et en présence de

Monsieur Ruben ATUIL, diagnostiqueur de la société ARS DIAGNOSTIC, Monsieur Laurent BERTAUD, serrurier, Monsieur Alain LE GUENNEC, témoin, Madame Céline RECHEL, témoin.












1. <u>IMMEUBLE</u>

ENVIRONNEMENT

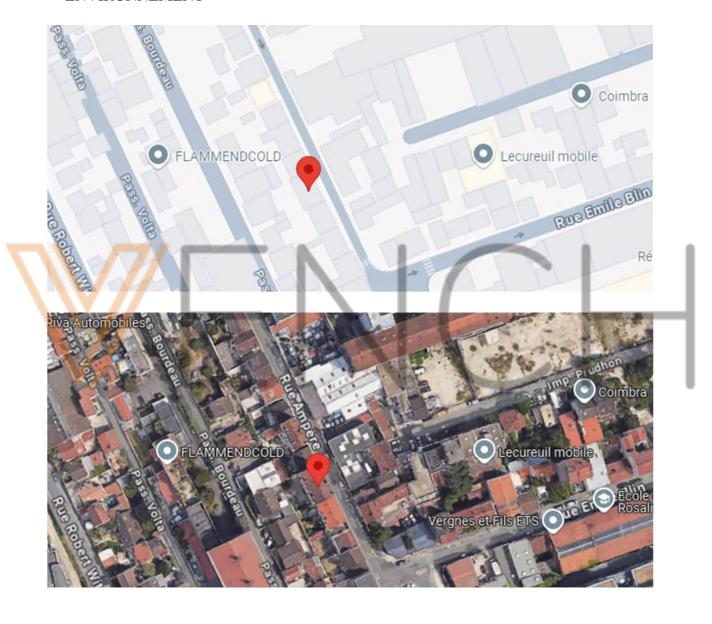











EXTERIEUR, FACADE, VOISINAGE

Le 18, rue Ampère se situe à environ 1 200 mètres de la station de RER « Ivry Sun Seine ».























PARTIES COMMUNES / BATIMENTS


L'immeuble se compose d'un unique bâtiment.

Il existe un logements.

L'immeuble n'est pas gardienné.

Il existe un sas à la porte d'entrée avec un digicode.

Un escalier principal dessert l'ensemble des lots de copropriété.

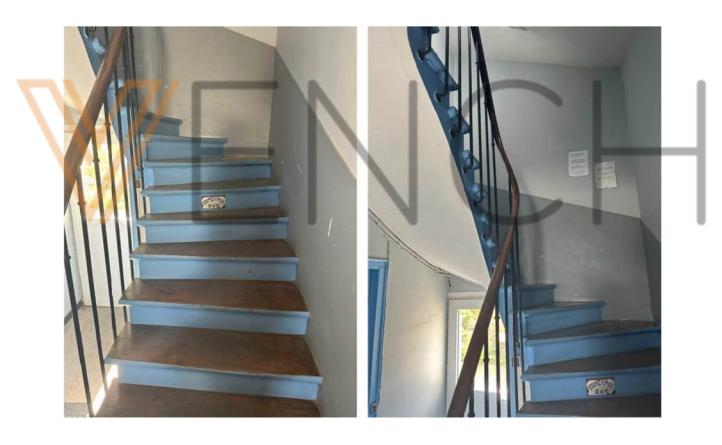












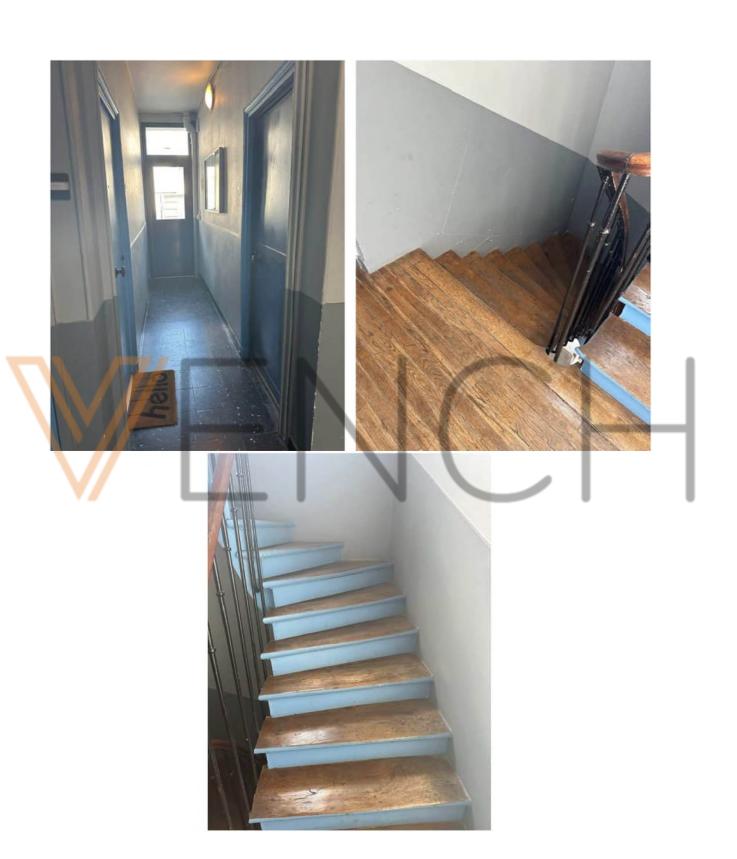











OCCUPANTS / COPROPRIETE

Il s'agit d'un immeuble en copropriété abritant propriétaires occupants et locataires.

SYNDIC

AMI PARIS

33 Avenue Anatole France 94400 VITRY SUR SEINE

SITUATION DES BIENS OBJETS DE LA PRESENTE PROCEDURE

Le lot 28 est occupé par Monsieur

qui est propriétaire.

2. BIENS OBJETS DE LA PRESENTE PROCEDURE

Le lot se situe au 2^{ème} étage face sur le palier.,












<u>PLAN</u>

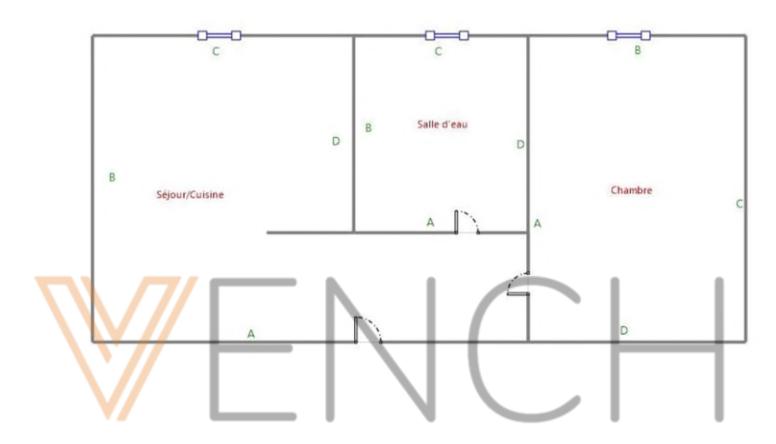

Page 10 sur 20









LOT NUMÉRO N°28 :

Une ouverture forcée de la porte a été rendue nécessaire.

La serrure a été endommagée par l'ouverture forcée.

❖ PORTE D'ENTREE DE L'APPARTEMENT :

C'est une porte en bois à un battant à panneaux, pourvue d'un bouton de tirage.

Côté entrée, elle est recouverte d'un habillage bois.













ENTREE PIECE PRINCIPALE ET COIN CUISINE :

Au sol, il existe un dallage de type grès cérame qui est en bon état,

Les murs, toutes faces confondues et le faux plafond sont recouverts d'une peinture blanche qui est propre.

L'éclairage artificiel est assuré par une série de spots encastrés dans le faux plafond en bonétat.

L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre en PVC à deux battants, verre clair, ouverture à la française, équipée d'un double vitrage et pourvue d'une paire de stores vénitien.

Au titre de l'équipement, il existe :

- O Un plan de travail en stratifié dans lequel est encastré en inox un bac un égouttoir, équipé d'une robinetterie mitigeuse eau froide / eau chaude à bec col de cygne en bonétat.
- o La faïence en crédence est en bon état.
- o Présence d'éléments de cuisine eau avec une hotte aspirante.
- o En partie basse, plusieurs ouvrants avec façades stratifiées et poignées de tirage en métal.
- o Un four.
- o Un convecteur électrique assure le chauffage de l'appartement.
- O Dans l'entrée, il existe un aménagement menuisé avec deux portes coullissantes montées sur rails, profil aluminium en stratifié, renfermant à l'intérieur tablettes, le disjoncteur et le compteur électrique.









































SALLE DE BAINS :

On y accède par une porte à galandage en bois à un battant, recouverte d'une peinture propre.

Au sol, je retrouve un dallage de type grès cérame en bon état.

Les murs toutes faces confondues sont recouverts d'une faïence murale en parfait état.

Le faux plafond est recouvert d'une peinture blanche en parfait état.

L'éclairage artificiel est assuré par un spot à basse tension encastré en faux plafond en bonétat.

L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre en PVC à un battant, verre clair, équipée d'un double vitrage, également en bon état.

Au titre de l'équipement, il existe :

- O Une cuvette WC sur estrade, avec une chasse d'eau dorsale équipée d'un double abattant.
- O Un radiateur sèche-serviette.
- o Une évacuation et une arrivée pour machine à laver.
- o Présence également d'un receveur de douche ; douche fermée par une porte en verre Securit pivotante, en bon état. La douche est équipée d'une robinetterie mitigeuse eau chaude / eau froide, avec flexible, pomme et douche de tête.
- o Un cumulus fixé en application à la production d'eau chaud.
- O Un petit meuble vasque équipé d'une robinetterie mitigeuse eau chaude / eau froide, également en bon état.
- o L'ensemble est surmonté glace avec une petite tablette en bois.



























On y accède par une porte en bois à galandage, recouverte d'une peinture qui est propre.

Au sol, je retrouve un revêtement de type stratifié imitation parquet qui est en bon état.

Les murs, toutes faces confondues et le faux plafond sont recouverts d'une peinture blanche en bon état.

L'éclairage artificiel est assuré par une série de deux spots encastrés en faux plafond en bonétat.

L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre en PVC à deux battants, verre clair, ouverture à française, équipée d'un double vitrage et pourvue de stores vénitiens en bon état.

Le chauffage est assuré par un convecteur électrique en bon état.

Au titre de l'équipement,


O Un aménagement menuisé avec deux ouvrants coulissants, profilés aluminium et en stratifié. Renfermant à l'intérieur une série de tablettes avec barre de penderie.










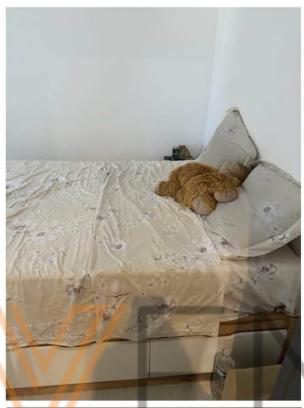



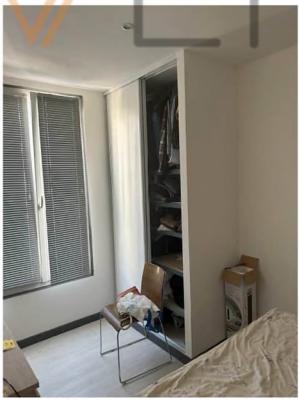












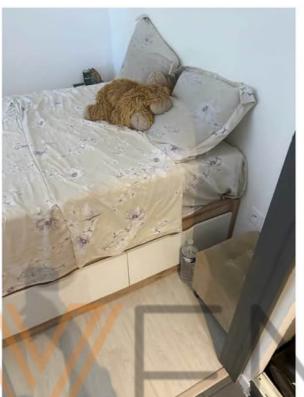



À la fin de mes opérations, j'ai donc fait refermer la porte d'entrée de l'appartement.









J'ai également annexé au présent procès-verbal descriptif :

- L'ensemble des diagnostiques et métrages réalisés par :

ARS Diagnostics | 121 rue Véron 94140 Alfortville | Tél. : 06 21 75 46 18 N°SIREN : 892972423 | Compagnie d'assurance : CONDORCET n* 86517808

Je procède à la clôture des opérations.

090

UN ENSEMBLE DE CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES PRIS À CETTE OCCASION SUR LES LIEUX EST ANNEXÉ AU PRÉSENT PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

Telles sont mes constatations,

Et de tout ce que dessus,

J'ai, huissier de justice susdit et soussigné, fait et dressé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués, le présent procès-verbal sur VINGT (20) pages Format Légal, pour servir et valoir ce que de droit.






David BUZY








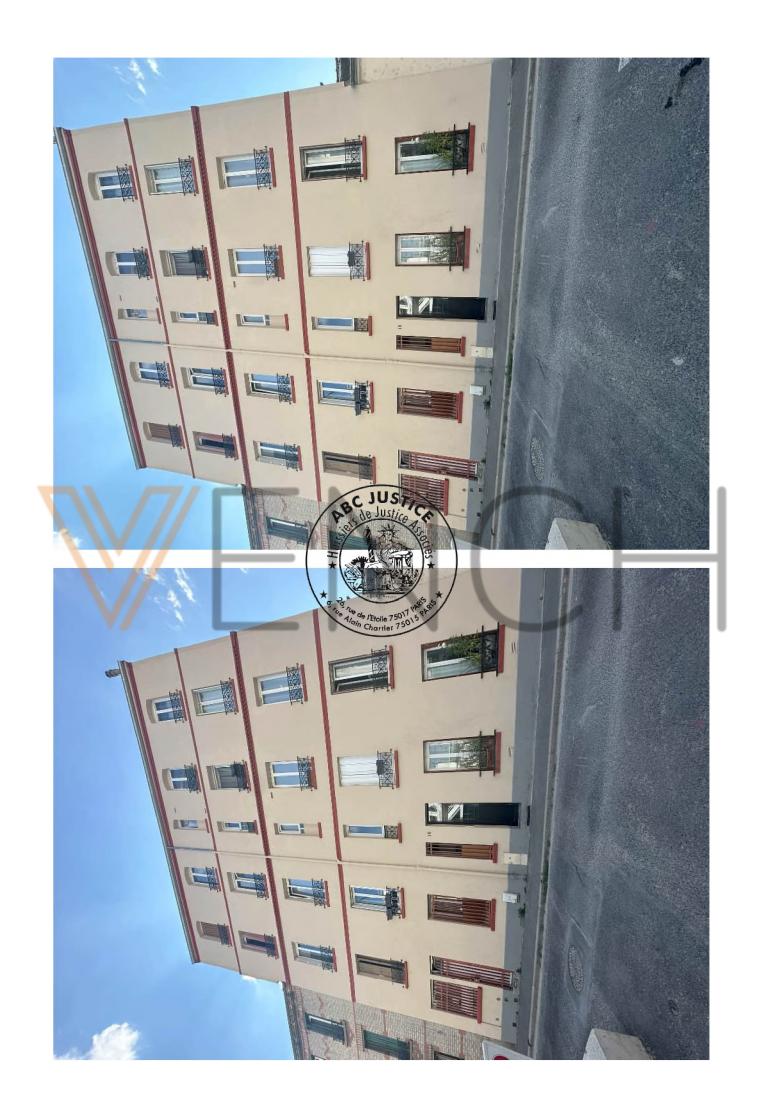









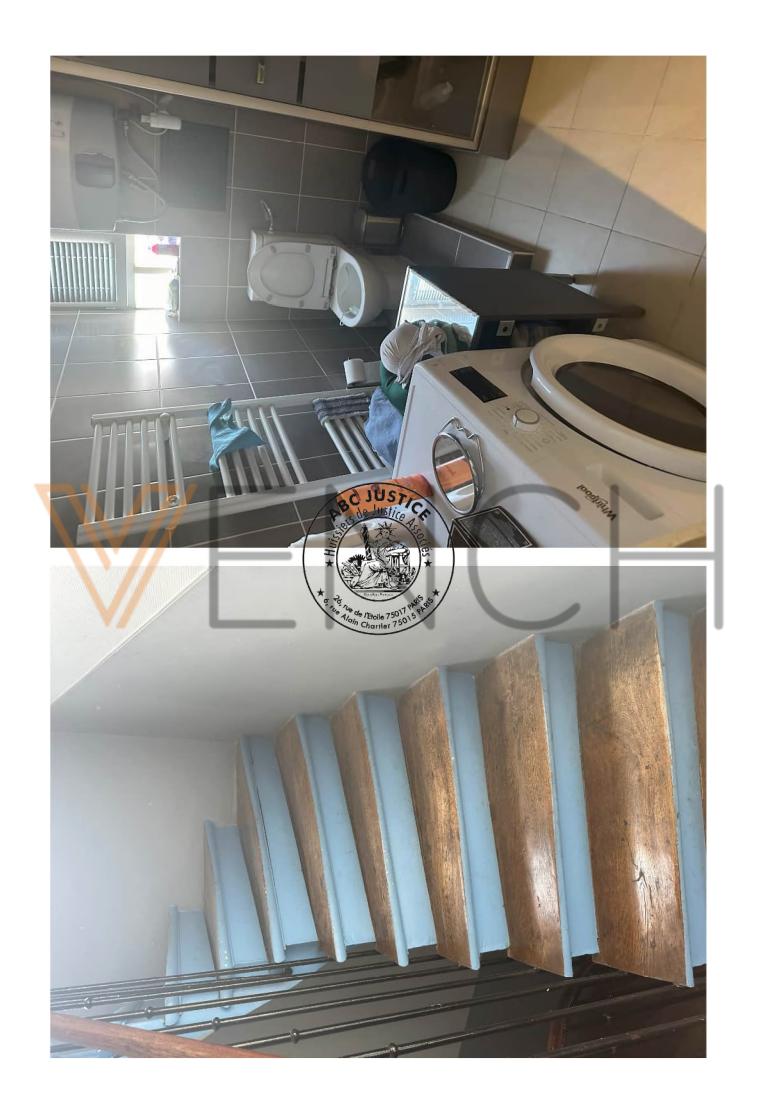


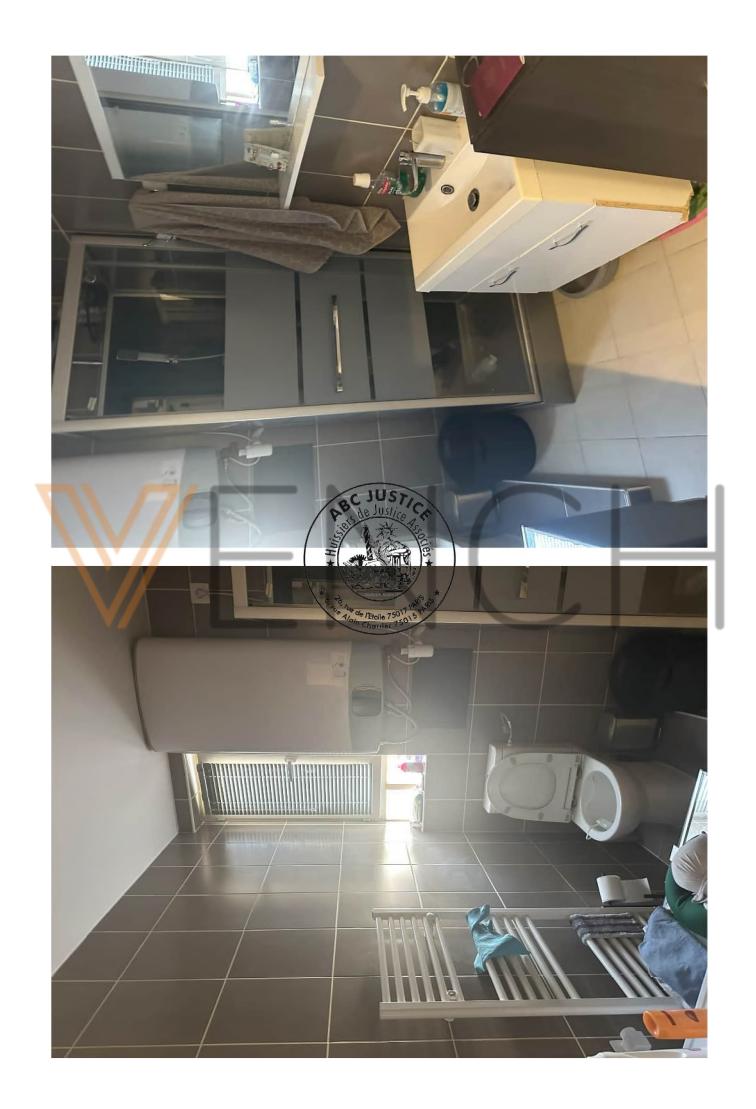



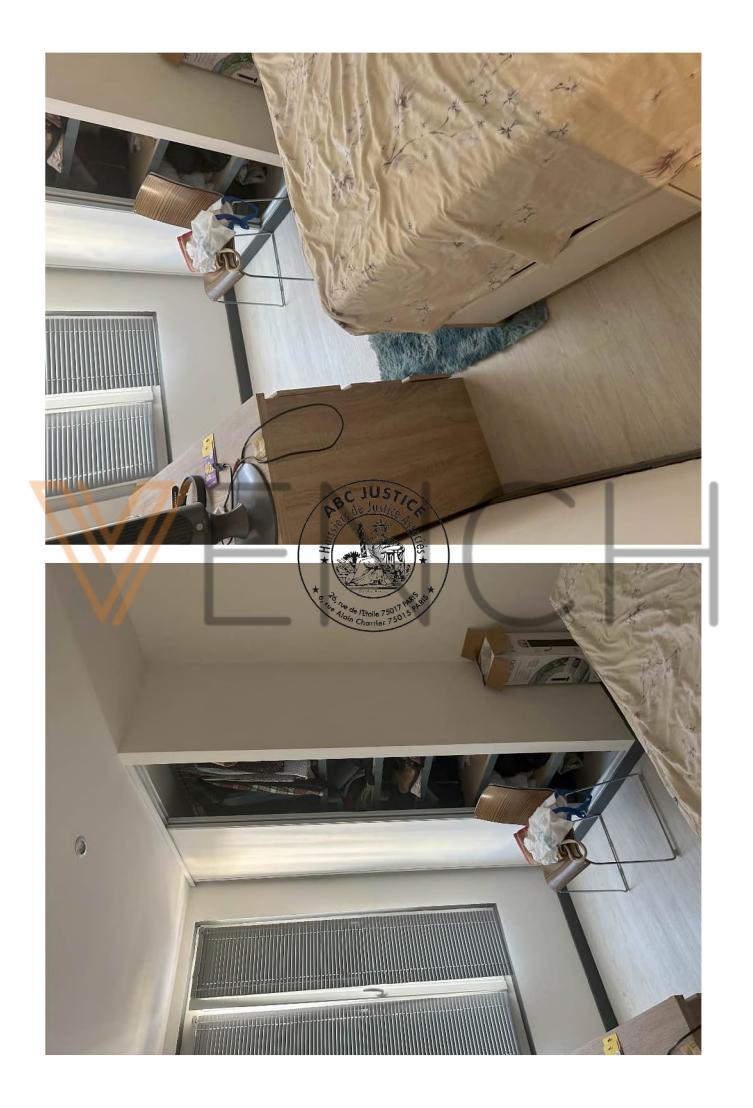




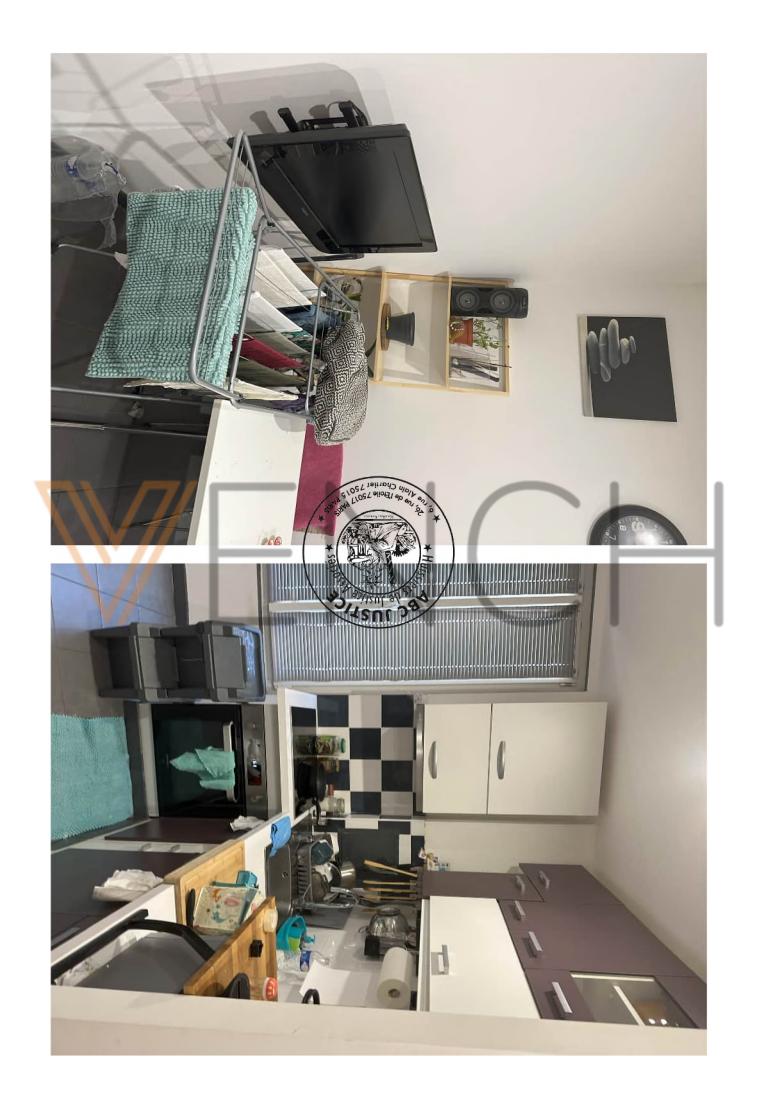





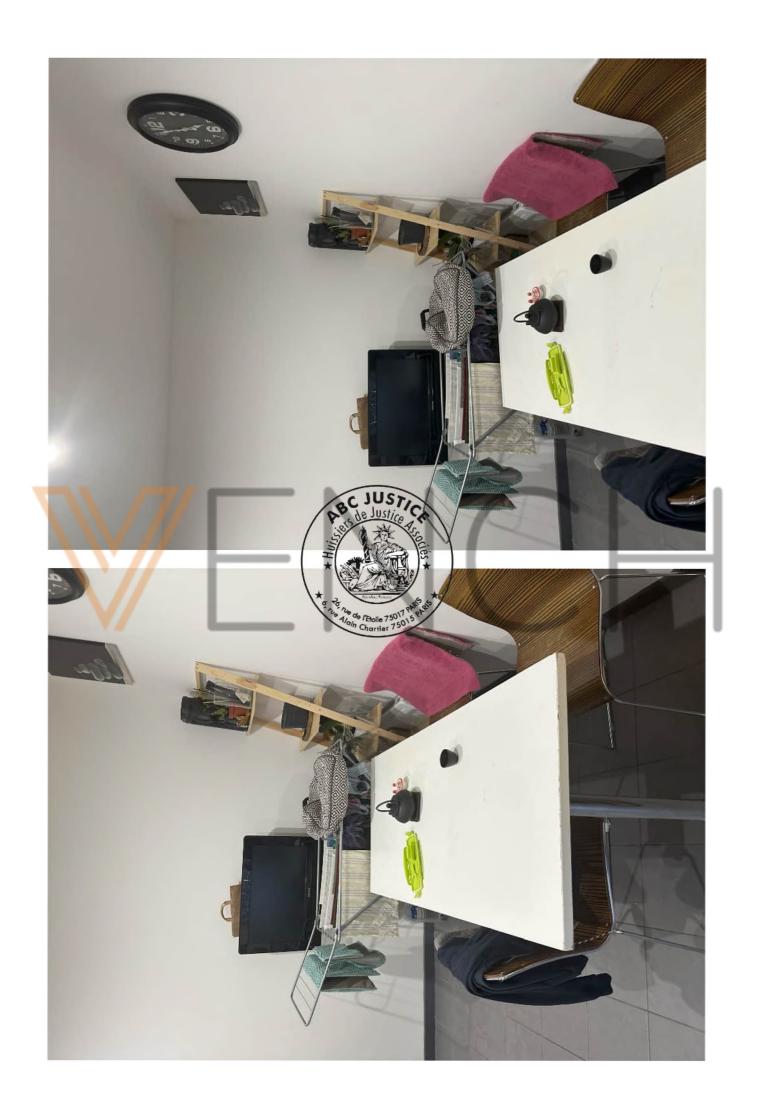





SDC 18 rue ampere Ivry sur Seine 18 rue Ampere 94200 IVRY SUR SEINE

Saint-Mandé, le 30/09/2024

Nos Références: 24/IMO/0734

Objet : Envoi des résultats des diagnostics immobiliers

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis suite à la réalisation d'une prestation sur le bien désigné ci-dessous :

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Val-de-Marne Adresse : 18 rue Ampere

Commune :..... 94200 IVRY SUR SEINE

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2, Lot numéro 28

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : .. SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

Adresse: 18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

Objet de la mission:

/ Etat des Installations électriques Dossier Technique Amiante I Métrage (Loi Carrez) Diagnostic Technique (DTG) I Constat amiante avant-vente Métrage (Loi Boutin) Dossier amiante Parties Privatives M Exposition au plomb (CREP) / Diagnostic énergétique Diag amiante avant travaux Exposition au plomb (DRIPP) Prêt à taux zéro Diag Assainissement Diag amiante avant démolition Ascenseur Etat des lieux (Loi Scellier) Etat relatif à la présence de termites Sécurité piscines Etat des Installations gaz Etat parasitaire Radon Etat des Risques et Pollutions Plomb dans l'eau Accessibilité Handicapés Etat des lieux Sécurité Incendie Accessibilité Handicapés Infiltrométrie Plomb APTVX Performance numérique Développement interne Amiante Examen Visuel APTVX Déchets Amiante contrôle périodique Home Inspection Climatisation Amiante Empoussièrement Tantième de copropriété Contrôle périodique gaz Hôtel H Risques Professionnels Contrôle périodique élec Hôtel RT Contrôle levage RT 2012 Avant travaux Hôtel C Logement décent RT 2012 Après travaux

Si les numéros de lot des biens n'ont pas été indiqués faute de présentation du titre de propriété, veuillez les préciser. (Désignation du bâtiment). Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement.

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire.



En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Attuiil







Résumé de l'expertise n° 24/IMO/0734

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

..... 94200 I VRY SUR SÉI NE Commune:

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété:

Etage 2, Lot numéro 28

Périmètre de repérage :.... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

	Prestations	Conclusion	
(9)	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.	
0	Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.	
&	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.	
te	Électricité	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie	
(📥)	DPE	170 5 (kWh/m²/an kgco,/m²an) / Estimation des coûts annuels : entre 470 € et 670 € par an Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2494E3408477A	
0	Mesurage	Superficie Loi Carrez totale : 28,96 m ² Surface au sol totale : 28,96 m ²	





Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier :

24/IMO/0734

Norme méthodologique employée:

AFNOR NF X46-030

Arrêté d'application:

Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage: 19/09/2024

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments Département : ... Val-de-Marne

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2, Lot numéro 28

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre

SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

Propriétaire :

SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

Le CR	EP suivant concerne :		
X	Les parties privatives	X	Avant la vente
1	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	'	Avant travaux N.B.: Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP
L'occup	ant est:	Le prop	riétaire
Nom de	e l'occu <mark>pant</mark> , si différent du propriétaire		
Présence et nombre d'enfants mineurs,		NON	Nombre total :
dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Attuil
N° de certificat de certification	C2021-SE06-038 le 15/09/2022
Nom de l'organisme de certification	WE.CERT
Organisme d'assurance professionnelle	Allianz
N° de contrat d'assurance	
Date de validité :	

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	XLp 300AW / 6079
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	370 MQB

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	26	4	20	2	0	0
%	100	15 %	77 %	8 %	0 %	0 %



Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Attuil le 19/09/2024 conformément à la norme NF X46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.





Sommaire

1.	Rappel de la commande et des références règlementaires	4
2.	Renseignements complémentaires concernant la mission	4
2	2.1 L'appareil à fluorescence X 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 2.3 Le bien objet de la mission	2
3.	Méthodologie employée	5
	3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 3.2 Stratégie de mesurage 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	6
4.	Présentation des résultats	6
5.	Résultats des mesures	7
6.	Conclusion	8
(6.1 Classement des unités de diagnostic 6.2 Recommandations au propriétaire 6.3 Commentaires 6.4 Situations de risque de saturnisme infantileet dedégradation du bâti 6.5 Transmission du constat à l'agence régionaledesanté	8 8 8 9
7.	Obligations d'informationspour les propriétaires	9
ć	Information sur les principalesrèglementations et recommandations en matière exposition au plomb 8.1 Textes de référence 8.2 Ressources documentaires	10 10 10
9.	Annexes	11
	9.1 Notice d'Information 9.2 Illustrations 9.3 Analyses chimiques dulaboratoire	11 12 12

Nombre de pages de rapport : 13

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 3



1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	XLp 300AW	
N° de série de l'appareil	6079	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source		Activité à cette date et durée de vie : 370 MQB
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° 1232098372	Nom du titulaire/signataire
Autorisation/Deciaration ASN (DGSNR)	Date d'autorisation/de déclaration	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)		
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Attuil Ruben	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	30/09/2024	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	44	30/09/2024	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.



2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	18 rue Ampere (28) 94200 IVRY SUR SEINE		
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble) Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction		
Année de construction	< 1949		
Localisation du bien objet de la mission	Etage 2 Lot numéro 28,		
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)			
L'occupant est :	Le propriétaire		
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	19/09/2024		
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »		

Liste des locaux visités 2ème étage - Séjour/Cuisine,

2ème étage - Salle d'eau, 2ème étage - Chambre

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) Néant

Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X



Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont emmées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
seuils	Non dégradé ou non visible	1



Etat d'usage	2
Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
2ème étage - Séjour/Cuisine	9	-	8 (89 %)	1 (11 %)	-	-
2ème étage - Salle d'eau	8	4 (50 %)	4 (50 %)		-	- 1
2ème étage - Chambre	9	-	8 (89 %)	1 (11 %)	-	- 1
TOTAL	26	4 (15 %)	20 (77 %)	2 (8 %)	-	-

2ème étage - Séjour/Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
3	_ ^	iviui	Flatte	remuie	partie haute (> 1m)	0		0	
4	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
5	В	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1m)	0		U	
6	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	Ō		0	
7		IVIUI	Flatie	Feinture	partie haute (> 1m)	0		U	
8	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
9	D	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1m)	0		U	
10		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
11		Flatoriu	Flatie	Feinture	mesure 2	0		U	
12		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
13		Plintnes	BOIS	Peinture	mesure 2	0		0	
14		Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
15		Foile	DUIS	remuie	partie haute (> 1m)	0		U	
16		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
17		nuisserie Porte	DOIS	reillure	partie haute (> 1m)	0		0	
18	V 70	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,2	Non dégradé	1	

2ème étage - Salle d'eau

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observatijon
-	Α	Mur		Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	В	Mur		Carrelage	Non mesurée			NM	Partie non visée par la règlementation
-	С	Mur		Carrelage	Non mesurée			NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur		Carrelage	Non mesurée	V-1		NM	Partie non visée par la règlementation
19		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
20		Flaiolid	platie	peinture	mesure 2	0		U	
21		Plinthes	bois	mainture.	mesure 1	0		0	
22		Pilnines	DOIS	peinture	mesure 2	0		0	
23		Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
24		Porte	BOIS	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
25		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
26		nuisserie Porte	BUIS	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

2ème étage - Chambre

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
27	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
28	A	IVIUI	platie	peinture	partie haute (> 1m)	0		U	
29	В	Mur	plâtre		partie basse (< 1m)	0		0	
30	P	iviui	platie	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
31	С	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
32		iviui	platie	peinture	partie haute (> 1m)	0		U	
33	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
34	ן ט	iviui	platie	peinture	partie haute (> 1m)	Ō			
35		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
36		Fiaioriu	platie	peinture	mesure 2	0		0	
37		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0		0	
38		Fillitiles	DOIS	penture	mesure 2	0		0	
39		Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
40		Forte	DUIS	Femure	partie haute (> 1m)	0		0	
41		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
42		nuisserie Porte	BOIS	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
43		Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,2	Non dégradé	1	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage

^{*} L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.



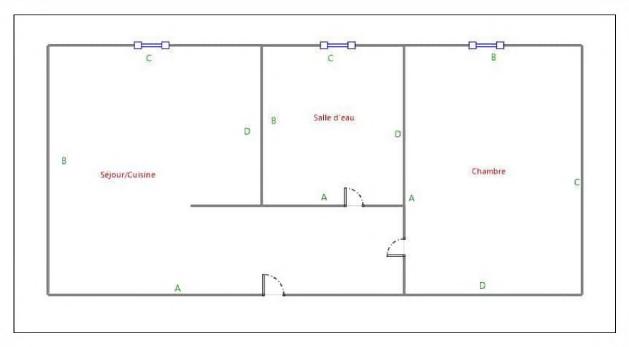

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	26	4	20	2	0	0
%	100	15 %	77 %	8 %	0 %	0 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

6.3 Commentaires

Constatations diverses:

Néant

Validité du constat :



Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 18/09/2025).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
NON	jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
	d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

WE.CERT - 13 rue de Saintignon 57100 THI ONVILLE (détail sur www.info-

certif.fr)

Fait à IVRY SUR SEINE, le 19/09/2024

Par : Attuil



7. Obligations d'informations pour les propriétaires



Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

<mark>ode</mark> de la s<mark>anté pu</mark>blique :

Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb)

Loi n° <mark>2004</mark>-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;

Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

pde <mark>de la c</mark>onstruction et de l'habitat :

Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique)

Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

ode du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l ${}^{ ilde{\prime}}$ exposition au plomb :

Code du travail: Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;

Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail)

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes

relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail)

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

ocuments techniques :

Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;



Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001;

Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques

professionnels, INRS, avril 2003;

Norme AFNOR NF X 46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet :

Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :

<u>http://www.sante.gouv.fr</u> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

Ministère chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr

Agence nationale de l'habitat (ANAH) :

<u>http://www.anah.fr/</u> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)

Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

<u>http://www.inrs.fr/</u> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

 Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates;



- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.









WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR **IMMOBILIER**

«Version 03» **REV 00**

Décerné à : Ruben ATTUIL Sous le numéro : <u>C2021-SE06-038</u>

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (S <mark>ANS</mark> MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/06/2023
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉT <mark>IQUE (MENTION)</mark>	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 01 /08/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATION <mark>S ÉLECTRIQUE</mark> S DES IMMEU <mark>BL</mark> ES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAG <mark>NOSTI</mark> C DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE LAMIANTE DANS LES <mark>IMME</mark> UBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DETERMITES (MÉTROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DETERMITES (DROM-COM)	×

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art, L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application') pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement

Délivré à Thionville, le 01/07/2024 Par WE-CERT Président

WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 571 00 TH ION VILLE
Tét:03 72 52 02 45 - maill: admin@qualit-Eampetences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Gode APE rNAF, 7120B N'SIRET 88851995600021

Rapport du :

^{*} Arrêté du 24 décembre, 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes

decertification.

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 24/IMO/0734 Date du repérage : 19/09/2024

Références réglementaires						
Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1-juin 2015.					

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue:
Périmètre de repérage :	Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	

Le propriétaire et le	commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine Adresse :	
Le commanditaire	Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine Adresse :	

Le(s) signataire(s)					
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification	
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	Attuil	Opérateur de repérage	WE.CERT 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE	Obtention: 15/09/2022 Échéance: 01/08/2028 N° de certification: C2021- SE06-038	

Raison sociale de l'entreprise : ARS Diagnostics (Numéro SIRET : 89297242300016)

Adresse : 4 rue Allard, 94160 Saint-Mandé Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz Numéro de police et date de validité : -

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 30/09/2024, remis au propriétaire le 30/09/2024





Constat de repérage Amiante nº 24/IMO/0734



Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination: le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 14 pages, la conclusion est située en page 2.







Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0734



Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
 - 5.1 Identification des matériaux repérés de la liste A
 - 5.2 Identification des matériaux repérés de la liste B
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.
- 1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : .	. II n'a	a pas é	té fait	appel	à un	laboratoire	d'analyse
Adresse:	-						
Numéro de l'accréditation Cofrac :	-						

ARS Diagnostics | 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé | Tél. : 0621754618 N°SIREN : 892972423 | Compagnie d'assurance : Allianz



3/14





3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constatétabli à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre C autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de trayaux.

Liste A				
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou a sonder			
	Flocages			
cages, Calorifugeages, Faux plaf	Calorifugeages			
	Faux plafonds			

	ste B
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sona
L Paroisvertic	cales intérieures
	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries
	Reve t ernent durs (amiante-ciment)
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwic
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
sons (légères et préfabriquées). Gaine	
Coffres verticaux	Panneaux de cloisons
	rs et plafonds
fonds, Poutres et Charpentes, Gaines	eEnduits projetés
Coffres Horzo riaux	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Condits, canalisations	s et équipements intérieurs
nduits de fluides (air, eau, autres fluid	Conduits
iduits de fidides (an, cau, autres fidic	Enveloppes de calorifuges
Clapets /volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses)
1 ortes coupe-ieu	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Elémen	ts extérieurs
	Plaques (composit es)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
Toitures	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment
	Bardeaux bitumineux
	Plaques (composit es)
	Plaques (fibres-ciment)
Bandages et façades légères	Ardoises (composites)
Dandages et laçades legeles	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fib res-c iment)
	Conduites d'eaux pluviales en amiante-cir
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux usées en amiante-cimen
	Conduits de fumée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	



Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0734



3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

2ème étage - Séjour/Cuisine, 2ème étage - Salle d'eau, 2ème étage - Chambre

Localisation	Description
2ème étage - Séjour/Cuisine	Sol: Carrelage Mur A, B, C, D: Plâtre et Peinture Plafond: Plâtre et Peinture Plinthes: Bois et Peinture Porte: Bois et Peinture Garde-corps: Métal et Peinture
2ème étage - Chambre	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et peinture Plinthes : bois et peinture Porte : Bois et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture
2ème étage - Salle d'eau	Sol: Carrelage Mur A, B, C, D: Carrelage Plafond: plâtre et peinture Plinthes: bois et peinture Porte: Bois et Peinture

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis			
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés				
Documents décrivant le <mark>s ouvr</mark> ages, produits, matériaux et protections physiques mises en place				
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité				

Observations:

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 30/09/2024

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 19/09/2024

Heure d'arrivée : 14 h 22 Durée du repérage :

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 I dentification des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion	Justification	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			15	

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.2 I dentification des matériaux repérés de la liste B

ARS Diagnostics | 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé | Tél. : 0621754618 N°SIREN : 892972423 | Compagnie d'assurance : Allianz 5/14 Rapport du : 30/09/2024



Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0734



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion	Justification	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-				

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE.CERT 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (détail sur <u>www.info-certif.fr</u>)

Fait à IVRY SUR SEINE, le 19/09/2024

Par : Attuil









ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24/IMO/0734

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


Sommaire des annexes

- 7 Annexes
- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport





7.1 - Annexe - Schéma de repérage

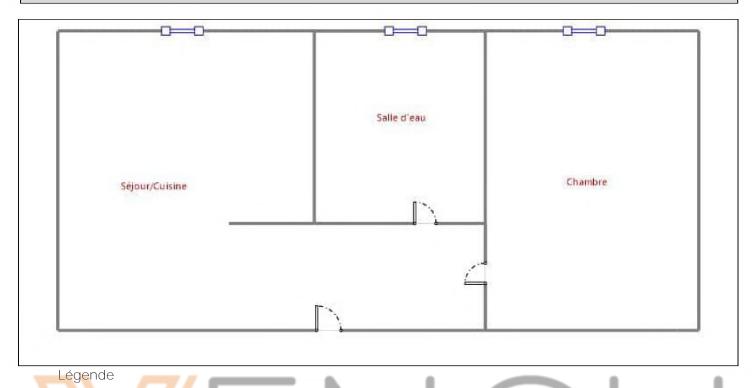

	/ //		
0	Conduit en fibro-ciment	Dalles de sol	
0	Conduit autre que fibro-ciment	Carrelage	
[•]	Brides	Colle de revêtement	Nom du propriétaire : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine Adresse du bien :
)2	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante	Dalles de faux-plafond	18 rue Ampere (28) 94200 IVRY SUR SEINE
/	Maténau ou produit sur lequel un doute persiste	Toiture en fibro ciment	
a	Présence d'amiante	Toiture en matériaux composites	

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

ARS Diagnostics | 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé | Tél. : 0621754618 $N^{\circ}SIREN$: 892972423 | Compagnie d'assurance : Allianz

8/14 Rapport du : 30/09/2024



Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0734



I dentification des prélèvements :

I dentifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
- 1		-	-	-

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° II n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° II existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque).	vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une	l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une	l'amiante présente un risque important pouvant

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

ARS Diagnostics | 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé | Tél. : 0621754618 N°SIREN : 892972423 | Compagnie d'assurance : Allianz **9**/14 Rapport du : 30/09/2024



Constat de repérage Amiante nº 24/IMO/0734



7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au <u>I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique</u>, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au l de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du prérapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l<u>'article L. 8211-1 du code du travail,</u> aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l<u>'article R. 4534-1 du code du travail,</u> de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3:

- I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
- II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. <u>Réalisation d'une « évaluation périodique »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;





Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0734



- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
 - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
 - Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afinde définir les mesures de protection ou deretraitles plusadaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans lazone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retraitdéfinies par l'analysede risque
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leurprotection, demeurent en bon état de conservation.
 - En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents











Allianz @

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCE1,2 Rue Grignan - 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société ARS DIAGNOSTICS 121 BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT Siretn'892 972 423 00016

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N ° 86517808 / 80810957.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic amiante avant-vente et avant location
Dossier technique amiante (DTA)
Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP)
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)
Diagnoslic de risque d'intoxication au plomb dans les
peintures (DR IP P)
Diagnostic dans le cadre du classement en meublé
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans
le cadre du DDT
Diagnoslic termites
Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électricité des
parties privatives et communes (DTT)
Diagnostic amiante avant travaux/dérolition sans
préconisation de travaux NF X46-020 (articles R441 2-140 à
1441 2-142 du Code du travail - article R1334-27 CSP - arrêté
du 25 juin 2013)
Diagnostic plomb après travaux
Diagnostic plomb après travaux
Diagnostic recherche de plomb avant travaux/démolition (art
R1334-12el R1334-8 du CSP-Article R4412du Code du
travail)
Diagnostic Etal parasitaire (mérules, vrillettes, lyctus,
champignons)

La garantie du contrat porte exclusivement :

Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)
Diagnostic Loi Carrez

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
 - Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024.

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01 - 2013, des conventions spéciales n" 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810957), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00 2 rue Grignan 13001 Marse

contact@ocabinetcondomeet.com - www.cabinetcondoreet.com

Service Réclamation : contact@@<u>cabinetcondoreet.com</u> 2 rue Grignan 13001 Marseille 05 72 36 90 00

SAS au capital de 50 000 € RCS Marseille 494 253 982 Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr Sous le controls de l'AGPF

Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 4 PI de Budacest 75009 Pans











TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile «	Exploitation »
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 €par sinistre
dont:	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 €par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle	: » (garantie par Assuré)
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 €par sinistre avec un maximum de 600 000 €par année d'assurance
	u assurance
dont:	u assurance
dont : - Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 €par sinistre
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les	30 000 €par sinistre
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 €par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 13 septembre 2023

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél 09 72 3 6 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
c o ntact@cabi netcondom: et.co m • www.cabl netcondorcet.com
Service Réclamation : contact@gcabinetcondorcet.com • 2 rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00

SAS au capital de 50 000 € RCS Marseille 494 253 982 Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.tr Sous la contrôla de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution' 4 PI de Budapest 75009 Paris











WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03» REV 00

Décerné à : Ruben ATTUIL Sous le numéro : <u>C2021-SE06-038</u>

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (<mark>SANS</mark> MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉ <mark>TIQUE (MENTION)</mark>	Ou 15/09/2022 Au 01 /08/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIO <mark>NS INTÉRIEURES</mark> DE GAZ	Ou 15/09/2022 Au 01 /08/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIO <mark>NS ÉLECTRIQUE</mark> S DES IMME <mark>UBL</mark> ES A USAGE D'HABITATION	Ou 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATERIAUX <mark>ET PRO</mark> DUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS L <mark>ES IMM</mark> EUBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	x

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Délivré à Thionville, le 01/07/2024 Par WE-CERT Président

WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon. 57100 THIONVILLE

Tel :03 72 52 02 45 - mail : admin@qualif.competences.com

SAS au capital de 7500 Euros-RCS de Tmionville-Gode APE/NAF, 71/20 B N°SIRET 88851995600021

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

ARS Diagnostics | 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé | Tél. : 0621754618 N°SIREN : 892972423 | Compagnie d'assurance : Allianz **14**/14 Rapport du : 30/09/2024



^{*}Arrétédu 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

de certification.

* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères decertification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

24/IMO/0734 Numéro de dossier :

AFNOR NF P 03-201 - Février 2016 Norme méthodologique employée :

Date du repérage : 19/09/2024 Heure d'arrivée : 14 h 22

Temps passé sur site :

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments

Département : Val-de-Marne

Commune:......94200 IVRY SUR SEINE Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété Etage 2, Lot numéro 28

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

Présence de traitements antérieurs contre les termites

Présence de termites dans le bâtiment

Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006

Documents fournis:

..... Néant

Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :

...... Habitation (partie privative d'immeuble)

...... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-5 du CCH :

..... Néant

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine Adresse: 18 rue Ampere 94200 IVRY SUR SEINE

Si le client n'est pas le donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

94200 IVRY SUR SEINE

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

1/8

Rapport du :



Etat relatif à la présence de termites n° 24/IMO/0734



Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : Attuil

Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz

Numéro de police et date de validité : -

Certification de compétence C2021-SE06-038 délivrée par : WE.CERT, le 15/09/2022



2/8



Etat relatif à la présence de termites n° 24/IMO/0734



D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

2ème étage - Séjour/Cuisine,

2ème étage - Salle d'eau, 2ème étage - Chambre

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	2ème étage	
Séjour/Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde-corps - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde-corps - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

- (1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
- (2) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
- (3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),
- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.
- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans lebois,
- Présence de termites vivants.
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

<u>L 131-3 du CCH :</u> Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court

Etat relatif à la présence de termites n° 24/1MO/0734



terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.

<u>Article L126-24 du CCH :</u> En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant		

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 à 6 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

Examen visuel des parties visibles et accessibles.

Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.

Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.

Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.

À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Néant

Huisiers de Justice Asseciés
Paris Rive Gauche
Pacifice de l'existe Paris 15em
10.14 (7.29.77 | constantification control of the Control of Paris 15em
10.14 (7.29.77 | constantification control of the Control of the

4/8

Rapport du : 30/09/2024



Etat relatif à la présence de termites n° 24/IMO/0734



J. - VISA et mentions :

- Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
- Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.
- Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.126-4 et L.126-5 du code de la construction et de l'habitation.
- Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE.CERT 13 rue de Saintignon 57100 THI ONVILLE (détail sur <u>www.info-certif.fr</u>)

Visite effectuée le 19/09/2024. Fait à IVRY SUR SEINE, le 19/09/2024

Par : Attuil



Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe

Rapport du : 30/09/2024

5/8







Allianz (ili)

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE **PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET . 2 Rue Grignan - 13001 Marseille, attestons par la présente que la

Société ARS DIAGNOSTICS 121 BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT Siretn'892 972 423 00016

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N ° 86517808 / 80810957.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic amiante avant-vente et avant location Dossier technique amiante (DTA) Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP) Diagnostic Exposition au plomb (CREP) Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP P) Diagnostic dans le cadre du classement en meuble Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT Diagnostic termites

Diagnostic de performance énergétique (DPE) Diagnostic État des risques et pollulions (ERP) Diagnostic Loi Carrez

Diagnostic surface habitable Loi Boutin Diagnostic étal de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT) Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à R441 2-142 du Code du travail - article R1334-27 CSP - arrêté du 26 juin 2013) Diagnostic plomb après travaux
Diagnostic recherche de plomb avant travaux/démolition (art
R1334-12 el R1334-8 du CSP-Article R4412du Code du Diagnostic Etal parasitaire (mérules, vrillettes, lyclus,

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n" 41128-01 -2013, des conventions spéciales nº 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810957). établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

2 rue Grignan 13001 Marseille

<u>contact@cabl netcondomcet.com</u> • <u>www.cabinetcondorcet.com</u>

Service Réclamation : <u>contact@cabinetcondorcet.com</u> • <u>2</u> rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00

SAS au capital de 50 000 € RCS Marseille 494 253 982 | Immatriculation ORIAS 07 026 627 <u>www.orlas.fr</u> Sous la contrôle de l'ACPR Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 4 PI de Budapest 75009 Paris





Allianz (ili)

TABLEAU DE GARANTIE

responsabilite civile «	Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties	
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 €par sinistre	
dont :		
 Dommages matériels et immatériels consécutifs : 	1 500 000 €par sinistre	
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance	
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance	
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 €par sinistre	
Responsabilité civile « Professionnelle	j » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties	
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 €par sinistre avec un maximum de 600 000 €par année d'assurance	
dont :		
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, // compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 €par sinistre	
Défense - Recou	rs	
	Frais à la charge de l'Assureur,	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	saut dépassement du plafond de garantie en cause.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 13 septembre 2023

POUR LE CABINET CONDORCET

Tel 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact @ @ cabinetcondorcet.com www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation ¹ contact @ oatlinetcOndorc0t.com • 2 rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € RCS Marseille 494 253 982 Immatriculation ORIAS 07 026 827 www.orias.fr • Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 4 Pl de Budapest 75009 Paris

30/09/2024

7/8

Rapport du :







WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03» REV 00

Décerné à : Ruben ATTUIL Sous le numéro : C2021-SE06-038

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01 /08/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 01 /08/2028
DIA <mark>GNOSTIC</mark> DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITA <mark>TION</mark>	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DETERMITES (MÉTROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DETERMITES (DROM-COM)	x

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valables condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Délivré à Thionville, le 01/07/2024 Par WE-CERT Président

WE CERT

WE CERT

TO THE THE PROPERTY OF THE P

WE-CERT "Quai ifcompétence s" - 9 rue de Saintignon, 57/100 THIONVILLE
'Tél: 03 72 52 02 45 - maill: admin@g qualit-competences.com

SAS au capital de 75D0 Euros - RCS dé Thionville-Gode APE/NAF. 712ÜB N°SIRET 88851995600021

Rapport du : 30/09/2024

8/8



^{*} Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes decertification.

'Arrêté du 29 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs

^{* &}quot;Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 24/IMO/0734 Date du repérage : 19/09/2024 Heure d'arrivée : 14 h 22

Durée du repérage :

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Commune: 94200 IVRY SUR SÉINE

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété

Année de construction : < 1949 Année de l'installation : < 1949 Distributeur d'électricité : Engie Parties du bien non visitées :.... Néant

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

Adresse: 18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

Adresse: 18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

3. – Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : Attuil

Raison sociale et nom de l'entreprise :..... ARS Diagnostics Adresse: 4 rue Allard

...... 94160 Saint-Mandé

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz

Numéro de police et date de validité : -

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE.CERT le 15/09/2022 jusqu'au

30/09/2024

1/7

Rapport du :





01/08/2028. (Certification de compétence C2021-SE06-038)







4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment

les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

M L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

<mark>Anomalies</mark> avérées selon les domaines suivants :

L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la

Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -Protection mécanique des conducteurs.

Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

<u> Anomalies relatives aux installations particulières :</u>

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou

Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
IC. Socles de prise de courant, dispositif à	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA
courant différentiel	L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur
résiduel à haute sensibilité	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.





6. – Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle
Néant	-

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

7. – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE.CERT - 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (détail sur <u>www.info-certif.fr</u>)

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : 19/09/2024

Etat rédigé à IVRY SUR SEINE, le 19/09/2024

Par : Attuil









8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution

Protection contre les surintensités: Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation

électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.



Rapport du :

5/7





Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise decourant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide oumouillé





6/7









WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR **IMMOBILIER**

«Version 03« **REV 00**

Décerné à : Ruben ATTUIL Sous le numéro : <u>C2021-SE06-038</u>

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/202 3
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTI <mark>QUE (MENTION)</mark>	Du 15/09/2022 Au 01/03/2023
DIAGNOSTIC DEL'ETAT DES INSTALLATIONS <mark>INTÉRIEURES DE</mark> GAZ	Du 15/09/2022 Au 01 /08/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATION <mark>S ÉLECTRIQUES</mark> DES IMMEUBL <mark>ES</mark> A USAGE D <mark>'HABITATION</mark>	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIA <mark>GNOS</mark> TIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET <mark>PROD</mark> UITS CONTE <mark>NANT DE</mark> L'AMIANTE DANS L <mark>ES IMM</mark> EUBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L AMIÂNTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2023
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÀTWENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	x

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du oode de la construction et de l'habitation (art. L. 271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*} pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement

Délivré à Thionville, le 01/07/2024 Par WE-CERT Président

WE-CERT "Qualit compétences" -9 mue de Saintignon, 57100 THION VILLE Tél:03 72 52 02 45 - mail 1admimaqualit-competences.com SAS au capital de 750D Euros-RCS de Thionville - Gode APE/NAF, 712DB N°SIRET B8851995600021

ARS Diagnostics | 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé | Tél. : 0621754618 N°SIREN : 892972423 | Compagnie d'assurance : Allianz





^{*} Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs

organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant, l'arreté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de foration et d'accréditation des organismes de certification



N°ADEME : <u>2494E3408477A</u>

Etabli le : 30/09/2024 Valable jusqu'au : 29/09/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Aperçu non disponible




Adresse : 18 rue Ampere 94200 IVRY SUR SEINE Etage 2, N° de lot: 28

Type de bien : Appartement Année de construction : Avant 1948 Surface de référence : 28,96 m²

Propriétaire : SDC 18 rue ampere Ivry sur Seine Adresse : 18 rue Ampere 94200 IVRY SUR SEINE

Performance énergétique et climatique

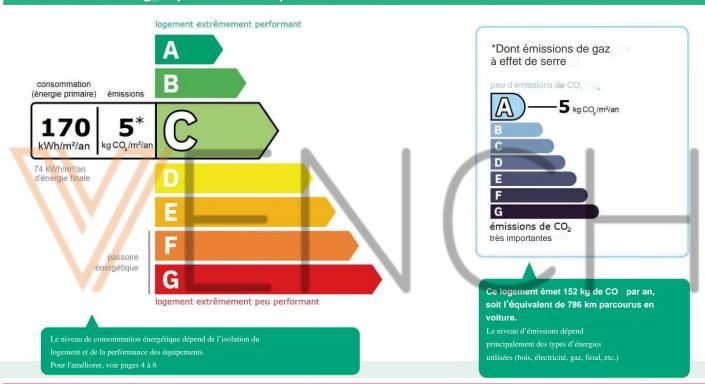

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **470** € et **670** € par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

ARS Diagnostics 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé tel: 0621754618 Diagnostiqueur : Attuil

Email: contact@ars-diag.com

N° de certification: C2021-SE06-038

Organisme de certification: WE.CERT





A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contribels ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées juxqu'à la date de fin de valudidité du DPE : Ovus dileposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail incliquée à la page «Contacts de l'Observatoire DPE (https://dosepaytoire de page adéme fr/).

ventilation 41% portes et fenêtres 26% ponts thermiques 0% plancher bas 0%




Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*

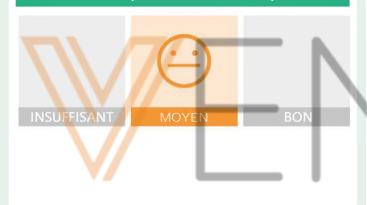

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique





panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

Usage	Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)		Usage		Répartition des dépenses
chauffage	4 Electrique	1 931 (840 é.f.)	entre 180 €et 260 €	39 %	
eau chaude	4 Electrique	2 890 (1 256 é.f.)	entre 280 €et 390 €	58 %	
refroidissement				0 %	
éclairage	4 Electrique	126 (55 é.f.)	entre 10 €et 20 €	3 %	
auxiliaires				0 %	
tale pour les censés :			entre 470 €et 670 € par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandation	
	chauffage eau chaude refroidissement éclairage auxiliaires tale pour les	chauffage 4 Electrique eau chaude 4 Electrique refroidissement éclairage 4 Electrique auxiliaires tale pour les 4	chauffage 4 Electrique 1 931 (840 é.f.) eau chaude 4 Electrique 2 890 (1 256 é.f.) refroidissement éclairage 4 Electrique 126 (55 é.f.) auxiliaires tale pour les 4 946 kWh	Usage (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) chauffage 4 Electrique 1 931 (840 é.f.) entre 180 €et 260 € eau chaude 4 Electrique 2 890 (1 256 é.f.) entre 280 €et 390 € refroidissement éclairage 4 Electrique 126 (55 é.f.) entre 10 €et 20 € auxiliaires 4 946 kWh entre 470 €et 670 €	

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées. chaude de 76 par jour.

é.f. énergie finale

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres

A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements.....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -24% sur votre facture soit -71€par an

Astuces

Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.

Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été 28°C **Astuces**

Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.

Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée 76 /jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2

personnes). Une douche de 5 minute = environ 40

31 consommés en moins par jour, c'est -22% sur votre facture soit -95€ par an Astuces

Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.

Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gou v.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble	du logement	
	description	isolation
1 1 Murs	Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu d'épaisseur cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu d'épaisseur cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur	1 insuffisante 1
Plancher bas	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé	Sans objet
Toiture/plafond	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé	Sans objet
Portes et fenêtres	Fenêtres battantes pvc, double vitrage à isolation rehforcée Porte(s) bois opaque pleine	bonne

Vue d'ensemble des équipements description Chauffage Radiateur électrique NFC, NF** et NF*** (système individuel) Eau chaude sanitaire Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie C ou 3 étoiles), contenance ballon 100 L Climatisation Néant Ventilation Ventilation par ouverture des fenêtres () Pilotage Sans système d'intermittence

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).
3 Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
Radiateur	Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
A – Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement
Solon la configuration	a cortaines recommandations relèvent de la conrenziété eu du gestionnaire de l'immeuble

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux + ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack avant le pack). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Mur	Isolation des murs par Avant d'isoler un mur, v	l'intérieur. ⁄érifier qu'il ne présente aucune trace	R > 4,5 m ² .K/W
Lot	Description		Performance recommandée
11)	Les travaux essentiels	Montant estimé : 400 à 500€	

Les travaux à envisager

d'humidité.

Lot Description Performance recommandée


Etape non nécessaire, performance déjà atteinte

Commentaires:

Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

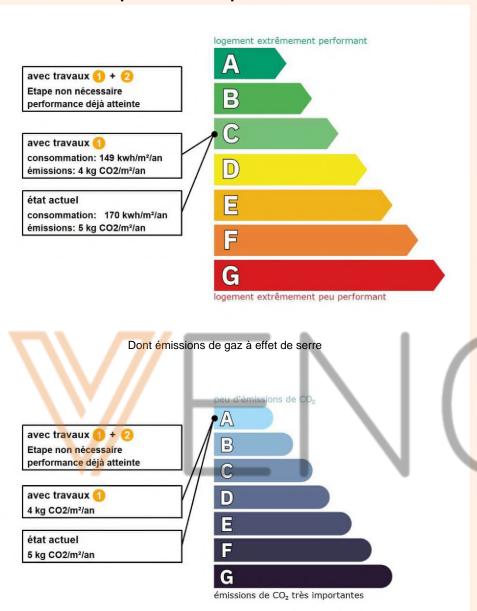



Préparez votre projet !!

Contactez le conseiller France Rénov'
le plus proche de chez vous, pour des
conseils gratuits et indépendants sur vos

https://france-renov.gouv.fr/espacesconseil-fr

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

https://france-renov.gouv. fraides





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

WE.CERT - 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Photographies des travaux

Référence du DPE : 24/IMO/0734 Date de visite du bien : 19/09/2024 Invariant fiscal du logement : N/A Référence de la parcelle cadastrale

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

La <u>surface de référence</u> d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

		_	
Donnée d'ent <mark>rée</mark>	Orig	gine de la donnée	Valeur renseignée
Département	,9 Obs	servé / mesuré	94 Val de Marne
Type de bien	,9 Obs	servé / mesuré	Appartement
Année de construction	≈ Est	imé	Avant 1948
Surface de référence du logement	,9 Obs	servé / mesuré	28,96 m²
Nombre de niveaux du logement	,9 Obs	servé / mesuré	1
Hauteur moyenne sous plafond	,9 Obs	servé / mesuré	2,56 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	P	Observé / mesuré	19,43 m²
	Type de local adjacent	Р	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur 1 Nord	Matériau mur	Р	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu
	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	20 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	a	Document fourni	2013 - 2021
	Surface du mur	P	Observé / mesuré	8,09 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / mesuré	des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	P	Observé / mesuré	8,09 m²
	Etat isolation des parois Aiu	P	Observé / mesuré	non isolé
Mur 2 Sud	Surface Aue	P	Observé / mesuré	5,5 m²
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	Р	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou inconnu
	Epaisseur mur	Р	Observé / mesuré	20 cm

	Isolation	P	Observé / mesuré	non
	Surface de plancher bas	.9	Observé / mesuré	28,96 m²
	Type de local adjacent	.9	Observé / mesuré	un local chauffé
Plancher	Type de pb	.9	Observé / mesuré	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage
	Isolation: oui / non / inconnue	p	Observé / mesuré	non
,	Surface de plancher haut	p	Observé / mesuré	28,96 m²
	Type de local adjacent	.9	Observé / mesuré	un local chauffé
Plafond	Type de ph	.9	Observé / mesuré	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage
	Isolation	.9	Observé / mesuré	non
	Surface de baies	.9	Observé / mesuré	2,1 m²
	Placement	.9	Observé / mesuré	Mur 1 Nord
	Orientation des baies	.9	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	p	Observé / mesuré	25°
	Type ouverture	p	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	p	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	.9	Observé / mesuré	non
Fenêtre 1 Nord	Type de vitrage	p	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	p	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu émissive	p	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	p	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	.9	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	.9	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	p	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	.9	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
- \ \V /	Surface de baies	.9	Observé / mesuré	2,1 m²
	Placement	.9	Observé / mesuré	Mur 1 Nord
\'\	Orientation des baies	.9	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	.9	Observé / mesuré	25°
	Type ouverture	.9	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	.9	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	p	Observé / mesuré	non
Fenêtre 2 Nord	Type de vitrage	p	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	p	Observé / mesuré	10 mm
	Présence couche peu émissive	.9	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	.9	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	.p	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	p	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	p	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	.9	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	.9	Observé / mesuré	1,49 m²
	Placement	.9	Observé / mesuré	Mur 2 Sud
	Type de local adjacent	.9	Observé / mesuré	des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	.9	Observé / mesuré	8,09 m²
	Etat isolation des parois Aiu	.9	Observé / mesuré	non isolé
Porte	Surface Aue	.9	Observé / mesuré	5,5 m ²
	Etat isolation des parois Aue	.9	Observé / mesuré	non isolé
	Nature de la menuiserie	.9	Observé / mesuré	Porte simple en bois
	Type de porte	.9	Observé / mesuré	Porte opaque pleine
	Présence de joints d'étanchéité	p	Observé / mesuré	non
	Positionnement de la menuiserie	p	Observé / mesuré	au nu intérieur

Largeur du dormant menuiserie

. Observé / mesuré

Lp: 5 cm

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	P	Observé / mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
Ventilation	Façades exposées	P	Observé / mesuré	une
	Logement Traversant	P	Observé / mesuré	non
	Type d'installation de chauffage	P	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur	P	Observé / mesuré	Electrique - Radiateur électrique NFC, NF** et NF***
	Année installation générateur	P	Observé / mesuré	2020 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Chauffage	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique
	Type émetteur	P	Observé / mesuré	Radiateur électrique NFC, NF** et NF***
	Type de chauffage	P	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	P	Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
	Nombre de niveaux desservis	P	Observé / mesuré	1
	Type générateur	P	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie C ou 3 étoiles)
	Année installation générateur	P	Observé / mesuré	2020 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Eau chaude sanitaire	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique
an original of the control of the co	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	P	Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contiguës
	Type de production	P	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	P	Observé / mesuré	100 L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : ARS Diagnostics 4 rue Allard 94160 Saint-Mandé

Tél. : 0621754618 - N°SIREN : 892972423 - Compagnie d'assurance : Allianz n°

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

N°ADEME 2494E3408477A









WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR **IMMOBILIER**

«Version 03» **REV 00**

Décerné à : Ruben ATTUIL Sous le numéro : <u>C2021-SE06-038</u>

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIO <mark>NS INTÉRIEURES</mark> DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 01 /08/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIO <mark>NS ÉLECTRIQUE</mark> S DES IMME <mark>UBL</mark> ES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX <mark>et produits contenant</mark> de l'amiante dans Les imm <mark>eubl</mark> es bâtis (sans mention)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES <mark>IMME</mark> UBLES BÂTIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2028
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	x

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

"Arrétédu 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes

*Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arreté du 24 décembre 2021 définissant les critères decertification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré à Thionville, le 01/07/2024 Par WE-CERT Président

WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 raede Sairitignon, 571 DD TH ION VILLE
Tél :03 72 52 02 45 - mail r admin@quaht-competences.com
SAS au capital de 7500 Eurs - RCS de Thionville - Code APE/NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021





Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : 24/IMO/0734 Date du repérage : 19/09/2024 Heure d'arrivée : 14 h 22

Durée du repérage :

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments Département : .. Val-de-Marne Adresse: 18 rue Ampere (28) Commune: 94200 IVRY SUR SÉINE

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: Etage 2, Lot numéro 28

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

Adresse: 18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

Désignation du propriétaire

Désignation du client

Nom et prénom : . SDC 18 rue ampere I vry sur Seine

Adresse: 18 rue Ampere

94200 IVRY SUR SEINE

Repérage

Périmètre de repérage : Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : Attuil

Raison sociale et nom de l'entreprise : ARS Diagnostics

Adresse: 4 rue Allard

94160 Saint-Mandé Numéro SIRET : 89297242300016

Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz

Numéro de police et date de validité : -

Superficie privative en m² du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale: 28,96 m² (vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-seize) Surface au sol totale : 28,96 m² (vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-seize)

Résultat du repérage

Date du repérage : 19/09/2024

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :


Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Commentaires
2ème étage - Séjour/Cuisine	15,6	15,6	
2ème étage - Salle d'eau	3,9	3,9	
2ème étage - Chambre	9,46	9,46	

Superficie privative en m² du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 28,96 m² (vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-seize) Surface au sol totale : 28,96 m² (vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-seize)

Fait à IVRY SUR SEINE, le 19/09/2024

Par : Attuil

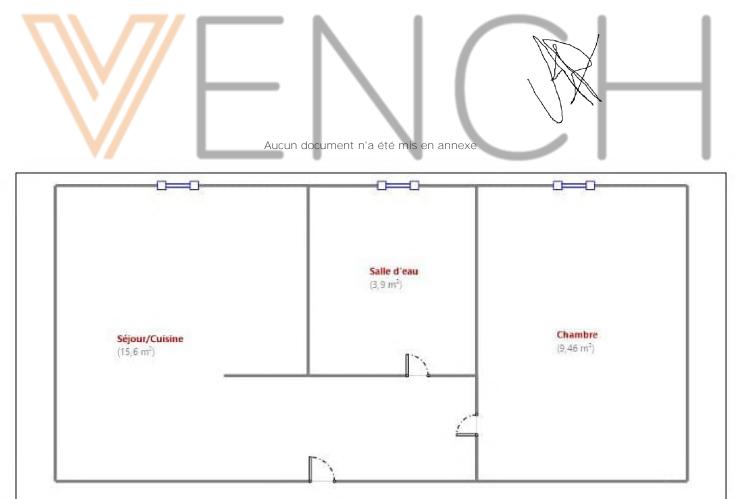



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 24/IMO/0734 relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 18 rue Ampere (28) 94200 IVRY SUR SEINE.

Je soussigné, **Attuil**, technicien diagnostiqueur pour la société **ARS Diagnostics** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Diagnostics	Attuil	WE.CERT	C2021-SE06-038	01/08/2028

- Avoir souscrit à une assurance (Allianz n° valable jusqu'au) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à IVRY SUR SEINE, le 19/09/2024

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Rapport du : 30/09/2024

1/1



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

18 RUE AMPÈRE 94200 IVRY-SUR-SEINE

Adresse: 18 Rue Ampère 94200 Ivry-sur-Seine Coordonnées GPS: 48.810133, 2.400813

Cadastre: AS 63

Commune: IVRY SUR SEINE Code Insee: 94041

Reference d'édition: 2882426 Date d'édition: 30/09/2024

Vendeur-Bailleur:
SDC 18 rue ampere lvry sur Seine
Acquéreur-Locataire:



PEB: NON

Radon : NIVEAU 1

119 BASIAS, 5 BASOL, 3 ICPE

SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type	Exposition	Plan de prevention		
Informatif PEB	NON	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit		
PPR Naturel SEISME	OUI	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1		
PPR Naturel RADON	OUI	Commune à potentiel radon de niveau 1		
Informatif Sols Argileux	OUI	Niveau de risque : Moyen Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou m Article 68)	odification du Bati. (Loi ELAN,	
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Département	Approuvé	12/11/2007
PPR Naturels Inondation	OUI	Inondation Par ruissellement et coulée de boue Département	Prescrit	09/07/2001
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau	Approuvé	28/07/2000
PPR Miniers	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers		
PPR Technologiques	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques		

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : $\underline{www.georisques.gouv.fr}$ " article R.125-25

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/ MUJMM

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorale

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document



Etat des risques

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTECT / DGPR juin 2024


Cet état, à remplir par le vendeur / bailleur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente / location d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur / locataire par le vendeur / bailleur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente / location,

Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s)	Code postal	Nom de la commune
18 Rue Ampère	94200	IVRY SUR SEINE
AS 63		
Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d	de prévention des risques natu	rels (PPRN)
18 Rue Ampère 94200 WRY SUR SEINE Istration de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques natureis (PPRN) L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NATURELS prescritir anticipér par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN ou di non L'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques que: L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN ou di non Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) memble est soncerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN ou di non Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) **The service dans le périmètre d'un PPR NINERS Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) **The service dans le périmètre d'un PPR NINERS Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) **The service dans le périmètre d'un PPR NINERS Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) **The service des la périmètre d'un PPR TECHNOLOGIQUES prescritir approuvér approuvér approuvé et ne cours de révisionre data des le périmètre d'un PPR TECHNOLOGIQUES **Tout, les risques technologiques pris en considération dans le règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescri pito n, sont liés à s'idite totique d'etit thermique d'etit surpression L'immeuble est situé en secteur d'expropriation den se règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescri pito n, sont liés à s'idite d'au prescritir d'expression ou de défaissement C'immeuble est situé en secteur d'exprepriation dons le règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescri pito n, sont liés à s'idite des side est situé en secteur d'exprepriation dans le règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescri pito n, sont liés à s'idite nouve de l'ex		
	o regionient du 11 tav	
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention	des risques miniers (PPRM)	
	()	oui non X
	approuvé et en cours de révision(4)	
Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au risque:		
	e règlement du PPRM	
	des risques technologiques (P	PRT)
Station de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN) L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NATURELS prescripi anticipé* approuvé* y approuvé y approuvé et en cours de révision* date 12/11/2007 Si oul, les fraques naturels pris en considération sont liés au risque: que: Inmeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NATURELS Si oul, les travaux prescrits on té ér érailisés Si oul, les travaux prescrits on té ér érailisés Si oul, les travaux prescrits ont éer frailisés Oul non Si oul, les travaux prescrits ont éer frailisés Si oul, les travaux prescrits ont éer frailisés Oul non Si oul, les travaux prescrits ont des risques technologiques (PPRT) Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR TECHNOLOGIQUES Oul les travaux prescrits ont de délaissement L'immeuble est situé en secue de prescription Si oul, les travaux de concerne par su l'aperiment du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescrit gito n, sont liés à s'oul, les risques technologiques pris en considération dans le réplement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescrit gito n, sont liés à s'oul, les risques technologiques pris en considération dans le réplement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescrit gito n, sont liés à s'oul, les risques technologiques pris en considération dans le réplement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescrit gito n, sont liés à s'oul, les risques		
		pilo 11, sont lies a.
		oui non
L'immeuble est situé en zone de prescription		oui non
The state of the s		' non
		ation ^{(5) ou}
	lementaire	
	dérée zone 4 moyenn	e zone 5 forte
Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire	e à potentiel radon	
L'immeubl <mark>e se situe dans une</mark> commune à potentiel radon classée en niv	/eau 3	oui non X
Information relative à la pollution des sols		
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)		oui non X
Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance	ce à la suite d'une catastrophe	N/M/T·
L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'ur naturelle, minière ou technologique	ne catastrophe N/M/T*	oui non
Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte	(RTC)	
L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et listée par c	décret n° 2022-750 du 29 avril 2022	oui non X
	ocument d'urbanisme.	oui non X
	e remise en etat a realiser	oul non
	ano né alomontoiro	
	age regiementaire	
La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastroph	e naturelle pris dans la commune qu	i ont affecté le bien
concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité	,	
vendeur / bailleur	Date / Lieu	acquéreur / locataire
SDC 18 rue ampere lvry sur Seine		
	e, 30/09/2024 Signatu	ıre:
	IVRY SUR SEINE	


"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisquesi: www.georisques.gouv.fr" article R.125-25




CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

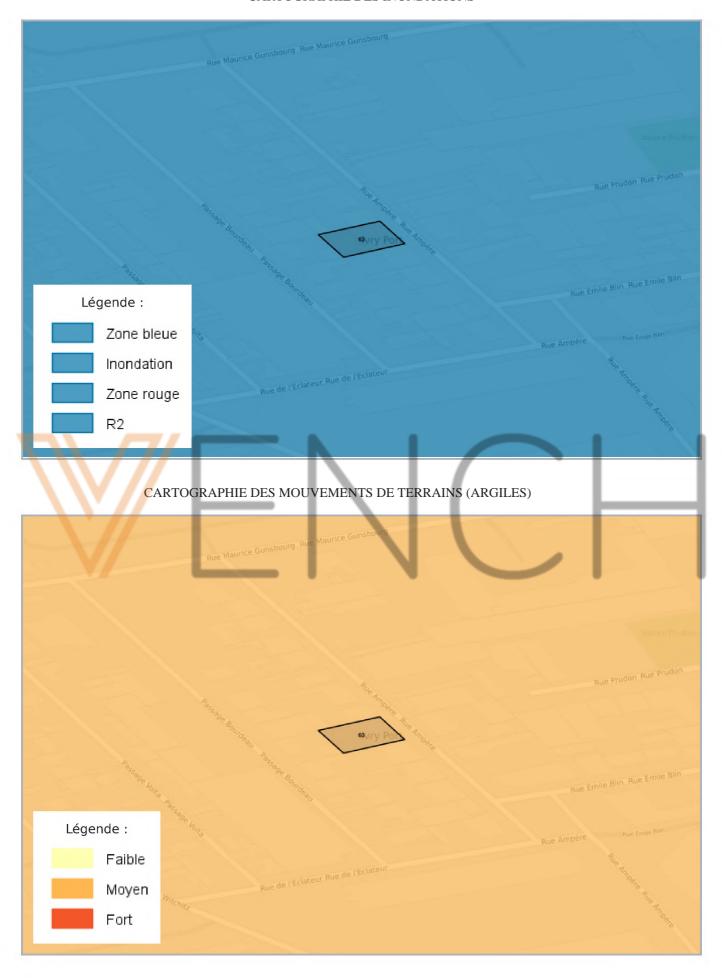


RADON

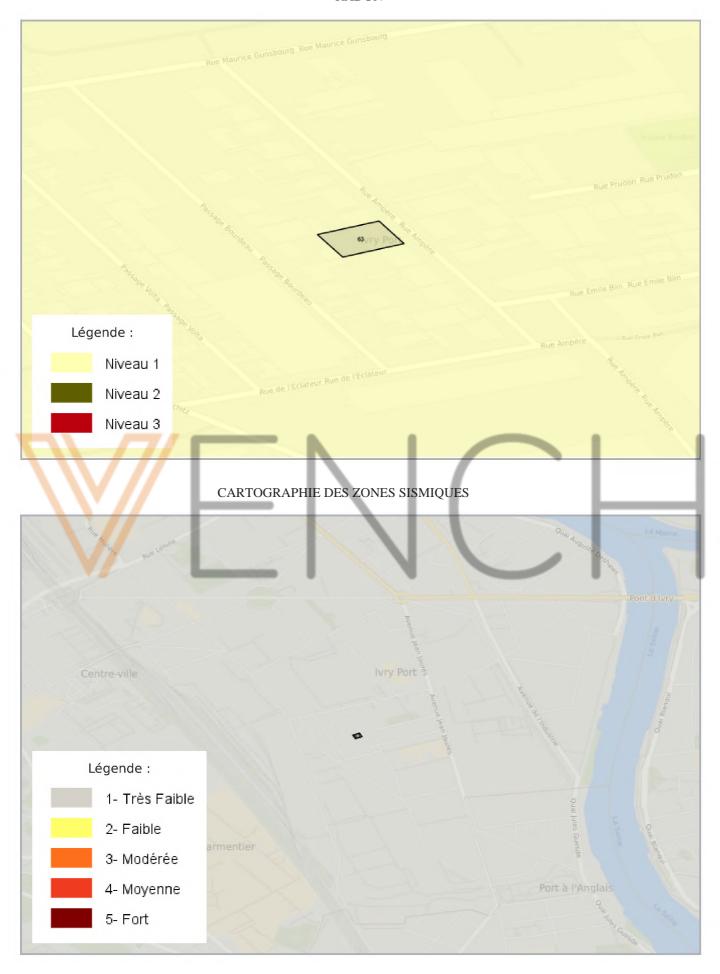

CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL/BASIAS)

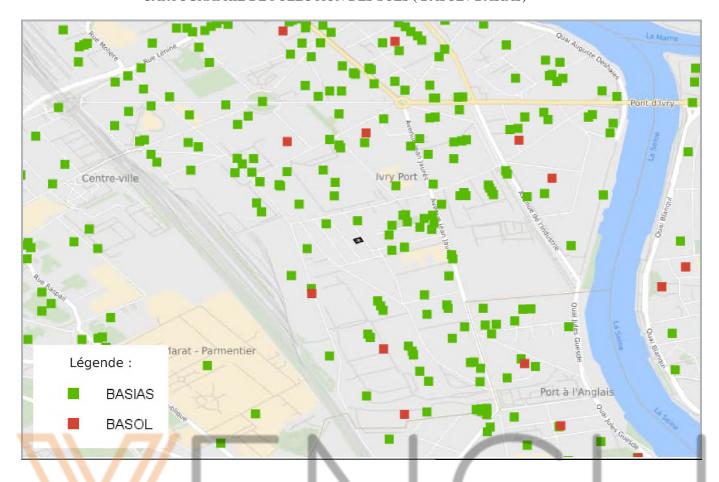

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

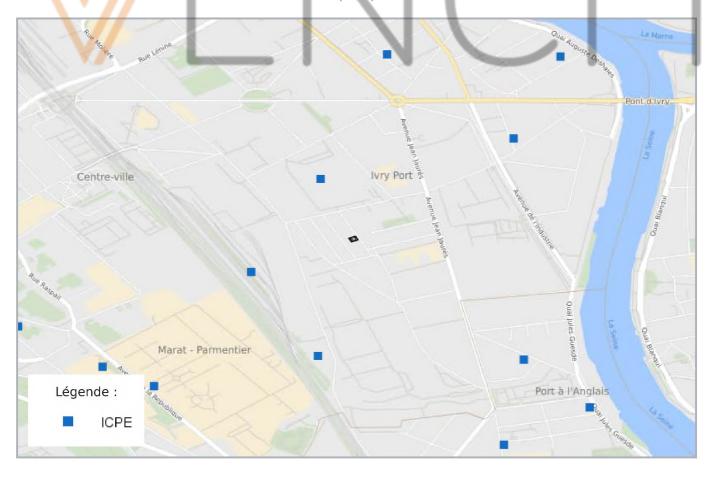

Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.


	i, aa oomat promiman	0 011 040 40 101110 011 10141		
Cet état est établi sur la base	des informations mises	s à disposition par arrêté p	préfectoral	
n°	du	mi	is à jour le	
Adresse de l'immeuble		code postal ou Insee	commune	
18 Rue Ampère 94200 lvry-s	sur-Seine	94200	IVRY SUR S	EINE
Situation de l'immeuble au reg	ard d'un ou plusieurs	plans d'exposition au bru	uit (PEB)	
L'immeuble est situé dans le pér	imètre d'un PEB		oui	non X
révisé		approuvé	date	
Si oui, nom de l'aérodrome:				
> L'immeuble est concerné par de	s prescriptions de trav	vaux d'insonorisation	2 oui	non
Si oui, les travaux prescrits o	•	aux a moononouton	oui	non
Si oui, les travaux prescrits t	int ete realises		Oui	Holi
L'immeuble est situé dans le pér	imètre d'un autre PEE	3	oui non	
révisé		approuvé	date	
Si oui, nom de l'aérodrome:				
		and the second second		
Situation de l'immeuble au reg	ard du zonage d'un pi	an a exposition au bruit		
> L'immeuble se situe dans unezo	ne de bruit d'un plan d	d'exposition au bruit défini	ie comme :	
zone A	zone B	zone C	zone D	
très forte (inté <mark>rieur de</mark> la courbe d'indic	forte	modérée	faible	
3 (entre la courbe d'indice Lde		oisie entre Lden 65 celle e	et 62)	
(entre la limite	extérieure de la zone	B et la courbe d'indice Ld	en choisi entre 57 et 55)	
(entre la limite extérieure				
pour les aérodromes mention réserve des dispositions de				
créneaux horaires attribuab	les fait l'objet d'un	e limitation réglementa	ire sur l'ensemble des	plages
horaires d'ouverture). Nota bene: Lorsque le bien se	situe sur 2 zones il o	onvient de retenir la zone	de bruit la plus importante	
· ·				
Documents de référence perme en compte	ettant la localisation d	e l'immeuble au regard de	es nuisances prisent	
	1 2			
			Géoportail de l'institut natior :: https://www.geoportail.go	
i iii dan da	, 1 5 (n	,		
vendeur / bailleur		date / lieu	acquéreur / lo	cataire
SDC 18 rue ampere lvry sur S	eine 30 septembre 20	24 / IVRY SUR		

information sur les nuisances sonores aériennes pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

SEINE



PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

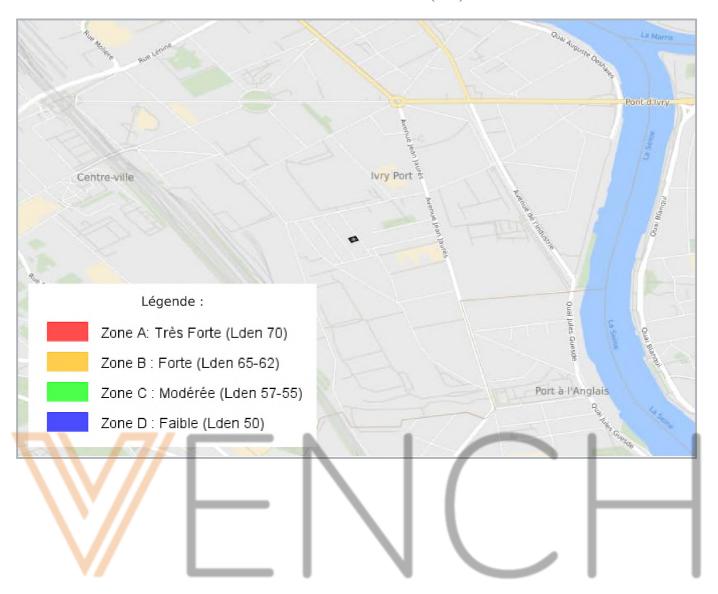

LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

5 rue Ampère IVRY SUR SEINE		61 mètres
SSP3897854	Auto garage Ampère	
Indéterminé	Garage	
31 Impasse Prudhon IVRY SUR SEINE		66 mètres
SSP3897873	ADDIX, ex SGM	
Indéterminé	Fabrication d'articles en caoutchouc	
19 R Emile Blin IVRY SUR SEINE		76 mètres
SSP3897149	SARL ENTREPRISE ROLOR	
En arrêt	SARL ENTREPRISE ROLOR	
67 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		87 mètres
SSP3895224	LABORATOIRE DU CNRS, ex LABORATOIRE DE SYNTHESE ATOMIQUE	
En arrêt	Centre de biologie cellulaire	
		87 mètres
24 Impasse Prudhon IVRY SUR SEINE		87 metres
SSP3898099	SICEM (Sté Industrielle et Commerciale)	
En arrêt	Fabrique d'articles en caoutchouc	
15 EMILE BLIN IVRY SUR SEINE		101 mètres
SSP3897867	Vergnes et Fils	
En arrêt	ETABLISSEMENTS ALFRED VERGNES ET FILS	
		115 mètres
29 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		113 metres
SSP3895405	ETHERCLIM SA, ex Ets OLIDA, ex dépôt de salaison	- 1
En arrêt	Entreprise de génie climatique	
None rue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		125 mètres
SSP3894941	Fabrique de peinture et vernis	
En arrêt	Fabrique de peinture et vernis	
53 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		129 mètres
SSP3898132	TRT	
En arrêt	Fabrique de matériel électrique	
	<u> </u>	
55 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		135 mètres
SSP3894617	OMERA SOCRAT	
En arrêt	Omera Socrat	
13 Impasse Prudhon IVRY SUR SEINE		144 mètres
SSP3898100	MARQUES ET MARQUES	
En arrêt	Garage	
66 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		162 mètres
SSP3897863	Profil car IIe-de-France	
Indéterminé	Garage	



		166 mètres
SP3897810	SERGEM, ex DIGITAL PRINT, ex EUROMEDICA FRANCE	
déterminé	Entreprise de nettoyage	
None rue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		168 mètres
SSP3895221	HART	
En arrêt	Teinturerie	
Impasse Prudhon IVRY SUR SEINE		180 mètres
SSP3897843	Atelier de l'image collée	
ndéterminé	Imprimerie	
11 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		181 mètres
SSP3897812	Daniel - Santos Rocha Jaime Sté	
ndéterminé	Entreprise de nettoyage	
nucternine	Zhireprise de henojuge	
18 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		189 mètres
SSP3897809	Saphir	
ndéterminé	Entreprise de nettoyage	
14 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		193 mètres
SSP3897845	Trans service environnement	
ndéterminé	Traitement des déchets	
None rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		194 mètres
SSP389 <mark>57</mark> 21	METALLURGIQUE ELECTRIQUE (LA)	-
En arrêt	Fonderie	
		-
i0 rue Gunsbourg (Maurice <mark>) IVRY</mark> SU <mark>R S</mark> EINE		204 mètres
i0 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE	MARQUET SA	204 mètres
	marquet sa Fabrique d'équipements	204 mètres
SSP3898133		204 mètres 207 mètres
SSP3898133 En arrêt		•
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE	Fabrique d'équipements	
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223	Fabrique d'équipements BAUVE, Ets	•
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt	Fabrique d'équipements BAUVE, Ets	207 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 16 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE	Fabrique d'équipements BAUVE, Ets Industrie de textile	207 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 26 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé	Fabrique d'équipements BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage	207 mètres 213 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 66 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE	Fabrique d'équipements BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage	207 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 26 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé	BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage SKF, ex RBF (Société française de roulement à bille), ex LEMOINE	207 mètres 213 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 26 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894949	Fabrique d'équipements BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage	207 mètres 213 mètres 216 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 16 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894949 En arrêt	BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage SKF, ex RBF (Société française de roulement à bille), ex LEMOINE	207 mètres 213 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 16 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894949 En arrêt	BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage SKF, ex RBF (Société française de roulement à bille), ex LEMOINE Forge BETTINGER	207 mètres 213 mètres 216 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 16 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894949 En arrêt	BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage SKF, ex RBF (Société française de roulement à bille), ex LEMOINE Forge	207 mètres 213 mètres 216 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 26 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894949 En arrêt None rue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3895236	BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage SKF, ex RBF (Société française de roulement à bille), ex LEMOINE Forge BETTINGER	207 mètres 213 mètres 216 mètres
SSP3898133 En arrêt None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE SSP3895223 En arrêt 66 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE SSP3897105 Indéterminé None avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894949 En arrêt None rue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3895236 En arrêt	BAUVE, Ets Industrie de textile MTS nettoyage Activités de nettoyage SKF, ex RBF (Société française de roulement à bille), ex LEMOINE Forge BETTINGER	207 mètres 213 mètres 216 mètres 222 mètres

SSP3897106	Imprimerie Jourdan, SNO (Sté Nouvelle d'Offset) photogravure	
ndéterminé	Imprimerie	
8 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		239 mètres
SSP3896797	DUMESNY ET CHAPELLE, OMNIUM D'ENTREPRISES DUMESNY ET CHAPELLE	
n arrêt	Garage	
less are Description of the College of the		240 mètres
None rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		240 metres
	Station-service	
En arrêt	Station-service	
16 rue Nouvelle IVRY SUR SEINE		242 mètres
SSP3898114	SCENILUX	
En arrêt	Fabrique d'appareils d'éclairage	
26 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE		249 mètres
SSP3897107	Alu beauté system	
ndéterminé	Atelier de traitement des métaux	
17 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		258 mètres
SSP3897583	ACKER	
En arrêt	Importateur et distributeur de lubrifiants	
111/		
31 avenue <mark>Ja</mark> urès (Jean) IVRY SUR SEINE		258 mètres
SSP3898003	AS MOTOS	
En arrêt	Garage de motocycles	
i rue Renan (Ernest) IVRY <mark>SUR SEINE</mark>		259 mètres
SSP3897151	FREMAVAL	
En arrêt	Menuiserie métallique	
orue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		265 mètres
SSP3897098	VNBL Vinatex blanchisserie	
ndéterminé	Blanchisserie	
i rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE		265 mètres
SSP3897029	SOFRAMIXTE (Société Française pour le développement du transport mixte rail routier)	
En arrêt	Chaudronnerie	
None rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		280 mètres
SSP3897178	Application mécanique, Cie	200 metres
En arrêt	Garage	
		20:
17 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		291 mètres
SSP3894610	GAILLEDRAT, Ets Entreprise de travaux publics	
En arrêt	Ентерные ие начава рионся	
25 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR	SEINE	292 mètres
SSP3898138	AMS PRINTING	

		294 mètres
SP3898135	IMPRIMERIE PERFECT	
n arrêt	Imprimerie	
None rue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		303 mètres
SSP3895226	ENCRES PRUDON, STE DES	
En arrêt	Fabrique d'encre	
'3 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE		304 mètres
SSP3897828	Rapidoffset	
ndéterminé	Imprimerie	
:7 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		304 mètres
SSP3895467	SION (Sié ledostrielle d'Okiese Moutée)	
SSF 367340 /	SIOM (Sté Industrielle d'Objets Moulés) Atelier de transformation des matières plastiques	
	There is a transformation as matteres prastiques	
38 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		314 mètres
SSP3897292	COULUERS, LAQUES ET VERNIS	
En arrêt	Fabrique de peinture et vernis	
rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		326 mètres
SSP3895305	PHILIPS ECLAIRAGE SOCIAT SA, ex Fabrique Réunie de Lampes Electriques	
indéterminé	Fabrique de lampes	\perp
17 rue Renan (Ernest) IVRY <mark>SU</mark> R SEI <mark>NE</mark>		327 mètres
SSP389 <mark>54</mark> 54	RB ENGINEERING	
En arrêt	Industrie chimique	
		226 . \
None rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		336 mètres
SSP3894924	ELECTRICITE, CIE GENERALE D', ex CIE GENERALE DES LAMPES INCANDESCENTES	
	Verrerie	
En arrêt	, control	
En arrêt 19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		340 mètres
	SHELL-BERRE, Sté	340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942	SHELL-BERRE, Sté	340 mètres 340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt	SHELL-BERRE, Sté	
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383	SHELL-BERRE, S16 Station-service	
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt	SHELL-BERRE, \$16 Station-service MJ BETON, ex UNIBETON	340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt	SHELL-BERRE, S16 Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton	
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt 7 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE	SHELL-BERRE, Sté Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton RL SA, ex Ets André Deles	340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt	SHELL-BERRE, S16 Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton	340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt 7 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE	SHELL-BERRE, Sté Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton RL SA, ex Ets André Deles	340 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt 7 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE SSP3897209 En arrêt	SHELL-BERRE, Sté Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton RL SA, ex Ets André Deles	340 mètres 342 mètres
SSP3896942 En arrêt 77 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt 7 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE SSP3897209 En arrêt 16 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE	SHELL-BERRE, Sté Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton RL SA, ex Ets André Deles Atelier de travail des métaux	340 mètres 342 mètres
SSP3896942 En arrêt True Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt True Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE SSP3897209 En arrêt 16 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE SSP3898101 En arrêt	SHELL-BERRE, St6 Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton RL SA, ex Ets André Deles Atelier de travail des métaux SOMATOL	340 mètres 342 mètres
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3896942 En arrêt 17 rue Renan (Ernest) IVRY SUR SEINE SSP3895383 En arrêt 17 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE SSP3897209 En arrêt	SHELL-BERRE, St6 Station-service MJ BETON, ex UNIBETON Centrale à béton RL SA, ex Ets André Deles Atelier de travail des métaux SOMATOL	340 mètres 342 mètres

SP3898137	EMC SYSTEMS	
n arrêt	Fabrique d'équipements	
5 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		353 mètres
SSP3898139	BIDDLE INDUSTRIE EN HANDEL MAATSCHAPPLI	
En arrêt	Fabrique d'équipements	
25 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		354 mètres
SSP3898136	GEORGE HALL FRANCE	
En arrêt	Fabrique d'équipements	
25 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		357 mètres
SSP3897104	SICLI compagnie centrale	
ndéterminé	Fabrication de matériel pour industries chimiques	
19 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		360 mètres
SSP3897884	Franor	
indéterminé	Fabrication de verre creux	
None rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		360 mètres
SSP3894927	Ateller de traitement de surface	2.25
En arrêt	Atelier de traitement de surface	
111/		
None rue <mark>Re</mark> nan (Ernest) IVRY SUR <mark>SEI</mark> NE		370 mètres
SSP389 <mark>7707</mark>	CHEMIN DE FER DU PARIS-ORLEANS (Cie)	-
En arrêt	Garage	
25 rue Baignade (de la) VIT <mark>RY SU</mark> R S <mark>EIN</mark> E		373 mètres
SSP3894774	SATRE INDUSTRIE	
En arrêt	Atelier de traitement de surface	
32 rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		375 mètres
SSP3897184	TRANSFORMATION ET D'EQUIPEMENT DES CHASSIS, STE	
En arrêt	Fabrique d'objets métalliques et plastiques	
3 rue Molière IVRY SUR SEINE		379 mètres
SSP3898122	ZANATTA	
En arrêt	Atelier de travail des métaux	
e avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		382 mètres
SSP3897163	BOSSCAR	
En arrêt	Garage	
		200
28 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE		389 mètres
SSP3898089	SEGERM SARL	
En arrêt	Activités de nettoyage	
		391 mètres
96 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3898004	JAURES ELECTRIC AUTOS	391 mètres

2 rue Molière IVRY SUR SEINE		402 mètres
SSP3895463	VILLES PROPRES (SA), ex SOFRALAIT	
in arrêt	Stockage	
04 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		408 mètres
SSP3897283	Métallurgie électrique, Société	
in arrêt	Atelier de travail des métaux	
3 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		408 mètres
SSP3897819	GRAPHINTER	
ndéterminé	Imprimerie	
8 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE		409 mètres
SSP3898090	OCTOFAX	
in arrêt	Atelier de réparation de machines de bureau	
6 rue Renan, -20 Ernest Renan IVRY SUR SEINE		410 mètres
SSP3894469	REVIVAL, SORIMETAL, ex GUELIC Produits chimiques de Vitry, ex Société Métallurgique Auxiliaire des Chemins de Fer	
ndéterminé	Dépôt de déchets métalliques	
5 rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		416 mètres
SSP3894605	FONDAM, Ets	
ndéterminé	Atelier de traitement de surface	
04 avenue France (Anatole) VITRY SUR SEINE		418 mètres
SSP3896213	SOUPLETUDE SA	
in arrêt	Atelier de travail des métaux	
5 rue Gunsbourg (Maurice <mark>) IVRY</mark> SU <mark>R S</mark> EINE		420 mètres
SSP3898134	LABORATOIRES AUFRA, ex PROP ALLIANCE, ex SANI ENTRETIEN	
in arrêt	Activités de nettoyage	
lone rue Gunsbourg (Maurice) IVRY SUR SEINE		421 mètres
SSP3894964	Dépôt de liquides inflammables	
in arrêt	Dépôt de liquides inflammables	
3 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		422 mètres
SSP3898009	MTS SYSTEMS	
in arrêt	Fabrique d'instruments scientifiques et techniques	
8 rue Witchitz (Robert) IVRY SUR SEINE		423 mètres
SSP3898091	ELM LEBLANC	
in arrêt	Fabrique de radiateurs et de chaudières	
bis rue Rigaud (Pierre) IVRY SUR SEINE		430 mètres
SSP3897871	Clair Dominique	
ndéterminé	Fabrication d'appareils médico-chirurgicaux	
5 avenue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE		432 mètres
SSP3894614	ISA INSTRUMENTS	

rue Constantin VITRY SUR SEINE		435 mètres
SSP3896211	BOURDON	
En arrêt	Blanchisserie	
5 boulevard Brandebourg IVRY SUR SEINE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	447 mètres
SSP3894623	SNFA	
En arrêt	Atelier de travail des métaux	
orue Baignade (de la) VITRY SUR SEINE		451 mètres
SSP3897298	CLAUDEL (Ets)	
En arrêt	Forge	
27 rue Constantin VITRY SUR SEINE		451 mètres
SSP3895619	Garage SALVA	
ndéterminé	Garage	
19 rue Simonet (Gustave) IVRY SUR SEINE		460 mètres
SSP3897869	Pasquet Jacky	
ndéterminé	Fabrication d'appareils médico-chirurgicaux	
55 houlevard Eaklen (du Colonal) IV/DV CUA SEINE		460 mètres
is boulevard Fabien (du Colonel) IVRY SUR SEINE SSP3896338	BARDINET SA	700 menes
En arrêt	Dépôt de liquides inflammables	
\ 		
10 rue Constantin VITRY SUR SEINE		460 mètres
SSP3895100	GUYON, Veuve Guyon et fils	-
En arrêt	Teinturerie	
23 rue Gunsbourg (Mauric <mark>e) IVRY SUR SEINE</mark>		463 mètres
SSP3895067	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION SA, TOTALFINAELF SA	
ndéterminé	Dépôt de liquides inflammables	
13 rue Baignade (de la) VITRY SUR SEINE		466 mètres
SSP3895620	Garage ROYAL	
ndéterminé	Garage	
		467 mètres
None rue Jaurès (Jean) IVRY SUR SEINE SSP3894939		407 metres
En arrêt	Fabrique de peinture et vernis Fabrique de peinture et vernis	
22 rue Witchitz IVRY SUR SEINE		483 mètres
SSP3894629	TELEFLEX SYSTEMS SA, TISSMETAL LIONEL DUPONT	
En arrêt	Atelier de traitement de surface	
None Quai François MAURIAC PARIS 13E ARRONDISS	SEMENT	493 mètres
	SAGET	
SSP3872027	GACE	
SSP3872027 En arrêt	Verrerie	
		496 mètres
En arrêt		496 mètres

7 rue Papin (Denis) IVRY SUR SEINE 497 mètres

SSP3897892

SADE CGTH

Indéterminé

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent êt	re localisés avec précision
SSP3894929 DARIC 21 rue Hachette (Jeanne) IVRY SUR SEINE	SSP3894627 RECUPERATION INDUSTRIELLE, SOCIETE DE 13 rue Constantin IVRY SUR SEINE
SSP3894917 Atelier de travail des métaux 9 rue Constant IVRY SUR SEINE	SSP3897721 MARIS None Chemin Liégat (du) - Vieux IVRY SUR SEINE
SP3896803 GARAGE JEANNE HACHETTE 5 rue Hachette (Jeanne) IVRY SUR SEINE	SSP3897374 Garage 29 rue Hachette (Jeanne) IVRY SUR SEINE
SP3895239 MORS, ex PRUDHOMME one rue Hachette (Jeanne) IVRY SUR SEINE	SSP3894921 Atelier de travail des métaux 10 rue Constant IVRY SUR SEINE
SP3895242 Fabrique d'engrais one rue Montsivry IVRY SUR SEINE	SSP3897219 Garage d'automobiles 11 rue Château (du) IVRY SUR SEINE
P3895700 FOURNIER FILS rue Lescot (Pierre) IVRY SUR SEINE	SSP3897212 Estampage Le Petit, SA None Passage Grelet IVRY SUR SEINE
P3897113 Maeva Pressing Gosnat (Promenée Venise) IVRY SUR SEINE	SSP3895948 SAVALLE 9 rue Bocage (du) IVRY SUR SEINE
P3897729 VIBOR Laboratoires ue Chevreul IVRY SUR SEINE	SSP3895230 LESQUENDIEU None Ivry Centre IVRY SUR SEINE
P3898017 2B GRAPHIC, Liber Livre Infographie Brochure Edition eanne Hachette (Promenée) IVRY SUR SEINE	SSP3897710 GOUYERE None Chemin Chevaleret (du) IVRY SUR SEINE
P3898016 S2M (Stockage Manutention Mailings) ex SBRI (Sté Brochage et Routage Industri) ex connage et Brochage Paris eanne Hachette (Promenée) IVRY SUR SEINE	SSP3894920 Atelier de travail des métaux 8 rue Constant IVRY SUR SEINE
S <mark>P3898077 PRES</mark> SING B <mark>EN</mark> JAMIN one G <mark>osnat (Promenée Venise) IVRY SUR SEINE</mark>	SSP3898078 FRANCE PRESSING None Gosnat (Promenée Venise) IVRY SUR SEINE
P3896 <mark>805</mark> LABORATOIRE DE SYNTHESE ATOMIQUE rue Franc <mark>klin IVRY</mark> SUR <mark>SEINE</mark>	SSP3897706 FAYOLE, DAUGUY MANUFACTURE None rue Croix Rouge (de la) IVRY SUR SEINE
P3895240 <mark>Art</mark> de plom <mark>berie et</mark> de fumisterie, Manufacture d' ne rue Grand <mark>Gord (du) IVR</mark> Y SUR SEINE	SSP3897821 WRP (Wilson Repro Photo) 23 Gosnat (Promenée Venise) IVRY SUR SEINE
SP3895117 DAU <mark>SSE ET B</mark> OULENGER rue Hachette (Jeanne) IVRY SUR SEINE	SSP3898081 ALLIA - PANATA S FITNESS 4 Supérieure (Promenée) IVRY SUR SEINE

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES) **BA**SE DE DONNÉES DE POLLUTION DES **SOL**

107 mètres

SSP000536801

MURE

1-Présentation de l'établissement Le site a été exploité par la société SPABA, la cessation définitive de ces activités a été prononcée après liquidation judiciaire en avril 1995. En 1990 la partie sud du site a été sous-loué, à plusieurs sociétés : - Société MIB béton ; - TSE entreposage de matière textile ; - Technomure, stockage de matière pour le bâtiment. En mai 1995 un grave incendie a ravagè la partie du site abritant les sociétés TSE, MIB béton et Technomure. En date du juillet 1995 la société MURE propriétaire des terrains a récupéré les locaux. La société MIB Béton a été reconstruite dans la partie du site, non détruite. Cette société a ensuite été reprise par la société des bétons du val de Marne (SBVM). La centrale a été démontée et évacuée en juin 1999. 2- Diagnostics réalisés 2 diagnostics ont été réalisés dans le cadre du réaménagement du site, par le propriétaire des terrains., Les résultats d'analyse du pré-diagnostic réalisé en septembre 1999 ont mis en évidence la présence d'hydrocarbures et de métaux lourds dans les sols. Le second diagnostic réalisé en 2001 a mis en évidence : - à proximité de la cuve de fuel, une contamination d'environs de 630 m² de surface en hydrocarbures de type fuel/gasoil sur une profondeur $moyenne \ de \ 1,5 \ \grave{a} \ 2 \ m \ ; -en \ amont \ du \ site, \ de \ fortes \ teneurs \ en \ hydrocarbures \ totaux \ et \ en \ BTEX \ (benz\`ene, \ tolu\`ene, \ tolu\`ene, \ tolu\'ene, \$ éthylbenzène, xylènes) ont été détectés ; - des teneurs élevées en métaux lourds :cuivre (Cu),cadmium (Cd) et mercure (Hg); 3-Dépollution réalisée Les travaux de dépollution se sont déroulés du 26 septembre 2001 au 19 octobre 2001. Un volume d'environ 1595 m³ de terres a été excavé. 300 m³ de terres de surface faiblement polluées (concentrations comprises entre 1500 et 3000 mg/kg) en hydrocarbures totaux ont été réutilisées en remblai. 1245 m³ de terres fortement polluées ont été mises en andains pour un traitement biologique. Enfin, des produits très concentrés à consistance pâteuse, qui étaient stockés dans des bennes (volume égale à environ 50 m³), ont été envoyés en incinération. 4- Pollution résiduelle Les résultats d'analyse des parois et du fond de fouille ont montré des teneurs résiduelles comprises entre 485 et 4213 mg/kg d'hydrocarbures totaux. 5- Usage retenu L'usage retenu est un usage industriel, comparable à la dernière période d'activité. 6-Changement d'usage Il est de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage de définir les mesures de gestion de la pollution des sols et de les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage projeté. Il doit notamment s'appuyer sur la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués décrits dans la note ministérielle du 19 avril 2017. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.

SSP000794301

REVIVAL (ex, SORIMETAL ,ex

Le site a été occupé jusqu'en 1994 par des activités de stockage et conditionnement des solvants pétroliers de la société PCV (Produits Chimiques de Vitry), soumise à autorisation au titre de la loi du 19/07/1976. Le site a été repris par la SOCIETE GUELIC et est devenu la société GUELIC PCV (filiale du groupe BRENNTAG). Aujourd'hui le site est occupé par une activité industrielle de transit de métaux ferreux et non ferreux, classable à autorisation en tant qu'ICPE. L'exploitant (REVIVAL) est autorisé par arrêté préfectoral du 29 mars 1999 et du 16 juillet 2002 pour des activités de stockage et récupération de déchets métalliques (R 286), transit de déchets industriels provenant d'installations classées (R 167) et transit de résidus urbains (322). Le site a une surface d'environ 6050 m². Il se situe à proximité de voies SNCF, dans une zone industrielle.

331 mètres

SSP040021701

Marie d'Ivry (ateliers municipaux)

La mairie d'Ivry-sur-Seine exploitait au sein de ses ateliers techniques, une station service classée à déclaration selon la rubrique R1434-1°b (D). Cette activité a été déclarée le 27/07/1979. La cessation d'activité est effective au 25/04/2012.

339 mètres

SSP000537501



COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE:

- Présentation de l'établissement Le site a accueilli une ancienne installation classée, la compagnie PHILIPS ECLAIRAGE qui a cessé ses activités le 31/12/1985. Le site était occupé, depuis 1890, par une fabrique de lampes électriques. Le lot 5C1b situé sur l'ancienne parcelle Phillips éclairage a accueilli un projet d'aménagement qui comprend des logements, une crèche, des espaces verts et un niveau de sous-sol à usage de parking. 2- Diagnostics réalisés Deux diagnostics ont été réalisés par PHILIPS ECLAIRAGE en juin et novembre 2006, sur l'emprise totale du site. L'ensemble des investigations réalisées ont mis en évidence dans les sols : - une contamination quasisystématique des sols par des métaux, avec ponctuellement des teneurs significatives en cuivre (600 mg/kg), plomb (450 mg/kg), zinc (1 500 mg/kg) et mercure (68 mg/kg); - une contamination ponctuelle en hydrocarbures totaux (HCT), jusqu'à 1300 mg/kg; - un impact local des remblais destinés à être excavés par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), avec des teneurs variant de 0,16 à 330 mg/kg; - des traces de solvants chlorés (COHV): tétrachloroéthylène et trichloroéthylène. L'ensemble des investigations réalisées dans les gaz de sols a mis en évidence des teneurs modérées en hydrocarbures volatils (3,3 mg/m³), des teneurs faibles en COHV (0,8 mg/m³) et des teneurs non significatives en mercure (0,0009 mg/m³). 3- Dépollution réalisée La création du niveau de soussol a occasionné l'excavation des terres sur 3 à 3,5 m de profondeur. Des purges ont été réalisées au niveau du jardin de la crèche, sur 1,5 à 2 m de profondeur. L'ensemble des terres excavées pour les terrassements ont été évacuées en filière appropriée. De plus, 2 543 tonnes de terres polluées, dont 693 tonnes provenant des jardins de la crèche, ont été excavées et évacuées en centre de stockage ou de traitement. Des apports de terres saines ont été nécessaires : en remblaiement des purges au droit du jardin de la crèche, sur 80 cm au droit des logements de plainpied, et sur 30 cm au droit des espaces verts. 4- Pollution résiduelle Les prélèvements en fond et bord de fouille présentaient les concentrations résiduelles suivantes : - des solvants chlorés dont du tetrachloroéthylène (PCE, jusqu'à 3,2 mg/kg) et du trichloroéthylène (TCE, jusqu'à 0,15 mg/kg) ; - des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, jusqu'à 280 mg/kg) ; - des hydrocarbures totaux (HCT, jusqu'à 915 mg/kg) ; - des métaux : arsenic (15 mg/kg), chrome (51 mg/kg), cuivre (160 mg/kg), mercure (12 mg/kg), nickel (26 mg/kg), plomb (370 mg/kg), et zinc (340 mg/kg). Au droit du jardin de la crèche, les prélèvements en fond et bord de fouille présentaient les concentrations résiduelles suivantes : - (PCE : jusqu'à 1,6 mg/kg) ; - (TCE : jusqu'à 0,11 mg/kg) ; - (HAP : jusqu'à 280 mg/kg); - (HCT: jusqu'à 915 mg/kg); - arsenic (15 mg/kg), cadmium (13 mg/kg), chrome (51 mg/kg), cuivre (160 mg/kg), mercure (2,2 mg/kg), nickel (26 mg/kg), plomb (130 mg/kg), et zinc (150 mg/kg). Le seuil de réhabilitation fixé, dans le cadre du plan de gestion qui a conduit à la délivrance du permis de construire, à 200 mg/kg MS en hydrocarbures totaux (HCT) a été dépassé sur certains points de mesures, sans qu'aucune mesure ne soit prise par l'aménageur pour y remédier, notamment en bordure du jardin de la crèche et espaces verts (jusqu'à 915 mg/kg). 5-Usage retenu Le rapport de fin de travaux de 2016, conclut à la compatibilité du site avec les aménagements et les usages prévus, de par la profondeur et/ou la localisation des concentrations résiduelles en polluant. Le site comprend une crèche, deux bâtiments d'habitation et des espaces verts. 6-Restrictions L'aménageur s'est engagé à mettre en place des restrictions d'usage relatives aux sols, aux sous-sols et aux eaux souterraines et a annexer toutes les études (diagnostic, plan de gestion) à l'acte de vente de la crèche et des logements. 7-Changement d'usage Il est de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage de définir les mesures de gestion de la pollution des sols et de les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage projeté. Il doit notamment s'appuyer sur la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués décrits dans la note ministérielle du 19 avril 2017. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.

383 mètres

SSP000010301

TOTAL DEPOT PETROLIER IVRY

Ce dépôt pétrolier comprenait des réservoirs aériens de stockage (essences, gasoil, fuel domestique) et des installations de chargement de camions citerne. Le site a cessé ses activités en septembre 2004 et un mémoire de cessation d'activité a été déposé en mai 2005. Tous les bâtiments et réservoirs de stockage ont été démantelés en 2006. Le site est actuellement en friche. Une diagnostic approfondi déposé par TOTAL en 2007 a mis en évidence une pollution des sols par des hydrocarbures et des BTEX. Des investigations complémentaires ont été réalisés en novembre 2015 dans les gaz du sol, en limite du site. Les résultats obtenus ont montré un transfert limité des composés volatils présents vers les gaz du sol. Un arrêté préfectoral a été pris le 22/06/2016 afin d'encadrer la réalisation des travaux de dépollution. Observations: Identifiant: 94200.010

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



11 RUE PIERRE RIGAUD - 62 RUE MAURICE	GUNSBOURG 94200 lvry-sur-Seine	221 mètres
AXELIS	Commerce de gros, à l?exception des automobiles et des motocycles	
Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404451	
12 RUE ERNEST RENAN 94200 lvry-sur-Sein		261 mètres
TERSEN	Travaux de construction spécialisés	
	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100003192	
16 RUE ERNEST RENAN 94200 lvry-sur-Seine		416 mètres
REVIVAL	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération	
Non Seveso	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007403633	







Préfecture : Val-de-Marne Commune : IVRY SUR SEINE

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

18 Rue Ampère 94200 IVRY SUR SEINE

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

model to suit

Cochez les cases OUI ou NON

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à commune

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation
nondations et/ou Coulées de Boue	19/06/2021	20/06/2021	30/06/2021	02/07/2021	0 OUI O NON
nondations et/ou Coulées de Boue	15/01/2018	05/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	O OUI O NON
nondations et/ou Coulées de Boue	28/05/2016	05/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	O OUI O NON
nondations et/ou Coulées de Boue	06/07/2001	07/07/2001	06/08/2001	11/08/2001	O OUI O NON
nondations et/ou Coulées de Boue	07/07/2000	07/07/2000	06/11/2000	22/11/2000	O OUI O NON
nondations et/ou Coulées de Boue	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	O OUI O NON
nondations et/ou Coulées de Boue	01/08/1998	01/08/1998	19/11/1998	11/12/1998	O OUI O NON
<mark>non</mark> datio <mark>ns et/ou</mark> Coulées <mark>de</mark> Bou <mark>e</mark>	02/07/1995	02/07/1995	18/08/1995	08/09/1995	O OUI O NON
non <mark>dations et/ou Coulée</mark> s de <mark>Boue</mark>	23/07/1988	23/07/1988	19/10/1988	03/11/1988	O OUI O NON
nouvement de Terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	O OUI O NON
Sécheresse	01/07/2003	30/09/2003	22/11/2005	13/12/2005	O OUI O NON

Etabli le :	
30/09/2024	

SDC 18 rue ampere Ivry sur Seine

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr



